



SERVICE INFO – LuK 0048



Kytkinjärjestelmän vuoto

Autonvalmistajat: MAN
Mallit: TGA
TGS
TGX
Cityliner
Tourliner
Trendliner



Kuva 1: Kytkintehostin (OE-nro: 81.30725.6116) pitkällä tangolla

Esitetyissä autoissa voi kytkimen vaihdon jälkeen ilmetä kytkintehostimen vuotoja (OE-nro: 81.30725.6084).

Syynä on painelevyn, kytkinlevyn ja vauhtipyörän toleranssien sopimaton yhdistelmä. Kytkintehostimen ohjaintanko pääsee toiminta-alueen ulkopuolella olevaan asentoon. Tämä vaikuttaa tiivistyksen toimintaan ja hydraulineeste pääsee vuotamaan ilmausaukon kautta.

Ongelma voidaan korjata vain vaihtamalla kytkintehostin. Se on varustettu pitemmällä tangolla ja sen voi tilata OE-numerolla: 81.30725.6116 autonvalmistajilta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

LuK 0048