


# FAG

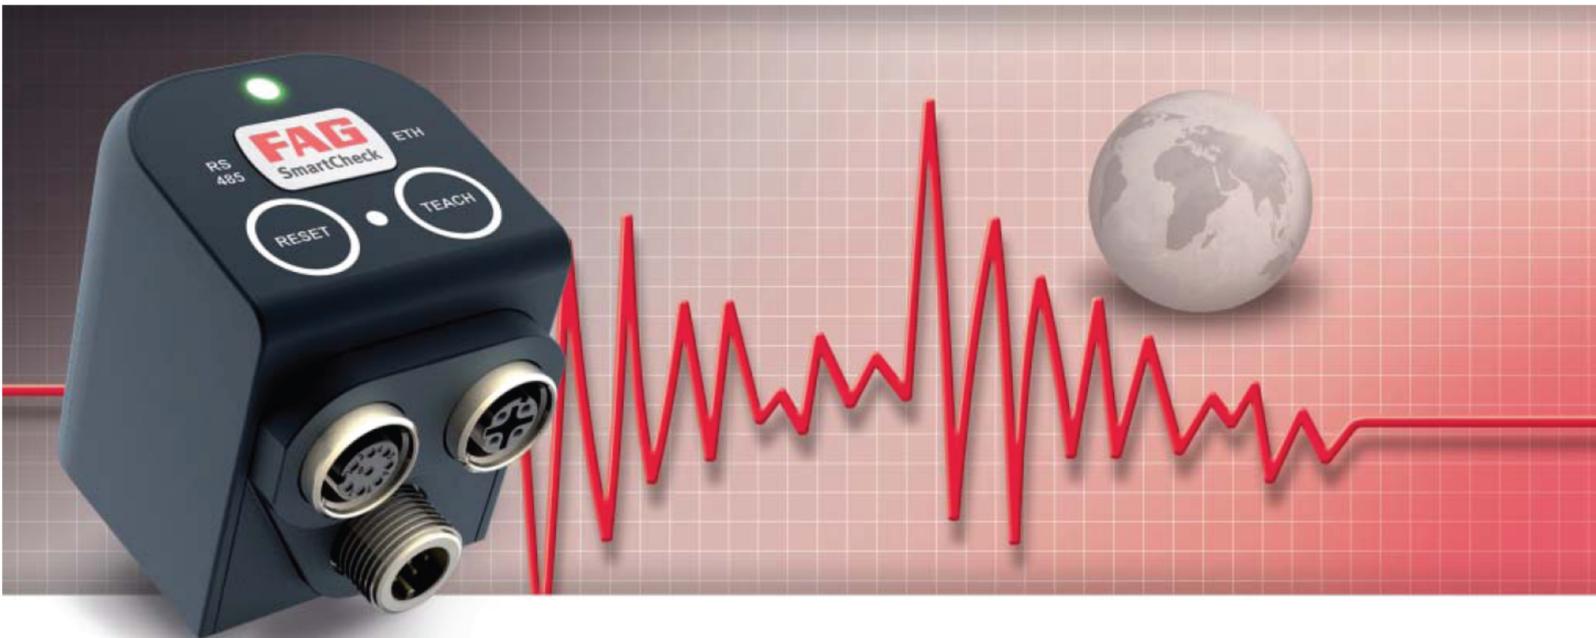

## FAG SmartWeb

Documentación del usuario

---

## **Pie de imprenta**

FAG Industrial Services GmbH  
Kaiserstraße 100  
52134 Herzogenrath  
Alemania  
Teléfono: +49 (0) 2407 9149 66  
Fax: +49 (0) 2407 9149 59  
Correo electrónico: [industrial-services@schaeffler.com](mailto:industrial-services@schaeffler.com)  
Internet: [www.schaeffler.com/services](http://www.schaeffler.com/services)

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción en forma alguna de cualquier parte de la documentación o el software sin nuestra autorización por escrito, así como el procesamiento, la reproducción o la difusión mediante sistemas electrónicos. Cabe advertir que los nombres y marcas utilizados en la documentación están protegidos generalmente por las marcas comerciales, marcas y derechos de patentes de sus respectivas empresas.

Microsoft, Windows e Internet Explorer son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países. Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation.

El software utiliza las siguientes bibliotecas de terceros con sus respectivas licencias:

at91bootstrap, busybox, busybox-config, dropbear, expat, gdb, gettext, kexec-tools, kiss\_fft, kmod, libcurl, libidn, libmodbus, libunwind, linux

Las condiciones exactas de licencia de las respectivas bibliotecas se encuentran en el directorio del programa del software.

Versión 1.10.0

Manual de instrucciones original

© 15/07/2016 - FAG Industrial Services GmbH

# Índice

<b>1</b>	<b>General.....</b>	<b>5</b>
1.1	Acerca de estas instrucciones.....	6
<b>2</b>	<b>Inicio del software.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Vista general de la interfaz de usuario.....</b>	<b>9</b>
3.1	Actualizar firmware.....	13
3.2	Seleccionar reinicio del dispositivo.....	14
<b>4</b>	<b>Sistema de mantenimiento del dispositivo.....</b>	<b>16</b>
4.1	Update firmware: actualizar firmware.....	17
4.2	Reset data partition: restablecer la partición de datos.....	20
4.3	Reset firmware: restablecer firmware.....	20
4.4	Adjust system settings: configurar los ajustes del sistema.....	20
4.4.1	Edit system name: editar el nombre de sistema .....	20
4.4.2	Configure NTP server: configurar servidor NTP .....	21
4.4.3	Change administrator password: modificar la contraseña de administrador .....	22
4.4.4	Configure IPv4 settings: configurar ajustes IPv4 .....	22
4.4.5	Configure IPv6 settings: configurar ajustes IPv6 .....	23
4.4.6	Replace server certificate (PEM): sustituir certificado de servidor .....	24
4.5	Download debug log files: descargar archivo de registro de depuración.....	26
4.6	Open expert menu: abrir menú experto.....	26
4.6.1	Reset administrator password: restablecer la contraseña de administrador .....	27
4.6.2	Replace cryptographic keys: sustituir claves criptográficas .....	28
4.6.3	Clear entire system: borrar todo el sistema .....	29
4.6.4	Start remote access service: iniciar acceso remoto mediante RAS .....	30
4.6.5	Update Maintenance System: actualizar el sistema de mantenimiento .....	30
4.7	Backup system: crear copia de seguridad del sistema.....	31
4.8	Restore system: restaurar sistema.....	32
4.9	Reboot system: reiniciar el sistema.....	34
<b>5</b>	<b>Estado.....</b>	<b>35</b>
5.1	Cómo crear/editar un mensaje en el diario.....	38
<b>6</b>	<b>Datos de medición.....</b>	<b>39</b>
6.1	Editar ajustes de alarma.....	44
6.2	Descargar datos de medición.....	45
6.3	Borrar datos de medición.....	46
<b>7</b>	<b>Visualización en tiempo real.....</b>	<b>48</b>
<b>8</b>	<b>Configuración.....</b>	<b>51</b>
8.1	Configuraciones de entrada.....	52
8.1.1	Sensores internos .....	53
8.1.2	Entradas analógicas .....	54
8.1.3	Entrada digital .....	57
8.1.4	Entrada con valor fijo .....	60
8.2	Tareas de medición.....	61
8.2.1	Área Tareas de medición .....	62
8.2.2	Cómo crear/editar una nueva tarea de medición .....	64
8.2.3	Plantillas existentes para Configuraciones de medición .....	66
8.2.4	Disparo y condiciones .....	67
8.2.4.1	Tiempo de disparo.....	68
8.2.4.2	Disparo de medición.....	69
8.2.4.3	Condición de tiempo.....	70

---

8.2.4.4	Condición de medición.....	71
8.2.5	Modo de aprendizaje y mapas de alarma .....	72
<b>8.3</b>	<b>Configuraciones de salida.....</b>	<b>78</b>
8.3.1	Cómo agregar/editar una configuración de salida .....	79
8.3.2	Comprobar configuración de salida .....	83
<b>8.4</b>	<b>Disparo de medición.....</b>	<b>84</b>
8.4.1	Cómo agregar/editar un disparo de medición .....	85
<b>8.5</b>	<b>Condiciones de medición.....</b>	<b>87</b>
8.5.1	Cómo agregar/editar una condición de medición .....	89
<b>8.6</b>	<b>Dispositivos externos.....</b>	<b>90</b>
8.6.1	Área Dispositivos externos .....	91
8.6.2	Cómo agregar/editar un dispositivo externo .....	93
8.6.3	Cómo agregar/editar una entrada externa .....	95
8.6.4	Cómo crear/editar salidas externas .....	97
8.6.5	Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema .....	101
8.6.5.1	Software de Mitsubishi GX Works2 .....	101
<b>8.7</b>	<b>Dispositivo.....</b>	<b>109</b>
8.7.1	Ajustes de dispositivo .....	109
8.7.2	Ajustes de hora del sistema .....	112
<b>8.8</b>	<b>Rodamientos.....</b>	<b>113</b>
8.8.1	Cómo agregar/editar un rodamiento .....	114
<b>8.9</b>	<b>Fabricante de rodamiento.....</b>	<b>116</b>
<b>9</b>	<b>.Administración de usuarios.....</b>	<b>118</b>
9.1	Cómo agregar/editar un grupo de usuarios.....	120
9.2	Cómo agregar/editar un usuario.....	121
<b>10</b>	<b>.Fabricante/soporte técnico.....</b>	<b>122</b>

# 1 General

El software FAG SmartWeb le ofrece una interfaz de usuario mediante la que puede gestionar FAG SmartCheck. Aquí puede, por ejemplo, configurar entradas y salidas, crear con ayuda de un asistente tareas de medición para la supervisión de la máquina o comprobar las funciones del dispositivo SmartCheck. Para poder utilizar el software SmartWeb, debe conectar el dispositivo SmartCheck a un equipo.

## Acerca del sistema FAG SmartCheck

FAG SmartCheck es un sistema de supervisión de vibraciones para el control permanente selectivo en función de la frecuencia. Mediante dos señales integradas y hasta tres señales conectadas, se pueden recopilar, registrar y analizar los valores de medición. Tras el análisis, en función de los límites de alarma definidos por el usuario, el sistema puede conmutar salidas y mostrar el estado mediante LED.

Para la integración en un sistema principal cuenta con entradas mediante las que se admiten señales adicionales. Estas señales pueden servir como tamaños guía para un análisis de señales subordinadas para generar, por ejemplo, tareas de medición reguladas por tiempo o eventos.

Con el dispositivo FAG SmartCheck puede abarcar numerosos ámbitos de aplicación; la configuración correspondiente del dispositivo SmartCheck se realiza mediante la aplicación web integrada y el software FAG SmartWeb. Puede combinar varios dispositivos SmartCheck en una red. La administración se realizará de forma centralizada desde un PC con el software FAG SmartUtility Light independientemente del número de dispositivos. Con la versión completa del software FAG SmartUtility, también puede abrir directamente los sensores del software FAG SmartWeb, analizar los datos de medición de SmartUtility Viewer, así como descargar configuraciones y ejecutarlas en otros dispositivos.

Schaeffler le ofrece con FAG SmartCheck un control de estado optimizado según sus necesidades.



---

## 1.1 Acerca de estas instrucciones

En estas instrucciones se indica cómo utilizar el software FAG SmartWeb. Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el software y consérvelas.

Asegúrese de que

- estas instrucciones estén a disposición de todos los usuarios.
- si se entrega el producto a otro usuario, también se le entreguen estas instrucciones.
- Siempre se adjuntan las ampliaciones y modificaciones que suministra el fabricante .

### Información adicional

Este software es una parte integral del sistema de supervisión de vibraciones FAG SmartCheck. También forman parte de este sistema el dispositivo FAG SmartCheck y el software FAG SmartUtility Light, que se describen en sus respectivos manuales.

Opcionalmente, en lugar del software FAG SmartUtility Light, puede adquirir el software FAG SmartUtility con funciones ampliadas. Este se describe también en un manual propio.

### Definiciones de conceptos

- Producto: el software FAG SmartWeb que se describe en este manual.
- Usuario: persona u organización con la capacidad de poner en marcha y utilizar el producto.

### Símbolos utilizados



Mediante este símbolo se indica

- información adicional útil, así como
- ajustes de dispositivos o consejos de utilización que le ayudarán a realizar las actividades de forma más eficiente.

Símbolo de referencia cruzada : este símbolo remite a la página de un manual con información adicional. Si desea leer en pantalla el manual en formato PDF, puede acceder directamente al hacer clic en la palabra a la izquierda del símbolo de referencia cruzada.

## 2 Inicio del software



Antes de la primera puesta en marcha, realice una actualización de firmware. Puede descargar la versión más reciente mediante el software SmartUtility o en el micrositio de SmartCheck [www.fag-smartcheck.com](http://www.fag-smartcheck.com).

Inicie el software SmartWeb solo si ha comprobado que se cumplen las siguientes condiciones:

- El dispositivo FAG SmartCheck está conectado a la red Ethernet.
- El dispositivo FAG SmartCheck tiene tensión de alimentación.
- El dispositivo FAG SmartCheck ha terminado de arrancar, se ha iniciado y se encuentra en modo de medición.

Puede encontrar información detallada sobre cómo conectar e iniciar FAG SmartCheck en la documentación del usuario de FAG SmartCheck.

A continuación, puede iniciar el software FAG SmartWeb de dos formas distintas:

- **Inicio con dirección IP en el explorador**

El dispositivo SmartCheck se entrega con la dirección IP estándar 192.168.1.100. Introduzca esta dirección IP en el campo de dirección del explorador:

Pulse la tecla para iniciar el software SmartWeb.

- **Inicio mediante el software FAG SmartUtility**

Con el software SmartUtility, que puede adquirir de forma opcional, puede buscar mediante el asistente dispositivos SmartCheck y abrirlos. Así se abre el software SmartWeb para cada dispositivo en una pestaña propia del explorador. Puede encontrar información detallada al respecto en el manual del software SmartUtility.

Para esta opción, el dispositivo SmartCheck también debe estar conectado a la red Ethernet y tener tensión de alimentación.



- Si no puede adaptar el espacio de direccionamiento IP de su equipo a la dirección IP estándar del dispositivo FAG SmartCheck, puede cambiar la dirección IP del dispositivo FAG SmartCheck. Esto se puede hacer tanto con el software FAG SmartUtility Light incluido en el suministro como con el software FAG SmartUtility que se puede adquirir de forma opcional. Puede encontrar información detallada al respecto en la documentación del usuario correspondiente.
- Si utiliza un servidor proxy en la red de su empresa entre el explorador e Internet, debe adaptar los ajustes de Internet según corresponda. Para ello, en Internet Explorer, introduzca en **Herramientas > Opciones de Internet** la dirección y el número de puerto del servidor proxy. Si desea obtener información más precisa sobre la configuración del servidor proxy, póngase en contacto con su administrador de sistemas.
- Tras el inicio del software SmartWeb, se compara la hora del sistema del dispositivo SmartCheck con la del equipo. En caso necesario, puede adaptar la hora del sistema .
- El software SmartWeb comprueba regularmente si SmartUtility ofrece nuevas configuraciones. En caso positivo, se volverá a cargar la página.
- Si no se puede abrir un dispositivo SmartCheck en el explorador, vacíe la caché del explorador y vuelva a intentarlo.
- Si aparece un mensaje que indica que no se han aceptado las cookies, autorice el uso de cookies o introduzca la dirección IP del dispositivo SmartCheck como excepción.
- Si trabaja con varios dispositivos SmartCheck desde un ordenador, todos estos dispositivos deben tener instalada la misma versión de firmware. Si cuentan con diferentes versiones de firmware, pueden producirse errores en el explorador.

### Mensaje de inicio

Tras iniciarse el software FAG SmartWeb, verá en primer lugar el mensaje de inicio. Este proporciona información sobre los ajustes predefinidos de su dispositivo FAG SmartCheck:

- **Entrada analógica 1:** entrada de tensión [0-10 V], señal "Tensión [0-10 V]"
- **Entrada analógica 2:** entrada de corriente [0-20 mA], señal "Carga [0-100 %]"

- 
- **Entrada digital:** entrada de frecuencia de giro, umbral de la señal "7 V"
  - **Condición de medición "Máquina en marcha":** basada en valores de vibración
  - **Tarea de medición básica**

También se le informará de los aspectos más importantes para la puesta en marcha del dispositivo SmartCheck:

- Ajuste el idioma del programa en **Edición > Editar ajustes de programa** <sup>[10]</sup>.
- Familiarícese con el dispositivo SmartCheck; p. ej., abra el área **Visualización en tiempo real** <sup>[48]</sup> y active el sensor de vibraciones con golpes o vibraciones. Los resultados de medición se muestran directamente en la visualización.
- Configure los ajustes predefinidos del área **Configuración** <sup>[51]</sup>. Esto es de especial importancia para la **condición de medición "Máquina en marcha"** <sup>[88]</sup> ya que está basada en valores de vibración pero, en muchos entornos, la frecuencia de giro es un criterio más adecuado.
- Con ayuda del asistente, cree nuevas tareas de medición en el área **Configuración > Tareas de medición** <sup>[61]</sup>.

Active la opción **No volver a mostrar este mensaje** si no desea que el mensaje vuelva a aparecer la próxima vez que inicie el software. Para modificar estos ajustes en cualquier momento, vaya a **Edición > Editar ajustes de programa > Mensajes**.

### 3 Vista general de la interfaz de usuario



- Si cierra la ventana del explorador por error o se interrumpe la conexión al dispositivo SmartCheck, se perderán los ajustes que no haya confirmado con **Aceptar**. Por este motivo, debe comprobar siempre que se aplican los últimos cambios realizados mediante la interfaz de usuario del software.
- Si durante más de una hora no ha realizado cambios en el software SmartWeb, se cerrará la sesión automáticamente.

La interfaz de usuario del software FAG SmartWeb se divide en las siguientes secciones:

The screenshot shows the FAG SmartWeb interface with the following labeled sections:

- Barra de título:** Located at the top, displaying the FAG SmartWeb logo and connection status.
- Barra de menú:** Located below the title bar, containing navigation options like File, Edit, and Go to.
- Elementos del área seleccionada:** A sidebar on the left containing a tree view of characteristic values (e.g., HW01\_Sens\_PMS, HW02\_Sens\_F3P).
- Información detallada y funciones de edición sobre los elementos seleccionados:** The main content area showing detailed data for a selected characteristic, including a bar chart and system information.
- Acciones:** A section at the bottom left containing icons for Actions, Status, Measurement data, Live view, Configuration, User management, and Log out.
- Áreas:** A label pointing to the sidebar area.
- Barra de estado:** Located at the bottom, displaying a logbook table with columns for Category, Created, Modified, User, and Message.

La interfaz de usuario ofrece las siguientes opciones:

#### Barra de título

En la esquina izquierda de la barra de título se incluye la siguiente información:

**Conectado a:** aquí encontrará el nombre del dispositivo SmartCheck.

**Sesión iniciada como:** aquí encontrará el nombre del usuario con el que está registrado ahora.

: este símbolo muestra el estado que ha establecido la condición de medición "Máquina en marcha" en la máquina. En **Condiciones de medición** puede ajustar los criterios de la condición de medición "Máquina en marcha" para su máquina. En función del estado establecido, se mostrará el siguiente símbolo:

- : la condición de medición "Máquina en marcha" se ha cumplido: la máquina está en marcha.
- : la condición de medición "Máquina en marcha" no se ha cumplido: la máquina no está en marcha.

: si este símbolo está visible, hay como mínimo un valor característico en el modo de aprendizaje.

: el símbolo cuadrado indica el estado de alarma del dispositivo SmartCheck; el símbolo se muestra de distintos colores en función del estado:

- **gris:** hasta el momento no se ha medido ningún valor característico.
- **verde:** no existe ninguna alarma.
- **amarillo:** uno o varios valores característicos han activado una pre-alarma.
- **rojo:** uno o varios valores característicos han activado una alarma principal.

- **Cambio entre gris y verde:** el modo de aprendizaje está activo para una de las tareas de medición. Si se activa una alarma principal o pre-alarma durante el proceso de aprendizaje, el símbolo de alarma mostrará el estado de alarma correspondiente sin parpadear, es decir, se ilumina en amarillo o rojo de forma permanente.

## Barra de menú

En el menú encontrará las siguientes funciones:

### Archivo

- **Imprimir esta página:** con este comando puede imprimir la vista actual del software SmartWeb. Asegúrese de haber seleccionado en el explorador la configuración de página, de manera que al imprimir la página se reduzca el tamaño de la página.  
Encontrará la opción correspondiente, p. ej., en Mozilla Firefox (**Ajustar al ancho de página**) y en Windows Internet Explorer (activar **Reducir para ajustar**) en **Archivo > Configurar página**.
- **Cerrar sesión:** con este comando se cierra sesión en el dispositivo SmartCheck. La conexión con el dispositivo finaliza.

### Edición

Las funciones disponibles en el menú **Edición** dependen de los derechos del usuario. Puede que algunas funciones estén desactivadas si no dispone de los permisos necesarios.

- **Cambiar contraseña:** con este comando se abre el área correspondiente  del software SmartWeb. A continuación, puede cambiar su contraseña o la contraseña del usuario que ha iniciado sesión.
- **Administración de usuarios:** con este comando se abre el área correspondiente  del software SmartWeb en el submenú. A continuación, puede realizar los cambios.
- **Ajustes de dispositivo:** con este comando se abre el área correspondiente  del software SmartWeb en el submenú. A continuación, puede realizar los cambios.
- **Crear nueva tarea de medición:** con este comando se inicia un asistente que le guiará al crear tareas de medición .
- **Editar ajustes de programa:** aquí puede definir los siguientes parámetros:
  - **Unidades:** defina el sistema de unidades que debe utilizar el software SmartWeb. Esta configuración se aplica, entre otros, al cuadro de diálogo en el que debe seleccionar una unidad.
    - Con **ISO** se mostrarán las unidades internacionales, p. ej., mm/s.
    - Con **US** se mostrarán las unidades estadounidenses, p. ej., mil/s.
    - Con **Todos** se mostrarán tanto las unidades internacionales como las estadounidenses, p. ej., mm/s y mil/s.
  - **Idioma:** Si es posible, el software SmartWeb se inicia automáticamente en el idioma ajustado en el explorador. También puede ajustar manualmente el idioma en que desea mostrar la interfaz del software SmartWeb.  
Los siguientes idiomas están disponibles:

Idioma	Language	Idioma	Langue	Hànyu
Alemán (German)	Inglés (English)	Español (Spanish)	Francés (French)	Chino (Chinese)

- **Mensajes:** El software le informa en distintos puntos con mensajes automáticos. Puede desactivar esta acción automática en cualquier momento con la opción **No volver a mostrar este mensaje**. Aquí puede volver a activar la acción automática para los mensajes seleccionados.

### Datos de medición

- **Abrir visualización de datos de medición:** esta opción permite cambiar al área **Datos de medición** .
- **Descargar datos de medición:** esta opción permite abrir un cuadro de diálogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medición para descargar .
- **Borrar datos de medición:** esta opción permite abrir un cuadro de diálogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medición para

borrar<sup>[46]</sup>.

## Ir a

Con los comandos de este menú puede acceder a las mismas áreas que al navegar con los botones de **Áreas**, es decir, Estado<sup>[35]</sup>, Datos de medición<sup>[39]</sup>, Visualización en tiempo real<sup>[48]</sup>, Configuración<sup>[51]</sup> y Administración de usuarios<sup>[118]</sup>.

## Ayuda

- **Abrir ayuda:** con esta opción puede abrir un enlace a la página web del dispositivo SmartCheck. Allí puede abrir la ayuda de SmartWeb en el menú de descargas.
- **Actualizar firmware**<sup>[13]</sup>: esta opción permite abrir un cuadro de diálogo mediante el que puede actualizar el firmware.
- **Seleccionar reinicio del dispositivo**<sup>[14]</sup>: esta opción abre un cuadro de diálogo para restablecer o reiniciar el dispositivo. Mediante este cuadro de diálogo también puede abrir el **sistema de mantenimiento** del dispositivo o restablecer la partición de datos.
- **Información sobre la versión:** esta opción permite abrir una ventana con información detallada sobre la versión del dispositivo SmartCheck, incluidos el firmware de suministro, la ID de dispositivo y el número de serie.



Los ajustes de las **unidades**, el **idioma** y los **mensajes** se guardan como cookies. Si borra las cookies, se borrarán también estos ajustes del software SmartWeb. Por tanto, la próxima vez el software SmartWeb se iniciará con las unidades y el idioma predefinidos que corresponden a los ajustes del explorador. De forma predeterminada, se volverán a mostrar los mensajes automáticos.

También se modificará el ajuste de idioma del software FAG SmartUtility: si abre el software SmartWeb a través de SmartUtility, se utilizará el ajuste de idioma del software SmartUtility.

## Áreas

Con este botón accede a las distintas áreas del software SmartWeb. Aquí también puede cerrar sesión en el dispositivo SmartCheck:



**Estado:**<sup>[35]</sup> aquí se incluye información detallada sobre el sistema y el estado de las tareas de medición y sus valores característicos. De un vistazo, puede identificar los valores característicos que han activado una alarma y observar las actividades del dispositivo SmartCheck en los mensajes del diario.



**Datos de medición:**<sup>[39]</sup> en esta área puede ver los datos de medición para determinados valores característicos. Entre los componentes de la visualización se incluyen tendencias, señales de tiempo y datos espectrales.



**Visualización en tiempo real:**<sup>[48]</sup> aquí puede ver las señales de las entradas configuradas en tiempo real.



**Configuración:**<sup>[51]</sup> esta área es especialmente importante para el ajuste de los dispositivos SmartCheck: aquí puede crear las tareas de medición, configurar las entradas y salidas, realizar ajustes básicos de dispositivo y editar las bases de datos de rodamientos y fabricantes de rodamientos.



**Administración de usuarios:**<sup>[118]</sup> aquí puede crear, borrar y administrar usuarios y grupos de usuarios, así como cambiar su contraseña o la contraseña del usuario que ha iniciado sesión. Además, en esta área encontrará las funciones para la activación o desactivación de la administración de usuarios.



**Cerrar sesión:** haga clic en este botón para cerrar sesión en el dispositivo SmartCheck y salir del software SmartWeb.

## Acciones

Aquí encontrará acciones importantes que se pueden realizar en el área actual o que pueden conducir a través de vínculos a otra área. Si, por ejemplo, ha abierto el área **Datos de medición**, encontrará aquí las opciones **Mostrar tareas de medición**, **Descargar datos de medición** y **Borrar datos de medición**.

---

## Elementos del área seleccionada

La información aquí mostrada dependerá del área actual. Si, por ejemplo, ha abierto el área **Configuración**, puede seleccionar aquí distintos elementos de configuración (como, p. ej., **Tareas de medición** o **Condiciones de medición**) y, a continuación, ver y editar información al respecto en la superficie de trabajo central del software SmartWeb.

## Información detallada y funciones de edición sobre los elementos seleccionados

Si ha seleccionado un elemento de la izquierda, verá información detallada al respecto en la superficie de trabajo central del software SmartWeb, donde podrá editarla. Las posibilidades dependen de la selección correspondiente.

## Barra de estado

La barra de estado indica, por ejemplo, si el explorador ya ha finalizado la carga de la nueva área seleccionada.



Puede utilizar las líneas divisorias entre las columnas de la vista general de la izquierda y de la superficie de trabajo central de la derecha para adaptar la interfaz del software SmartWeb a sus necesidades:

- Mantenga pulsado el botón primario del ratón y arrastre la línea divisoria hacia la izquierda o la derecha para modificar el tamaño de la superficie correspondiente.
- Haga clic en la línea divisoria para ocultar las columnas de la vista general de la izquierda. De este modo, la superficie de trabajo central se amplía al ancho completo de la pantalla. La vista se restablecerá al hacer clic de nuevo en la línea divisoria.

En muchos puntos de la interfaz se representan elementos en una estructura de árbol. Para ver los elementos subordinados, haga clic en . Para ocultarlos de nuevo, haga clic en .

En algunas áreas del software SmartWeb, la información se presenta en tablas. Puede organizar las tablas mediante las siguientes funciones:

- **Criterio de clasificación por columnas:** al hacer clic en el título de la columna, se define una columna cualquiera de una tabla como criterio de clasificación. Al hacer clic de nuevo, se invierte el orden de clasificación, es decir, de ascendente a descendente o viceversa. El orden de clasificación actual se muestra con los símbolos ▲ para ascendente y ▼ para descendente.
  - **Desplazamiento de columnas:** desplace una columna cualquiera a otra posición de la tabla. Para ello, haga clic con el botón primario del ratón en el título de la columna y manténgalo pulsado. A continuación, arrastre el cursor a la posición de la tabla en la que deberá mostrarse la columna a partir de ahora.
-

### 3.1 Actualizar firmware

#### Cómo actualizar el firmware

1. En el menú **Ayuda**, seleccione la opción **Actualizar firmware** para abrir la ventana correspondiente:



2. Haga clic en **Buscar** para buscar y seleccionar el archivo de firmware.

3. Haga clic en **Aceptar** para actualizar el dispositivo SmartCheck con el firmware seleccionado. Haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana sin aplicar los cambios.



- Al actualizar el firmware, es posible que se pierdan todos los datos de medición y las configuraciones del dispositivo. Por tanto, antes de realizar la actualización, asegúrese de descargar todos los datos de medición y, si es necesario, las configuraciones con el software SmartUtility. Los límites de alarma aprendidos forman parte de la configuración y se descargarán junto con ella.
- El proceso de actualización puede durar varios minutos. Durante este tiempo, el LED de estado del dispositivo SmartCheck parpadeará alternando entre amarillo y rojo. Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
  - No se debe interrumpir la tensión de alimentación del dispositivo SmartCheck.
  - No se debe interrumpir la conexión a Ethernet del dispositivo SmartCheck.
  - El proceso de actualización debe realizarse completamente.

Si no se cumplen estas condiciones, el dispositivo dejará de funcionar correctamente.

- Si se produce un error grave durante la actualización del firmware, se restablecerá el firmware de suministro del dispositivo. Encontrará la versión del firmware de suministro en **Ayuda > Información sobre la versión**.
- Si ha ejecutado la actualización del firmware, vacíe la caché del explorador. Esto es necesario para que se cargue la nueva versión del software FAG SmartWeb en el explorador.

## 3.2 Seleccionar reinicio del dispositivo

### A continuación se explica cómo seleccionar el reinicio del dispositivo

1. En el menú **Ayuda**, seleccione la opción **Seleccionar reinicio del dispositivo** para abrir la ventana correspondiente:



2. En la lista de selección, elija la opción deseada:


#### Reiniciar dispositivo

Esta opción permite reiniciar el dispositivo SmartCheck:

- Se interrumpirán las mediciones actuales.
- Se conservarán los datos de medición, las configuraciones y el firmware existentes.

#### Iniciar sistema de mantenimiento del dispositivo

Con esta opción se inicia el **sistema de mantenimiento** del dispositivo. Allí encontrará numerosas funciones de mantenimiento, como por ejemplo, opciones de actualización del firmware, de configuración del dispositivo y de copia de seguridad del sistema, entre otras. En el sistema de mantenimiento encontrará también otras opciones para el reinicio del dispositivo.

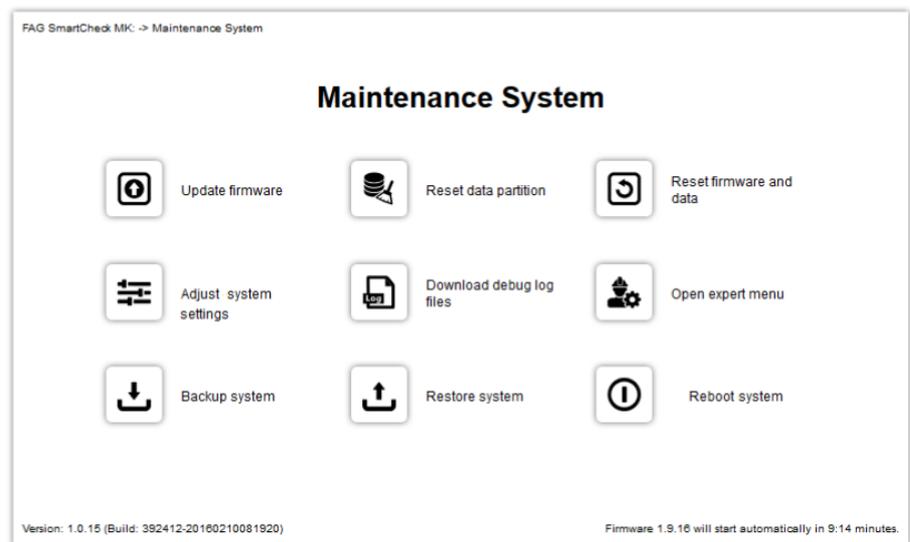

Si el administrador de usuarios está activado <sup>119</sup>, aparecerá un cuadro de diálogo de inicio de sesión. En el sistema de mantenimiento solo puede iniciar sesión como administrador, con la contraseña de administrador.

#### Restablecer partición de datos

Esta opción permite restablecer el área de datos:

- Se perderán todos los datos de medición existentes.

**Restablecer configuración por defecto de suministro**

- Se conservarán el firmware y las configuraciones, incluidos los límites de alarma aprendidos.

Esta opción permite restablecer la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck:

- Se perderán todos los datos de medición existentes.
- Se borrarán todos los límites de alarma aprendidos.
- Se perderán todas las configuraciones.
- El firmware volverá a la configuración por defecto de suministro.

Puede guardar los datos de medición, los límites de alarma aprendidos y las configuraciones descargándolos con el software SmartUtility antes de restablecer la configuración por defecto de suministro. Los límites de alarma aprendidos forman parte de la configuración y se descargarán junto con ella.

3. Haga clic en **Aceptar** para restablecer el dispositivo SmartCheck con la opción seleccionada. Haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana sin aplicar los cambios.



Tras restablecer la configuración por defecto de suministro, el dispositivo SmartCheck realizará el siguiente procedimiento:

- El dispositivo intenta obtener una dirección IP por DHCP.
- Si el dispositivo no obtiene ninguna dirección IP, utiliza la dirección 192.168.1.100/24.

Asegúrese de que el dispositivo es accesible y aplique el firmware más reciente.

## 4 Sistema de mantenimiento del dispositivo

El sistema de mantenimiento del dispositivo FAG SmartCheck ofrece numerosas opciones de mantenimiento. Utilice el sistema, por ejemplo, para actualizar el firmware, para configurar el dispositivo SmartCheck, para crear una copia de seguridad del sistema o para instalar la copia de seguridad del sistema. Por ejemplo, puede utilizar la última función para duplicar dispositivos. Además, el sistema de mantenimiento ofrece funciones de experto especialmente protegidas para, entre otras cosas, actualizar el sistema de mantenimiento o borrar todo el sistema de un dispositivo SmartCheck.


El sistema de mantenimiento es independiente del propio firmware del dispositivo y también se puede acceder a él mediante el navegador si, por ejemplo, ha habido un error durante una actualización de firmware.

### Cómo abrir el sistema de mantenimiento del dispositivo SmartCheck

1. En el menú **Ayuda**, seleccione la opción **Seleccionar reinicio del dispositivo** para abrir la ventana correspondiente:




2. Seleccione la opción para **Iniciar sistema de mantenimiento del dispositivo**.
3. Haga clic en **Aceptar**. Aparece la página de inicio de sesión del sistema de mantenimiento:

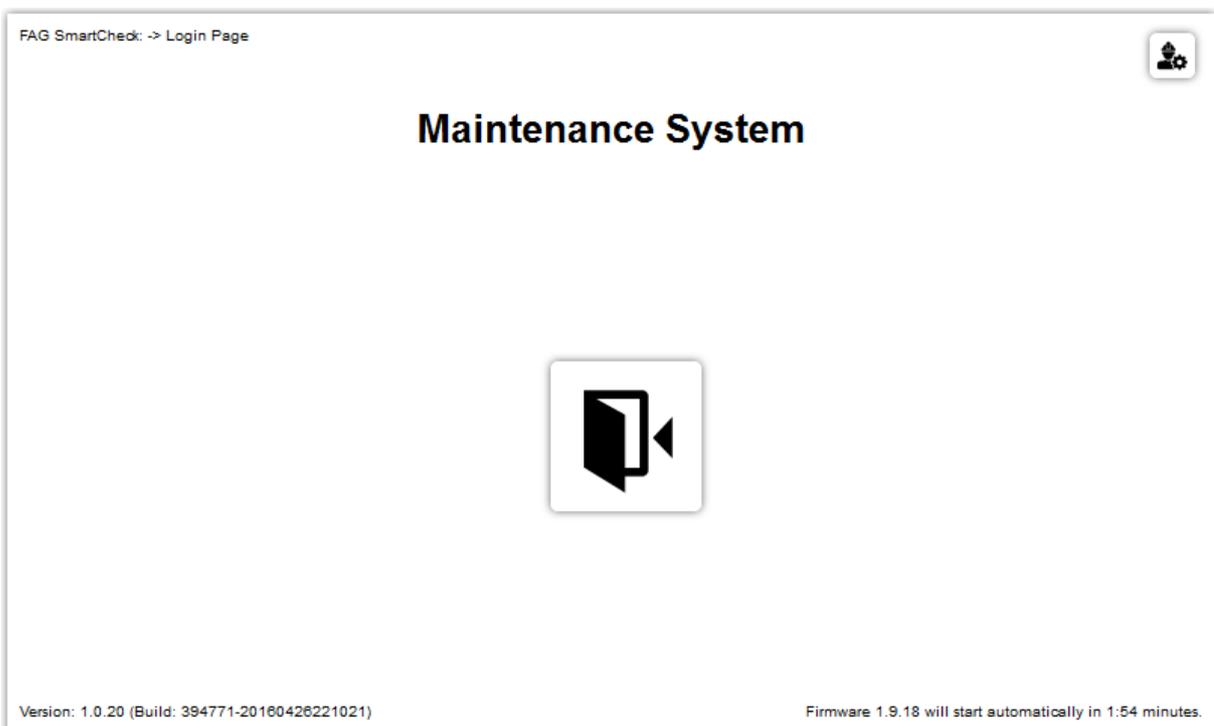

4. Haga clic en el botón **Login**  para abrir la página de inicio del sistema de mantenimiento. Con el botón **Expert Menu**  se va directamente al menú experto .

Si está activado el administrador de usuarios en el firmware SmartCheck, a continuación aparece un cuadro de diálogo de inicio de sesión en el que debe iniciar sesión como administrador con la contraseña de administrador. Si el administrador de usuarios de usuarios está desactivado, se abre la página de inicio directamente:

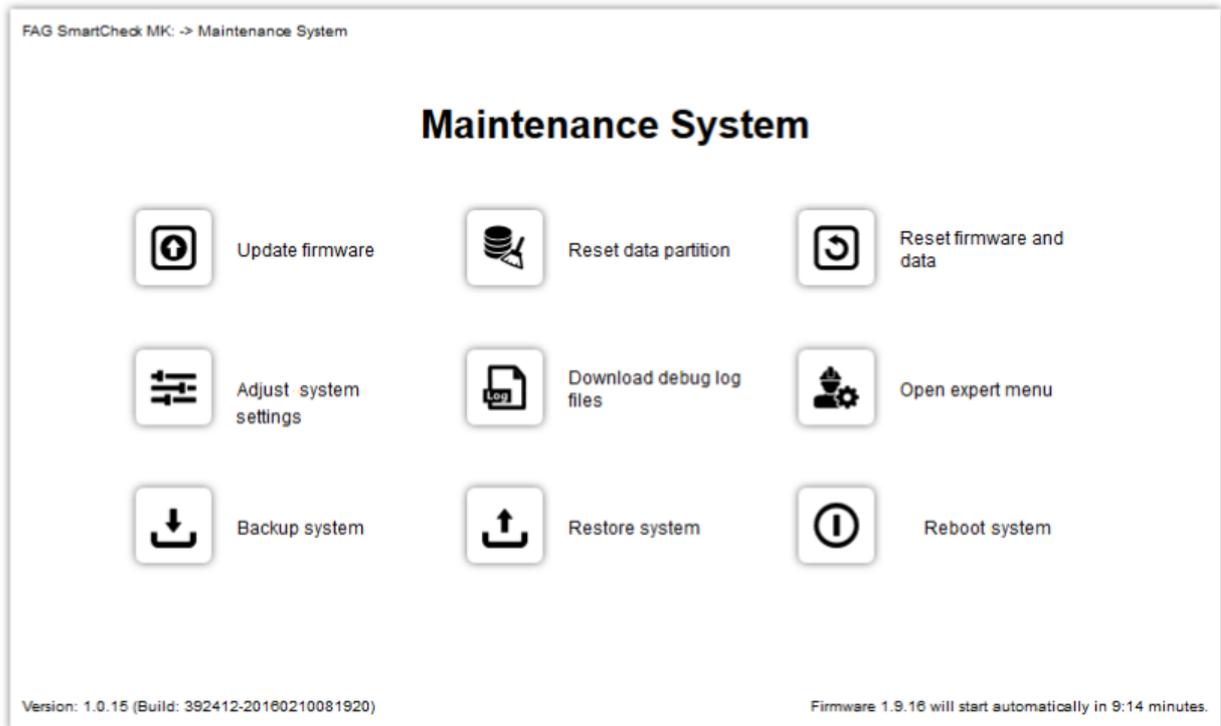

5. Haga clic en un icono para seleccionar la función correspondiente. Dependiendo de la función, deberá realizar otros pasos o seleccionar funciones secundarias de un submenú. En los siguientes apartados encontrará información detallada sobre cada función del sistema de mantenimiento.



- Cuando se inicia el sistema de mantenimiento, el dispositivo SmartCheck interrumpe todas las mediciones.
- Si ha abierto una función del sistema de mantenimiento, el botón **Homepage**  se encontrará arriba a la derecha. Haga clic en él para volver a la página de inicio del sistema de mantenimiento.
- El sistema de mantenimiento dispone de una función de temporizador: si no realizan cambios durante mucho tiempo, el dispositivo se reinicia automáticamente. El tiempo que tarda en suceder esto depende del lugar del sistema de mantenimiento en que se encuentre:
  - Página de inicio de sesión del sistema de mantenimiento: reinicio después de 2 minutos
  - Página de inicio del sistema de mantenimiento y todas las páginas de funciones: reinicio después de 10 minutos
  - Página de inicio del menú experto **Expert Menu**: 60 minutos
 El tiempo restante hasta el reinicio del dispositivo siempre se indica abajo a la derecha.

#### 4.1 Update firmware: actualizar firmware

Haga clic en el botón **Update firmware**  para iniciar esta función. Aquí puede actualizar el sistema con una nueva versión de firmware. No se borran los datos de medición.




En función de la versión de firmware, también puede utilizar esta función para volver a una versión de firmware anterior. En este caso, también se borran los datos de medición.

La posibilidad de volver a una versión anterior está disponible de la siguiente forma:

- Hasta antes de la versión 1.10.0: se puede volver a versiones anteriores
- A partir de la versión 1.10.0: solo es posible volver hasta la versión 1.10.0

### Cómo actualizar el firmware

1. Haga clic en el botón **Select file**  y busque el archivo SF2 con el firmware deseado.
2. Abra el archivo SF2. El sistema analiza el archivo y le informa de si es posible realizar una actualización y, si es así, de qué firmware se va a instalar:

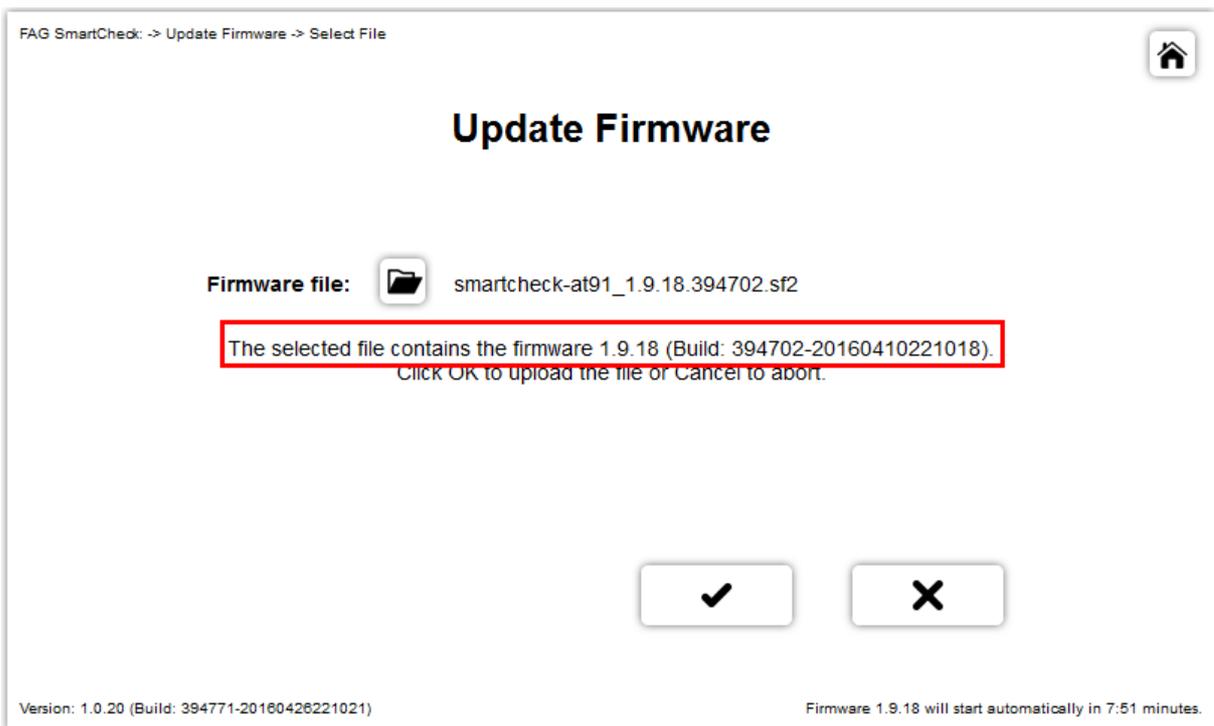

También le avisa si el archivo seleccionado no es un archivo de firmware válido.

3. Haga clic en el botón **Aceptar**  para iniciar la actualización.



- Al actualizar el firmware, se pierden todos los datos de medición y, posiblemente, también las configuraciones del dispositivo. Por tanto, antes de realizar la actualización, asegúrese de descargar todos los datos de medición y, si es necesario, las configuraciones con el software SmartUtility. Los límites de alarma aprendidos forman parte de la configuración y se descargarán junto con ella.
- El proceso de actualización puede durar varios minutos. Durante este tiempo, el LED de estado del dispositivo SmartCheck parpadeará alternando entre amarillo y rojo. Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
  - No se debe interrumpir la tensión de alimentación del dispositivo SmartCheck.
  - No se debe interrumpir la conexión a Ethernet del dispositivo SmartCheck.
  - El proceso de actualización debe realizarse completamente.

Si no se cumplen estas condiciones, el dispositivo dejará de funcionar correctamente.

- Si se produce un error grave durante la actualización del firmware, se restablecerá el firmware de suministro del dispositivo. Encontrará la versión del firmware de suministro en Ayuda > Información sobre la versión.
- Si ha ejecutado la actualización del firmware, vacíe la caché del explorador. Esto es necesario para que se cargue la nueva versión del software FAG SmartWeb en el explorador.

## 4.2 Reset data partition: restablecer la partición de datos

Haga clic en el botón **Reset data partition**  para iniciar esta función. Aquí puede restablecer la partición de datos. Se borran todos los datos de medición del sistema pero se mantienen las configuraciones de medición.

Restablezca la partición haciendo clic en el botón **Aceptar** .


## 4.3 Reset firmware: restablecer firmware

Haga clic en el botón **Reset firmware**  para iniciar esta función. Aquí puede formatear la partición de datos y, de ese modo, restaurar la configuración de medición estándar. Con ello se borran todos los datos y las configuraciones de medición.

Restablezca el firmware haciendo clic en el botón **Aceptar** .

## 4.4 Adjust system settings: configurar los ajustes del sistema

Haga clic en el botón **Adjust system settings**  para abrir el menú que contiene las funciones de ajuste del sistema:

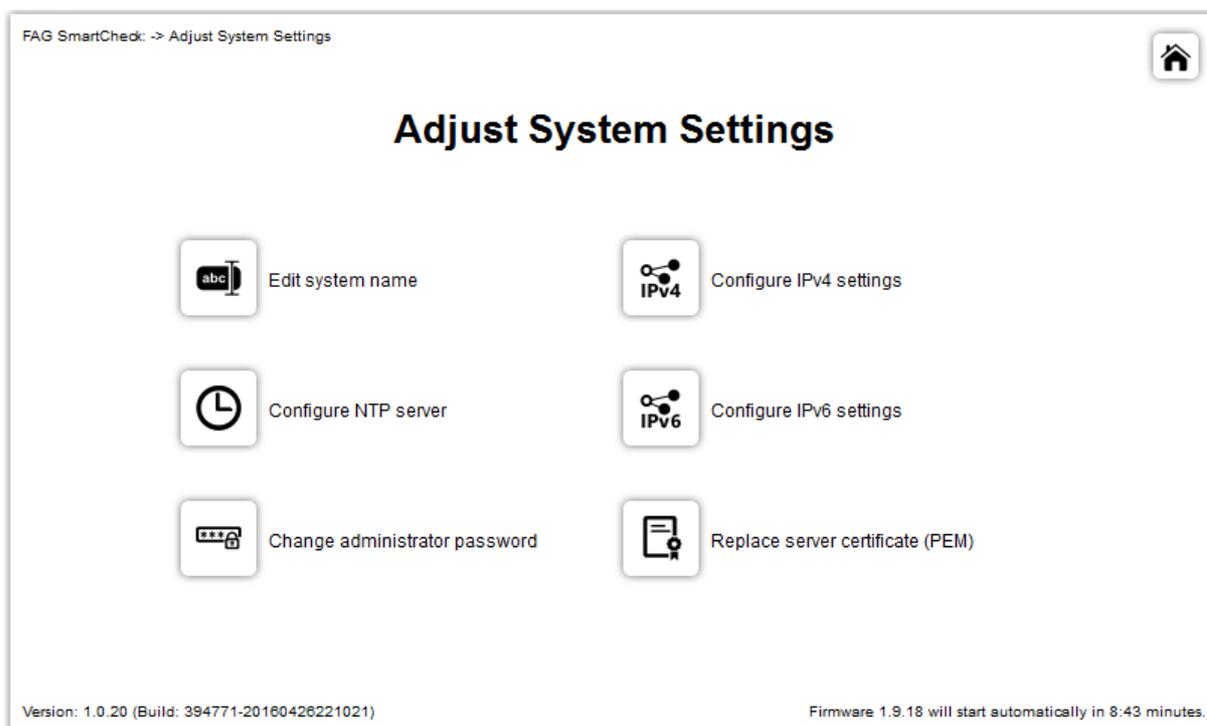

Haga clic en uno de los botones para abrir la función correspondiente. En los siguientes apartados encontrará más información sobre cada función.

### 4.4.1 Edit system name: editar el nombre de sistema

Haga clic en el botón **Edit system name**  para iniciar esta función. Aquí puede definir un nuevo nombre para el dispositivo SmartCheck.

#### Cómo editar el nombre de sistema

1. Introduzca un nuevo nombre para el dispositivo SmartCheck en el campo de entrada:

FAG SmartCheck: -> Adjust System Settings -> Edit System Name



## Edit System Name

Enter system name and click OK to save or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 394771-20160426221021) Firmware 1.9.18 will start automatically in 9:54 minutes.

2. Haga clic en el botón **Aceptar**  para confirmar el nombre.

#### 4.4.2 Configure NTP server: configurar servidor NTP

Haga clic en el botón **Configure NTP server**  para iniciar esta función. Aquí puede definir un servidor NTP al dispositivo SmartCheck recurre para sincronizar la hora del sistema.

#### Cómo configurar el servidor NTP

1. Introduzca en el campo de entrada la dirección IP o el nombre de servidor del servidor NTP:

FAG SmartCheck: -> Adjust System Settings -> Configure NTP Server



## Configure NTP Server

Here you can configure an NTP server from which the system can load the system time.

Enter the NTP server address and click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 394771-20160426221021) Firmware 1.9.18 will start automatically in 9:52 minutes.

2. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓ para confirmar la dirección IP o el nombre de servidor.



Si la hora del sistema depende de un servidor NTP, la sincronización se realiza de forma permanente. Para este método, el dispositivo SmartCheck debe tener una conexión permanente a la red, y el servidor NTP siempre debe estar accesible.

#### 4.4.3 Change administrator password: modificar la contraseña de administrador

Haga clic en el botón **Change administrator password**  para iniciar esta función. Aquí puede modificar la contraseña de administrador del administrador de usuarios.

##### Cómo modificar la contraseña de administrador

1. Introduzca la contraseña deseada en el campo **Administrator password**.
2. Repita la contraseña en el campo **Reenter password**:

3. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓ para confirmar la nueva contraseña.



Si introduce aquí una contraseña de administrador, se activa automáticamente el administrador de usuarios  en el dispositivo SmartCheck.

Si no introduce aquí una contraseña de administrador, se desactiva el administrador de usuarios en el dispositivo SmartCheck.

#### 4.4.4 Configure IPv4 settings: configurar ajustes IPv4

Haga clic en el botón **Configure IPv4 settings**  para iniciar esta función. Aquí puede editar los ajustes de red IPv4.

##### Cómo configurar los ajustes de red IPv4

1. Seleccione el modo DHCP deseado de la lista **DHCP mode**:

FAG SmartCheck -> Adjust System Settings -> Configure IPv4 Settings



## Configure IPv4 Settings

**DHCP mode:**

**Host name:**

**IP address:**

**Netmask:**

**Gateway:**

**Name server:**

Select the DHCP mode and configure the network settings for IPv4.

Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 394771-20180426221021) Firmware 1.9.18 will start automatically in 7:50 minutes.

Tiene las siguientes opciones:

#### No DHCP

Con esta opción puede definir las direcciones IPv4 o reutilizar la dirección IP estándar del dispositivo SmartCheck.

Si selecciona **No DHCP**, también debe configurar los otros ajustes de este paso como, por ejemplo, **IP address**, **Netmask** o **Gateway**.

#### DHCP: Send host name to server

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck recibe automáticamente una dirección IP dentro de la red. El dispositivo SmartCheck registra el nombre de host en el servidor DNS de la red.

#### DHCP: Load host name from server

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck recibe automáticamente una dirección IP dentro de la red. El nombre de host se establece mediante el servidor DNS de la red.

2. En función de la selección de **DHCP mode**, debe introducir más datos en **Host name**, **IP address**, **Netmask**, **Gateway** o **Name server**.

3. Haga clic en el botón **Aceptar**  para confirmar los cambios y volver a menú de ajustes del sistema.



- Si modifica la dirección IP del dispositivo SmartCheckGeräts, la dirección anterior dejará de proporcionar acceso al software SmartWeb. A continuación, debe introducir la nueva dirección del dispositivo para volver a cargar el software y el sistema de mantenimiento.
- Si la dirección IP se asigna automáticamente a través de DHCP, solo se podrá acceder al dispositivo SmartCheck a través de la dirección IP asignada automáticamente o del nombre de host (DSN). Por tanto, no podrá volver a utilizar la dirección IP estándar.

#### 4.4.5 Configure IPv6 settings: configurar ajustes IPv6

Haga clic en el botón **Configure IPv6 settings**  para iniciar esta función. Aquí puede editar los ajustes de red IPv6.

##### Cómo configurar los ajustes de red IPv6

1. Seleccione el modo DHCP deseado de la lista **DHCP mode**:

FAG SmartCheck: -> Adjust System Settings -> Configure IPv6 Settings



## Configure IPv6 Settings

**DHCP mode:**

**IP address:**

**Netmask:**

**Gateway:**

**Name server:**

Select the DHCP mode and configure the network settings for IPv6.  
Click OK to proceed or Cancel to abort.

Version: 1.0.20 (Build: 394771-20160426221021) Firmware 1.9.18 will start automatically in 9:47 minutes.

Tiene las siguientes opciones:

#### No DHCP

Con esta opción puede definir las direcciones IPv6 o reutilizar la dirección IP estándar del dispositivo SmartCheck.

Si selecciona **No DHCP**, también debe configurar los otros ajustes de este paso como, por ejemplo, **IP address**, **Netmask** o **Gateway**.

#### DHCP: Load host name from server

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck recibe automáticamente una dirección IP dentro de la red. El nombre de host se establece mediante el servidor DNS de la red.

2. En función de la selección de **DHCP mode**, debe introducir más datos en **IP address**, **Netmask**, **Gateway** o **Name server**.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**  para confirmar los cambios y volver a menú de ajustes del sistema.




- Si modifica la dirección IP del dispositivo SmartCheckGeräts, la dirección anterior dejará de proporcionar acceso al softwareSmartWeb. A continuación, debe introducir la nueva dirección del dispositivo para volver a cargar el software.
- Si la dirección IP se asigna automáticamente a través de DHCP, solo se podrá acceder al dispositivo SmartCheck a través de la dirección IP asignada automáticamente o del nombre de host (DSN). Por tanto, no podrá volver a utilizar la dirección IP estándar.

#### 4.4.6 Replace server certificate (PEM): sustituir certificado de servidor

Haga clic en el botón **Replace server certificate (PEM)**  para iniciar esta función. Los certificados de servidor sirven para autenticar el servidor en el cliente. Aquí puede sustituir el certificado de servidor que contiene el dispositivo SmartCheck por un certificado de servidor propio.

##### Cómo sustituir el certificado de servidor del dispositivo SmartCheck

1. Haga clic en el botón **Server certificate file**  y busque el archivo PEM con el certificado de servidor deseado.
2. Abra el archivo PEM y, en caso necesario, introduzca la contraseña correspondiente en el campo **Passphrase**:

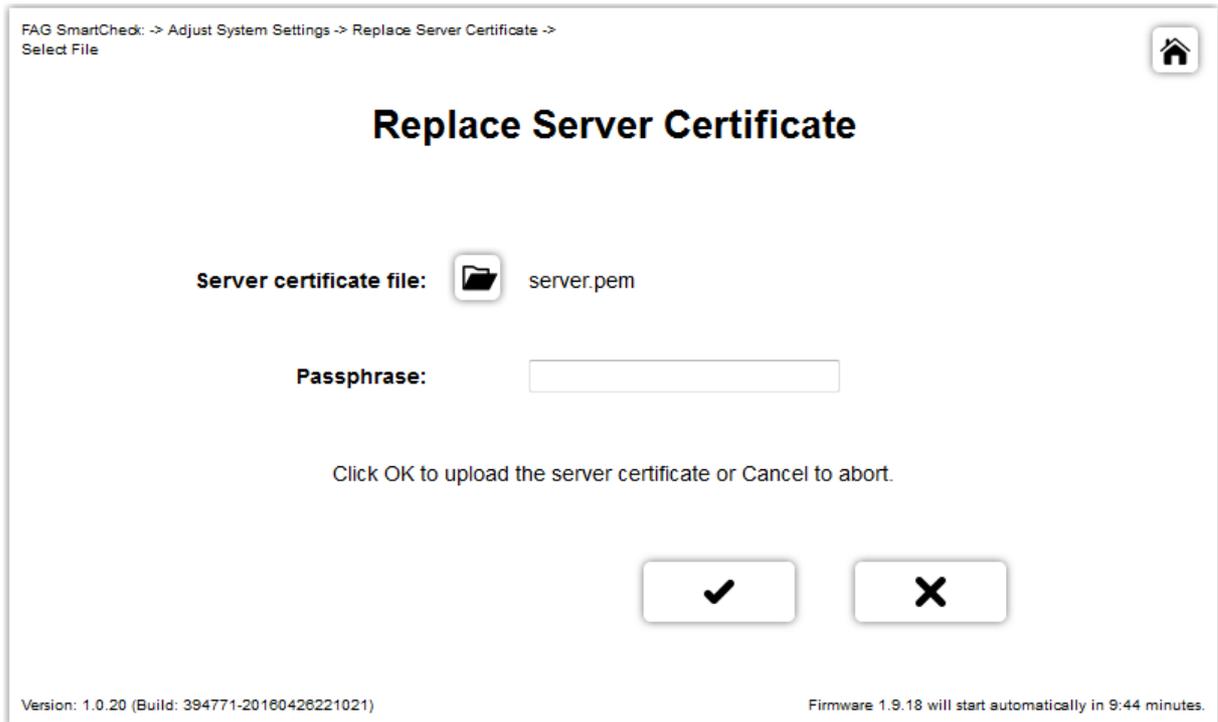

3. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓ para cargar el certificado. El sistema analiza el archivo y le avisa cuando puede instalar el archivo:



También le avisa si el archivo seleccionado no contiene un certificado de servidor válido.

4. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓ para instalar el certificado de servidor.

## 4.5 Download debug log files: descargar archivo de registro de depuración

Haga clic en el botón **Download debug log files**  para iniciar esta función. Aquí puede crear y descargar un archivo de registro de depuración. Este archivo no se puede consultar tal cual está. Debe enviarlo a nuestro soporte técnico  para que puedan analizarlo.

### Cómo descargar los archivos de registro


1. Haga clic en el botón **Aceptar**  para iniciar la acción.
2. Se descarga el archivo de registro de depuración. Una barra de progreso indica el avance.
3. Su navegador le pedirá que guarde el archivo. Confirme. Encontrará el archivo de registro de depuración \*.SCLG en la carpeta de descargas estándar.

## 4.6 Open expert menu: abrir menú experto


Haga clic en el botón **Open expert menu**  para iniciar el proceso de inicio de sesión seguro del menú experto. El menú experto contiene funciones con las que puede modificar ajustes básicos del dispositivo FAG SmartCheck. Puesto que estos ajustes son críticos para el sistema, el menú experto solo puede abrirse mediante el proceso de inicio de sesión seguro con una contraseña de un solo uso. Encontrará información sobre el proceso de inicio de sesión seguro en el siguiente apartado.

### Cómo funciona el inicio de sesión seguro del menú experto


1. En la página de inicio del proceso de inicio de sesión encontrará un ID. Indique este ID a nuestro soporte técnico , por ejemplo, por correo electrónico o por teléfono.

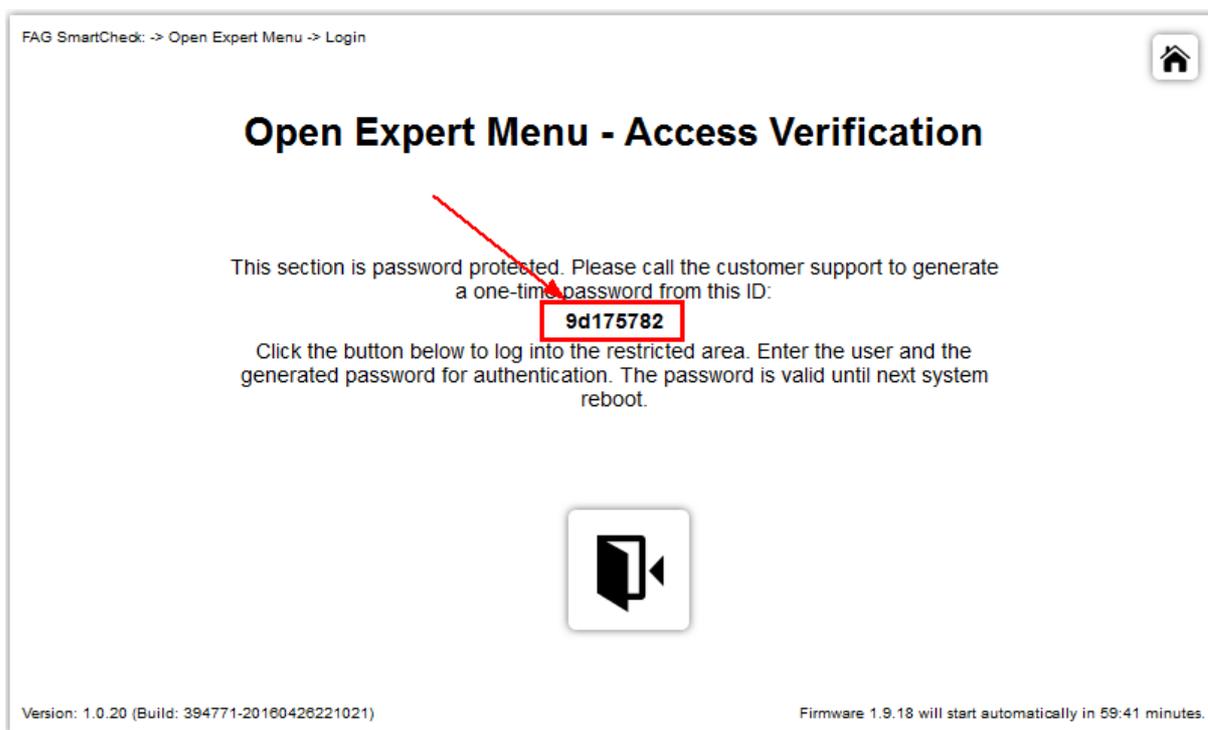

2. Con este ID, nuestro soporte técnico genera la contraseña de un solo uso y se la comunica.
3. Haga clic en el botón **Login**  para abrir la página de autenticación e introduzca el nombre de usuario en el campo **User Name** y la contraseña de un solo uso en el campo **Password**:

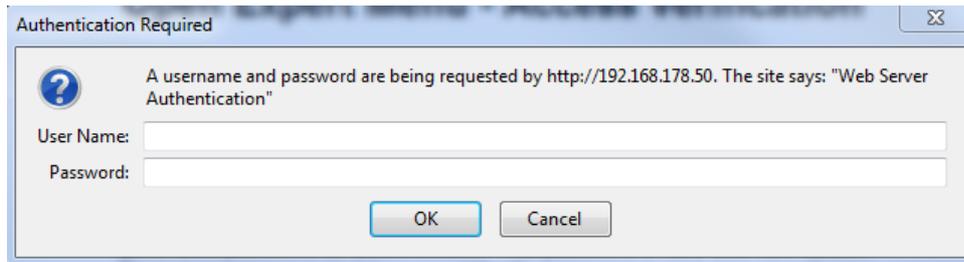

4. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓. Se muestra la página de inicio del menú experto:

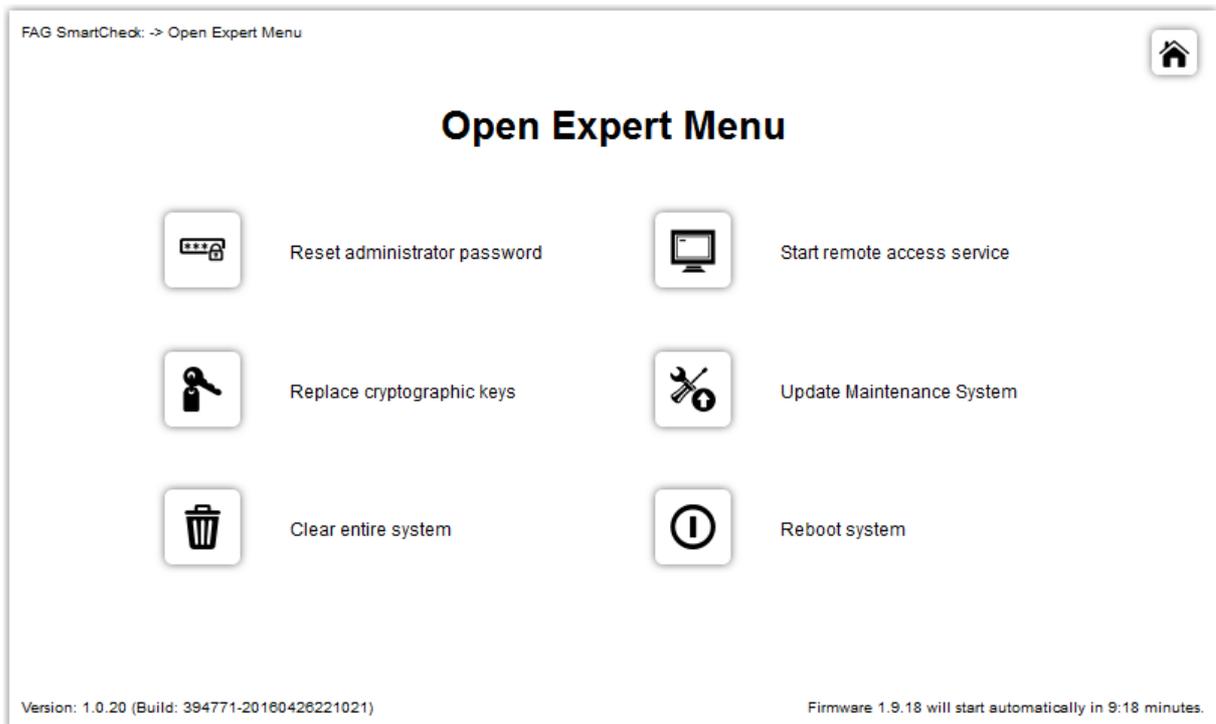

Haga clic en uno de los botones para abrir la función correspondiente. En los siguientes apartados encontrará información sobre las distintas funciones del menú experto.



- El ID y la contraseña de un solo uso solo tienen validez mientras está en el sistema de mantenimiento. El ID y la contraseña de un solo uso caducan en cuanto reinicia el dispositivo SmartCheck. Cuando se reinicia el sistema de mantenimiento, aparece otro ID con el que se puede solicitar una nueva contraseña al soporte técnico.
- Una vez en la página de inicio del proceso de inicio de sesión, dispone de 60 minutos para recibir la contraseña de un solo uso del soporte técnico. Si, mientras tanto, cambia al sistema de mantenimiento mediante el botón  y desde allí vuelve a la página de inicio del proceso de inicio de sesión, el temporizador se restablece en 60 minutos.

#### 4.6.1 Reset administrator password: restablecer la contraseña de administrador

Haga clic en el botón **Reset administrator password**  para iniciar esta función. Aquí puede restablecer la contraseña de administrador a la configuración por defecto de suministro. A partir de ese momento, todos los usuarios pueden iniciar sesión sin contraseña y tienen permisos de administrador. Con ello se desactiva el administrador de usuarios.

Restablezca la contraseña de administrador haciendo clic en el botón **Aceptar** ✓.




Utilice la función **Change administrator password** <sup>[22]</sup> para modificar la contraseña de administrador. Puede encontrar la función en el menú principal del sistema de mantenimiento, en **Adjust system settings**.

#### 4.6.2 Replace cryptographic keys: sustituir claves criptográficas


Haga clic en el botón **Replace cryptographic keys**  para iniciar esta función. Las claves criptográficas son necesarias para descifrar archivos de firmware (\*.SF2) y archivos de seguridad (\*.SCBK) y para cifrar los archivos de copia de seguridad y de registro. Si se dan a conocer por un ataque cibernético, se deben sustituir. Para ello, asegúrese de que no se pueda instalar ningún software malicioso en el sistema.

##### Cómo sustituir las claves criptográficas

1. Haga clic en el botón **Keystore**  y busque el archivo con las claves criptográficas.
2. Abra el archivo:

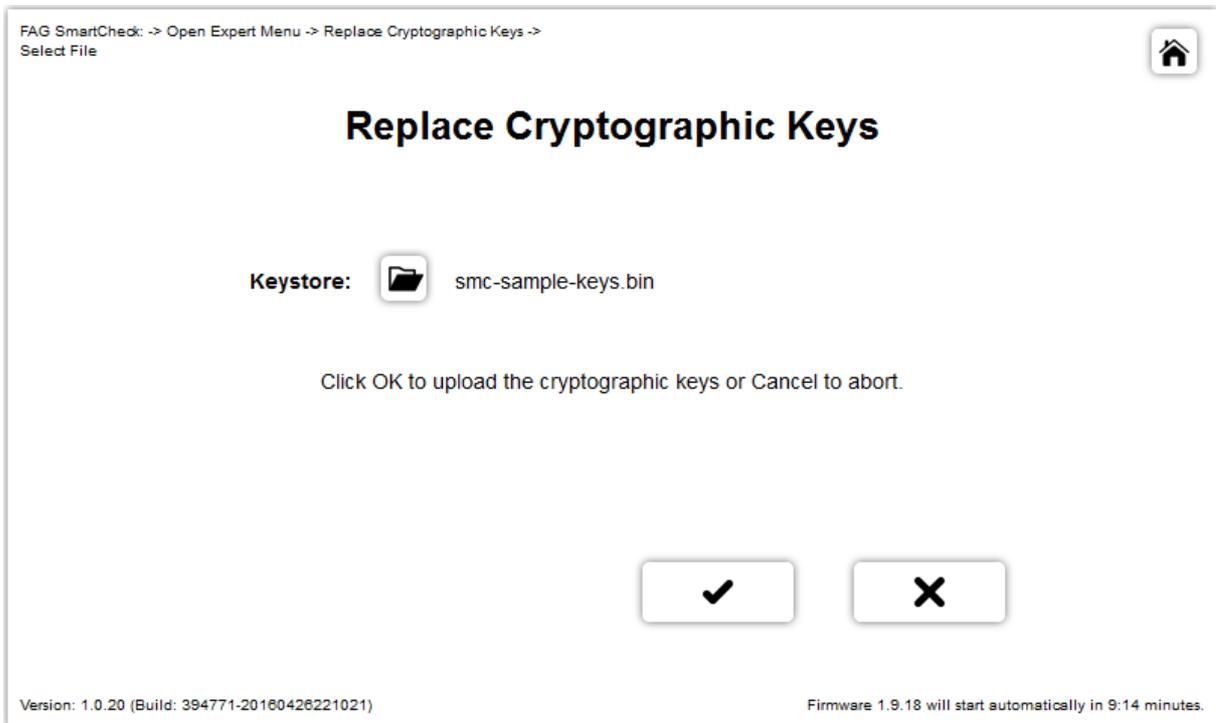

3. Haga clic en el botón **Aceptar**  para cargar las claves criptográficas. El sistema analiza el archivo y le avisa cuando puede instalar el archivo:

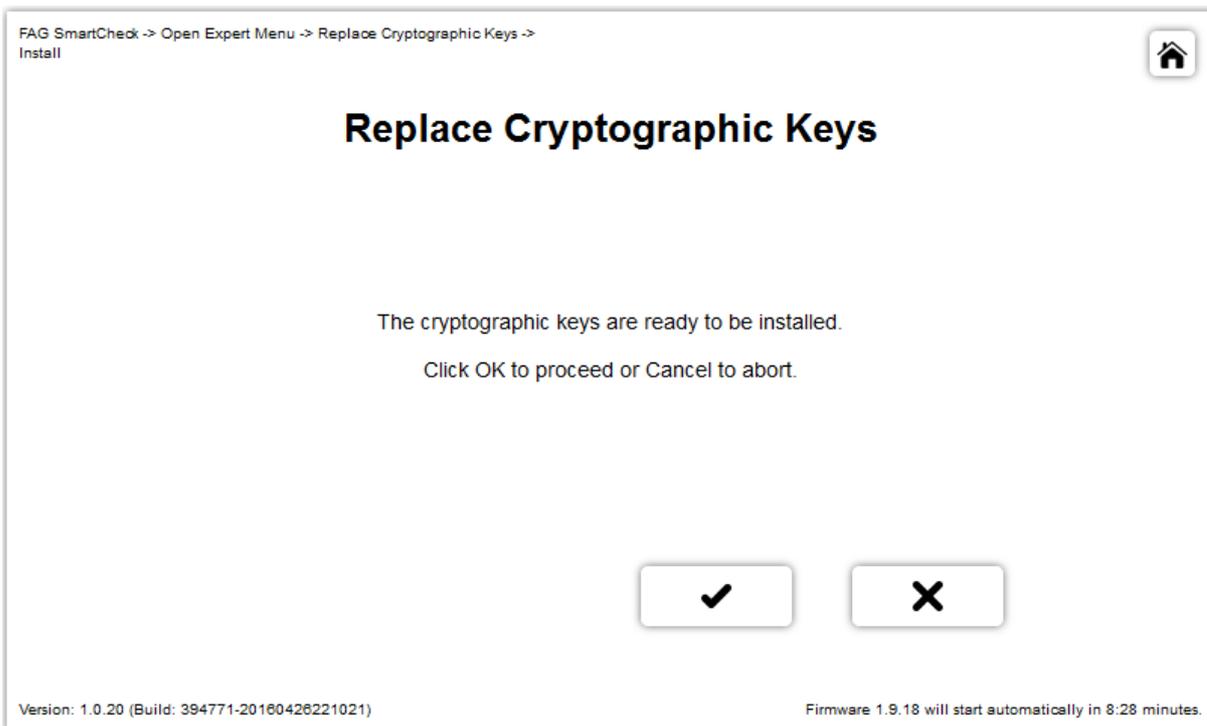


También le avisa si el archivo no contiene claves criptográficas válidas.

4. Haga clic en el botón **Aceptar**  para instalar las nuevas claves criptográficas.

#### 4.6.3 Clear entire system: borrar todo el sistema

Haga clic en el botón **Clear entire system**  para iniciar esta función. Aquí puede borrar todo el sistema incluidos el firmware, las configuraciones y los datos de medición. Esta función no afecta al sistema de mantenimiento.

1. Borre todo el sistema haciendo clic en el botón **Aceptar** . Se borra el sistema y aparece la siguiente advertencia:

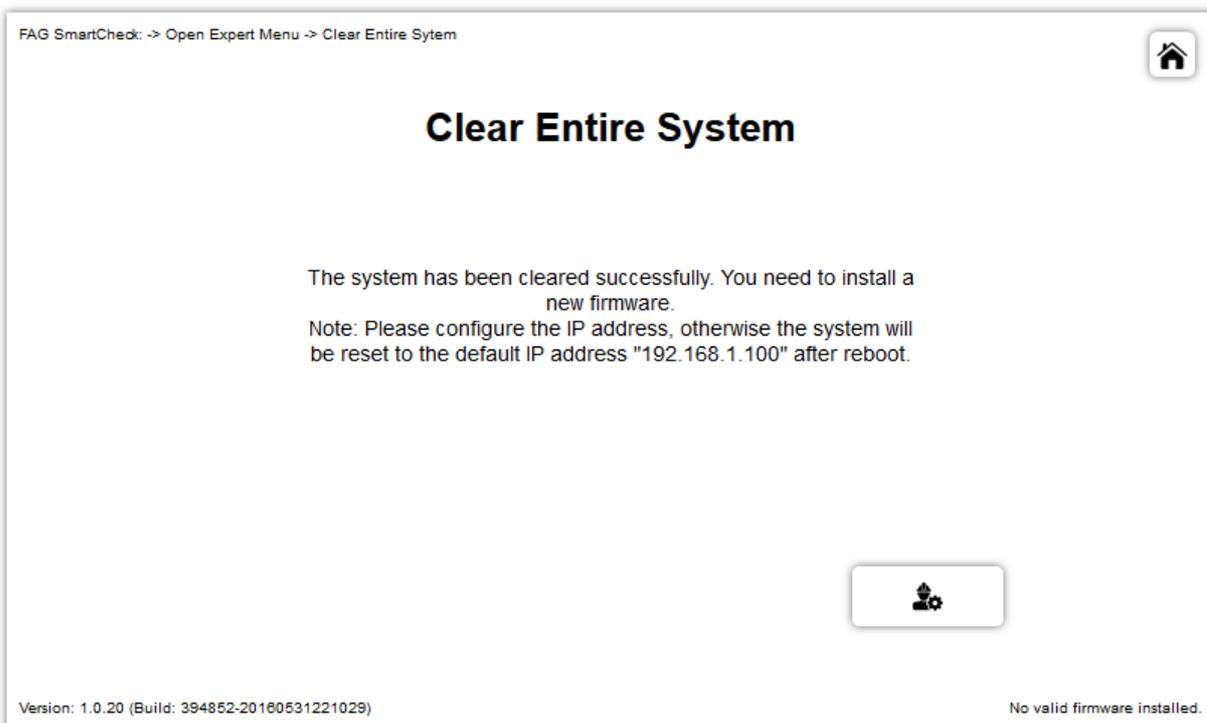

2. Debe instalar un nuevo firmware. Además, debe volver a configurar la dirección IP del dispositivo SmartCheck ya que esta acción la restablece a la dirección IP estándar.



Tras utilizar la función **Clear entire system**, el dispositivo SmartCheck ya no dispone de firmware. Para poder volver a utilizar el dispositivo, dispone de las siguientes posibilidades:


- Cargue en el dispositivo un nuevo archivo de firmware a través de **Update firmware** <sup>17</sup>.
- Cargue en el dispositivo un archivo de copia de seguridad creado previamente con un sistema completo a través de **Restore system** <sup>32</sup>.

#### 4.6.4 Start remote access service: iniciar acceso remoto mediante RAS

Haga clic en el botón **Start remote access service**  para iniciar esta función. Con esta función, nuestro soporte técnico <sup>122</sup> puede ofrecerle asistencia relacionada con el sistema de mantenimiento mediante un servidor FTP/Telnet. El servicio de acceso remoto (RAS) finaliza en cuanto reinicia el dispositivo SmartCheck.

##### Cómo iniciar el acceso remoto mediante RAS

1. Haga clic en el botón **Aceptar**  para iniciar el acceso remoto mediante RAS.
2. El sistema informa de que se ha iniciado RAS correctamente:

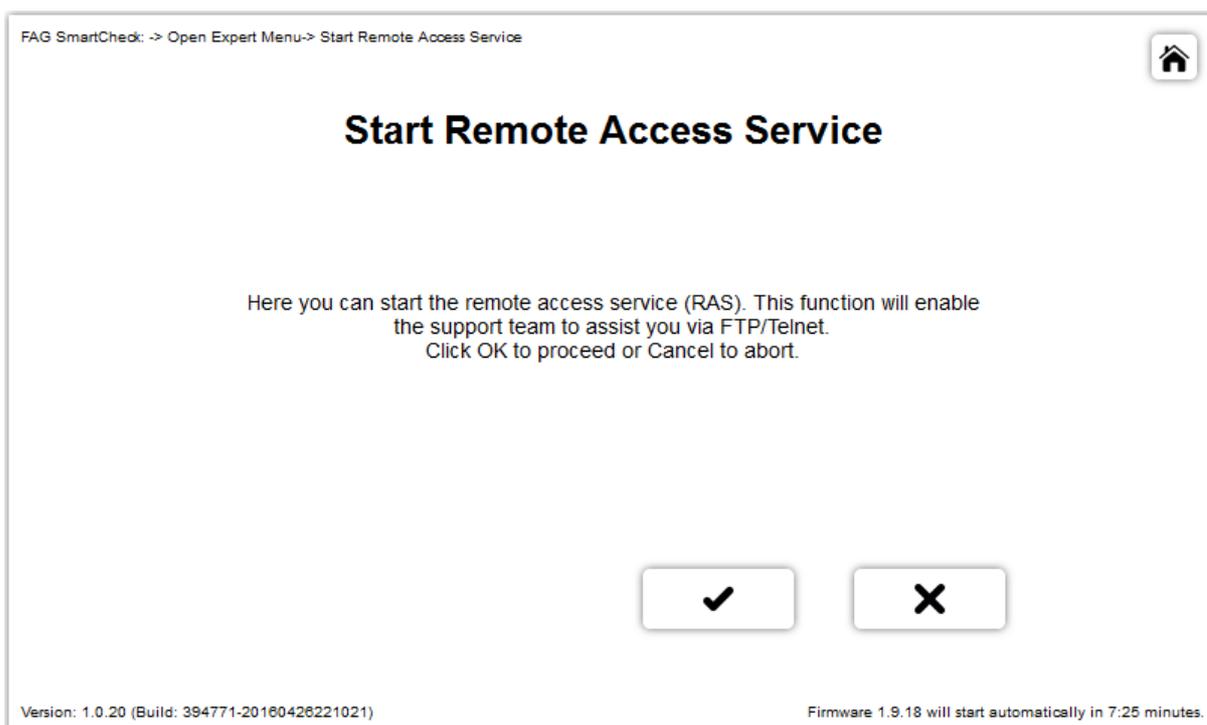


#### 4.6.5 Update Maintenance System: actualizar el sistema de mantenimiento

Haga clic en el botón **Update Maintenance System**  para iniciar esta función. Aquí puede cargar el archivo SM1 para actualizar el sistema de mantenimiento.

##### Cómo actualizar el sistema de mantenimiento

1. Haga clic en el botón **Maintenance system file**  y busque el archivo SM1 con el sistema de mantenimiento deseado.
2. Abra el archivo SM1. El sistema analiza el archivo y le informa de la versión del sistema de mantenimiento que contiene:

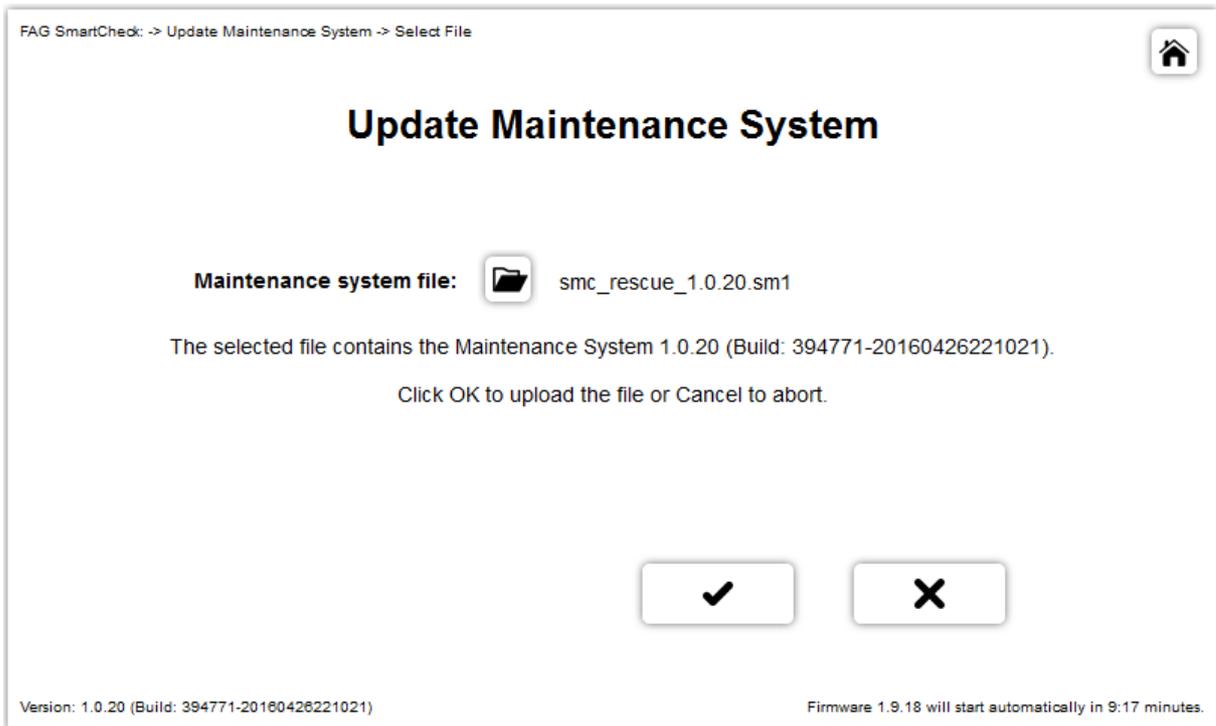

También le avisa si el archivo seleccionado no contiene un sistema de mantenimiento.

- Haga clic en el botón **Aceptar**  para actualizar el sistema de mantenimiento.




Para esta función, conecte la alimentación con el fin de garantizar una conexión con el dispositivo SmartCheck exenta de problemas. Si se producen problemas durante la actualización, debe enviar el dispositivo a nuestro soporte técnico [\[122\]](#).

## 4.7 Backup system: crear copia de seguridad del sistema

Haga clic en el botón **Backup system**  para iniciar esta función. Aquí puede crear un archivo de copia de seguridad del sistema para resguardar el firmware, las configuraciones y los datos. Con la función **Restore system** [\[32\]](#), puede seleccionar y cargar un archivo de copia de seguridad para restaurar un sistema o duplicar dispositivos para, por ejemplo, ejecutar configuraciones en varios dispositivos SmartCheck.

### Cómo crear una copia de seguridad del sistema

- Seleccione el tipo de copia de seguridad deseado de la lista:

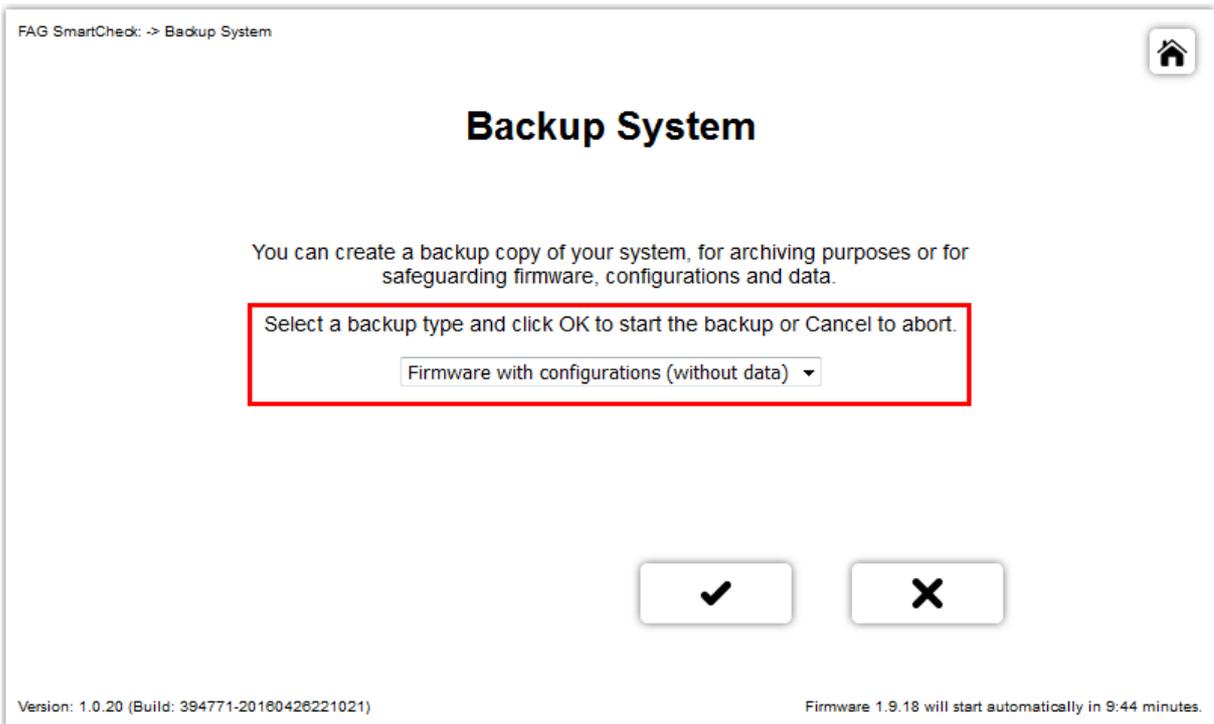

Tiene las siguientes opciones:

**Firmware with configurations (without data)**

Con esta opción, crea una copia del firmware y las configuraciones del sistema. No se copian los datos de medición.

**Firmware with configurations and data**

Con esta opción, crea una copia del firmware, las configuraciones y los datos de medición del sistema.

- Haga clic en el botón **Aceptar**  para confirmar el tipo de copia de seguridad seleccionado e iniciar la acción.
- Se descarga el archivo de copia de seguridad. Una barra de progreso indica el avance.
- Su navegador le pedirá que guarde el archivo. Confirme. Encontrará el archivo de copia de seguridad \*.SCBK en la carpeta de descargas estándar.




En función de la cantidad de datos, la opción **Firmware with configurations and data** puede crear un archivo muy grande y, por tanto, la descarga durará un tiempo considerable. Durante la descarga, el temporizador se establece de nuevo en 10 minutos y no transcurre.

## 4.8 Restore system: restaurar sistema

Haga clic en el botón **Restore system**  para iniciar esta función. Aquí puede seleccionar un archivo de copia de seguridad creado previamente  para restaurar el sistema. El archivo de copia de seguridad contiene o bien solo el firmware y las configuraciones o el sistema completo, es decir, el firmware, las configuraciones y los datos. Por ejemplo, un archivo de copia de seguridad puede cargarse en un dispositivo SmartCheck nuevo que vaya a sustituir al dispositivo actual. Además, con un archivo de copia de seguridad se puede copiar un sistema determinado en varios dispositivos.


### Cómo restaurar el sistema

- Haga clic en el botón **Select file**  y busque el archivo SCBK con el sistema deseado.
- Abra el archivo SCBK. El sistema analiza el archivo y le informa de la versión de firmware que contiene el archivo seleccionado:

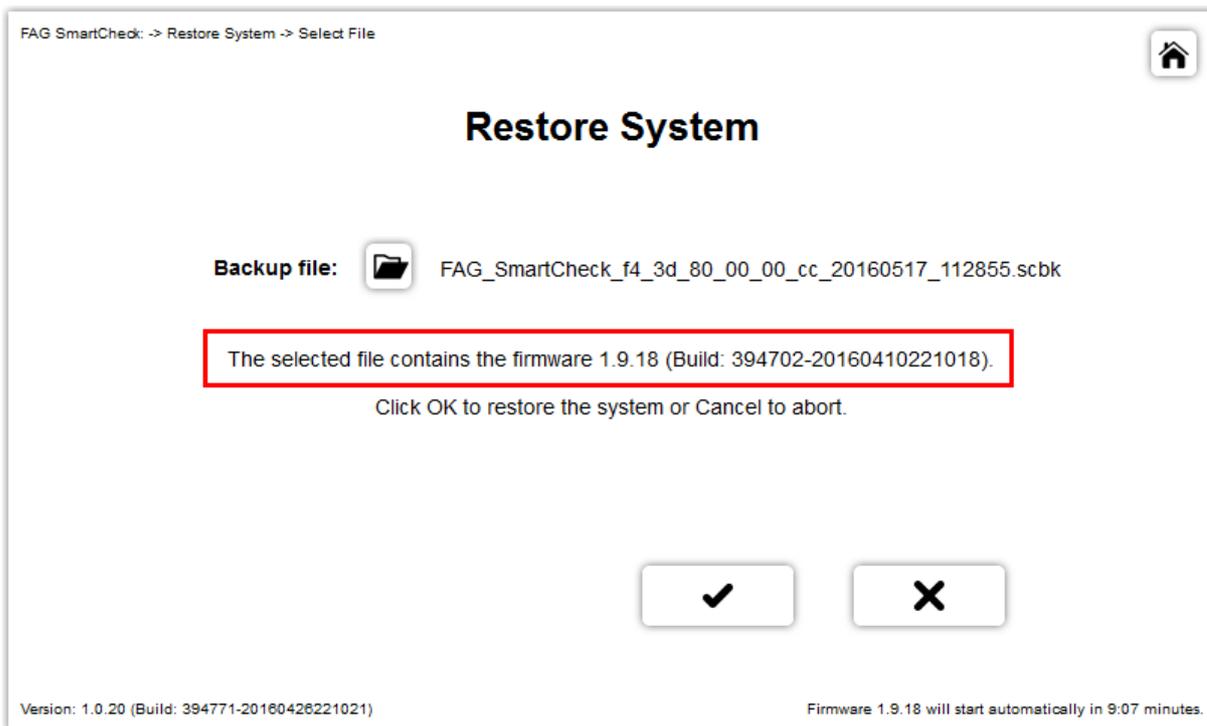

También le avisa si el archivo seleccionado no es un archivo de copia de seguridad válido.

3. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓. A continuación, se le solicita que especifique algunos aspectos de la restauración:

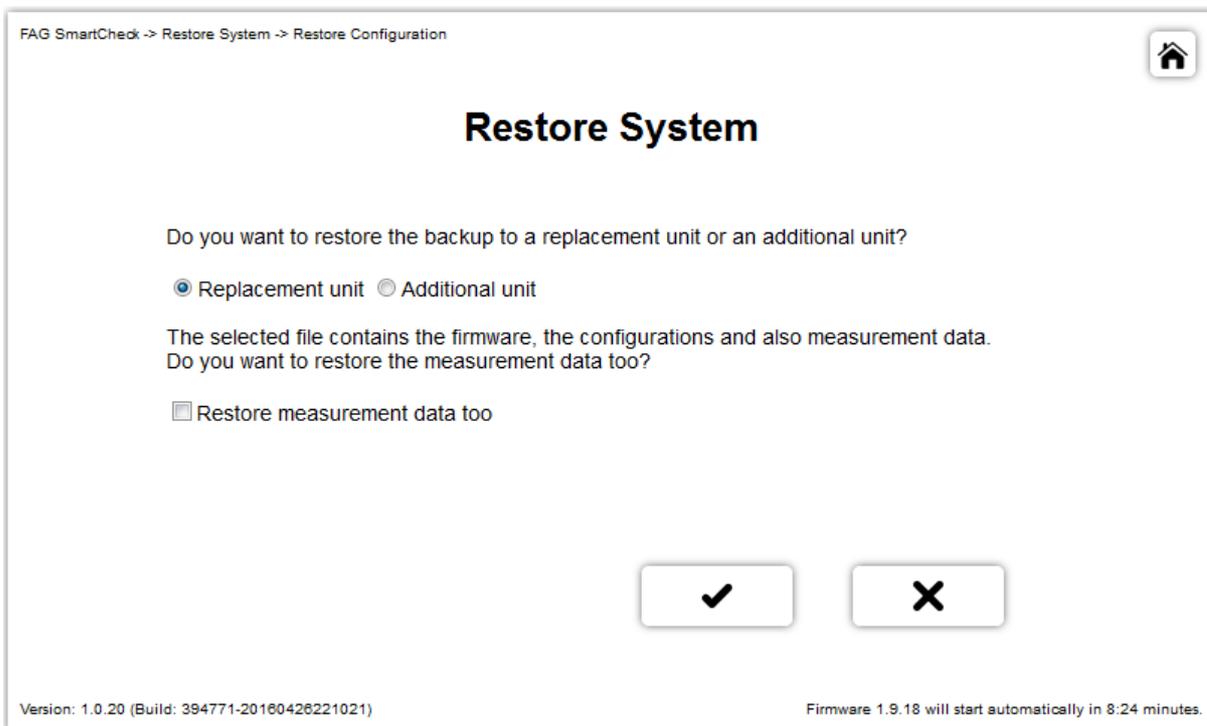

Tiene las siguientes opciones:

**Replacement unit**

Active esta opción si desea ejecutar el sistema en un dispositivo de sustitución mediante el archivo de copia de seguridad. Si el archivo de copia de seguridad seleccionado también contiene datos de medición, aparece también la opción **Restore measurement data too** (véase más abajo).

**Additional unit**

Active esta opción si desea copiar el firmware y las configuraciones en otros dispositivos SmartCheck mediante el archivo de copia de seguridad.

---

**Restore measurement data too**

Esta opción solo aparece

- Si el archivo de copia de seguridad seleccionado contiene datos de medición además del firmware y las configuraciones y
- Si ha marcado la opción **Replacement unit**.

Active la opción para restaurar también los datos de medición del archivo de copia de seguridad. De forma predeterminada, la opción no está seleccionada y el sistema se restaura sin datos de medición.

4. Haga clic en el botón **Aceptar** ✓ para confirmar la selección e iniciar la restauración del sistema.



- Si se interrumpe la función **Restore System** una vez iniciada, el dispositivo SmartCheck ya no tendrá el firmware. Cuando inicie el dispositivo SmartCheck, se abrirá el sistema de mantenimiento. En ese caso, debe ejecutar un nuevo firmware en el dispositivo, por ejemplo mediante las funciones **Update firmware** o **Restore system**.
- Al crear un archivo de copia de seguridad no se copia todo el contenido. Por ejemplo, un archivo de copia de seguridad no contiene direcciones de red. Si carga un archivo de copia de seguridad en un dispositivo nuevo mediante **Restore system**, se mantiene la dirección de red del dispositivo nuevo.

---

## 4.9 Reboot system: reiniciar el sistema

Haga clic en el botón **Reboot system** ⓘ para iniciar esta función. Con esta función puede apagar el sistema y reiniciarlo. De este forma, puede reducir el tiempo hasta el reinicio automático que establece la función de temporizador del sistema de mantenimiento [17].

Confirme el reinicio haciendo clic en el botón **Aceptar** ✓.




Encontrará esta función tanto en la página de inicio del sistema de mantenimiento como en el modo experto.

---

## 5 Estado

Haga clic en el botón **Estado**  para abrir el área correspondiente. Aquí encontrará un resumen completo del estado del dispositivo SmartCheck:

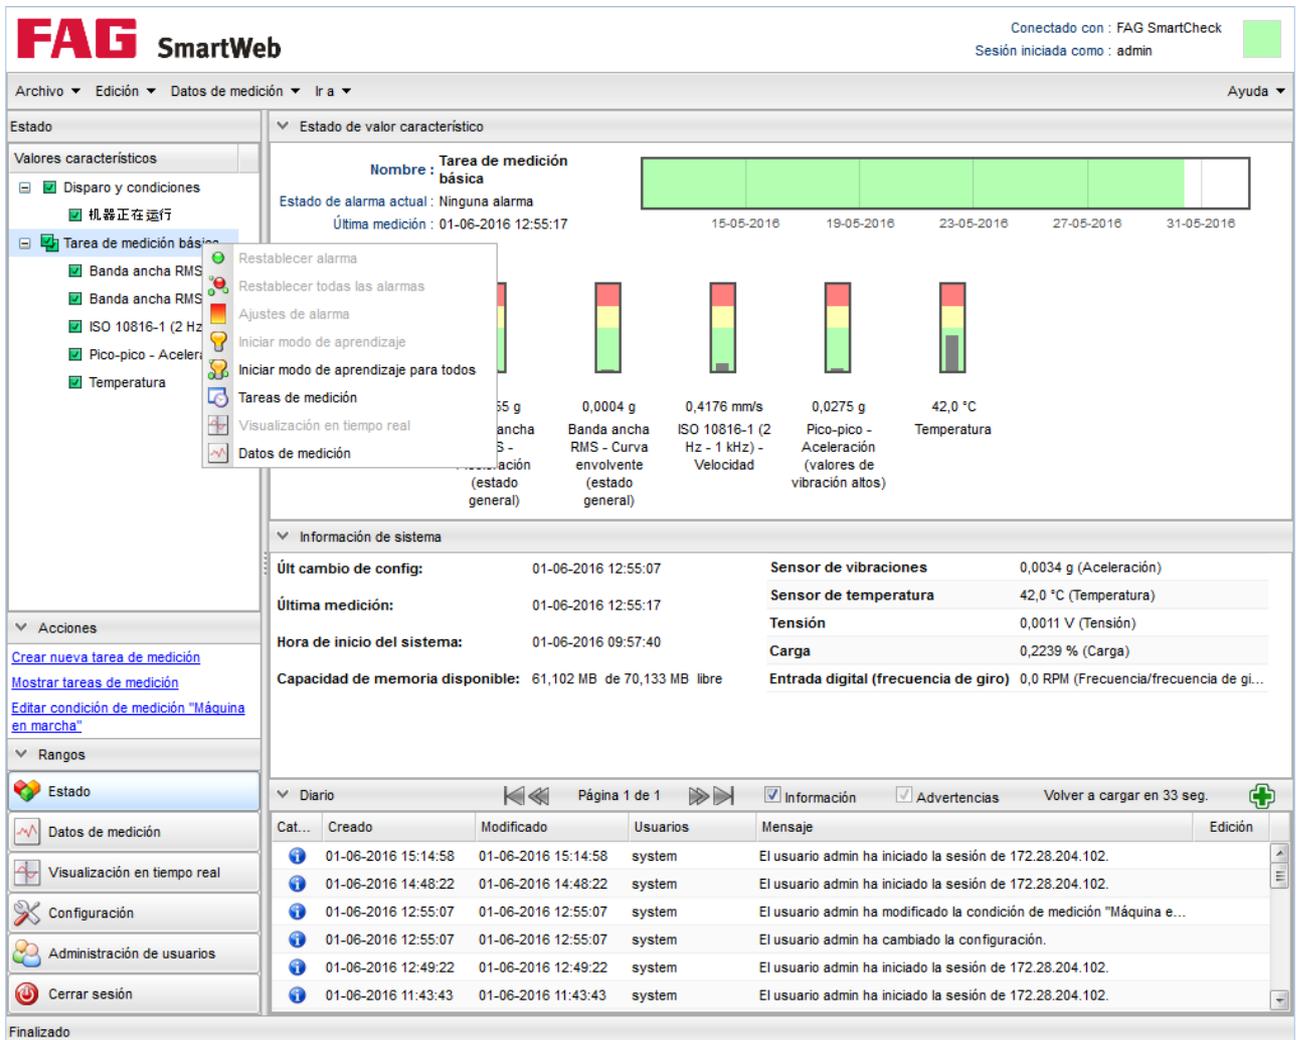

**FAG SmartWeb** Conectado con : FAG SmartCheck  
Sesión iniciada como : admin

Archivo ▾ Edición ▾ Datos de medición ▾ Ir a ▾ Ayuda ▾

**Estado**

Valores característicos

- Disparo y condiciones
- 机器正在运行
- Tarea de medición básica
  - Banda ancha RMS
  - Banda ancha RMS
  - ISO 10816-1 (2 Hz)
  - Pico-pico - Aceleración
  - Temperatura

Acciones

- [Crear nueva tarea de medición](#)
- [Mostrar tareas de medición](#)
- [Editar condición de medición "Máquina en marcha"](#)

Rangos

**Estado**

Datos de medición

Visualización en tiempo real

Configuración

Administración de usuarios

Cerrar sesión

Finalizado

**Estado de valor característico**

Nombre : Tarea de medición básica

Estado de alarma actual : Ninguna alarma

Última medición : 01-06-2016 12:55:17

15-05-2016 19-05-2016 23-05-2016 27-05-2016 31-05-2016

Restablecer alarma

Restablecer todas las alarmas

Ajustes de alarma

Iniciar modo de aprendizaje

Iniciar modo de aprendizaje para todos

Tareas de medición

Visualización en tiempo real

Datos de medición

55 g

Banda ancha RMS - Curva envolvente (estado general)

0,0004 g

Banda ancha RMS - Curva envolvente (estado general)

0,4176 mm/s

ISO 10816-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad

0,0275 g

Pico-pico - Aceleración (valores de vibración altos)

42,0 °C

Temperatura

Información de sistema

Últ cambio de config: 01-06-2016 12:55:07

Última medición: 01-06-2016 12:55:17

Hora de inicio del sistema: 01-06-2016 09:57:40

Capacidad de memoria disponible: 61,102 MB de 70,133 MB libre

Sensor de vibraciones 0,0034 g (Aceleración)

Sensor de temperatura 42,0 °C (Temperatura)

Tensión 0,0011 V (Tensión)

Carga 0,2239 % (Carga)

Entrada digital (frecuencia de giro) 0,0 RPM (Frecuencia/frecuencia de gi...)

Diario

Página 1 de 1

Información  Advertencias [Volver a cargar en 33 seg.](#)

Cat...	Creado	Modificado	Usuarios	Mensaje	Edición
	01-06-2016 15:14:58	01-06-2016 15:14:58	system	El usuario admin ha iniciado la sesión de 172.28.204.102.	
	01-06-2016 14:48:22	01-06-2016 14:48:22	system	El usuario admin ha iniciado la sesión de 172.28.204.102.	
	01-06-2016 12:55:07	01-06-2016 12:55:07	system	El usuario admin ha modificado la condición de medición "Máquina e...	
	01-06-2016 12:55:07	01-06-2016 12:55:07	system	El usuario admin ha cambiado la configuración.	
	01-06-2016 12:49:22	01-06-2016 12:49:22	system	El usuario admin ha iniciado la sesión de 172.28.204.102.	
	01-06-2016 11:43:43	01-06-2016 11:43:43	system	El usuario admin ha iniciado la sesión de 172.28.204.102.	

Aquí encontrará la siguiente información:

### Estado y menú contextual

Aquí se incluyen las tareas de medición y los valores característicos correspondientes. Los símbolos de alarma le indican de un vistazo la siguiente información:

- Tarea de medición no crítica 
- Tarea de medición con pre-alarma 
- Tarea de medición con alarma principal 
- Valor característico no crítico 
- Valor característico con pre-alarma 
- Valor característico con alarma principal 
- Valor característico sin valores de medición 
- Error del sensor 

Para ver el estado de un valor característico en la superficie de trabajo central del área, haga clic en el valor característico deseado.

Haciendo clic con el botón secundario del ratón, para cada elemento de esta lista puede abrir un menú contextual en el que encontrará los siguientes comandos:

- **Restablecer alarma**

Para valores característicos únicos: desconecte aquí la alarma para este valor característico de forma

manual. Necesita esta opción si las alarmas de esta tarea de medición no se restablecen automáticamente en cuanto el valor medido cae por debajo del límite de alarma.

- **Restablecer todas las alarmas**

Para tareas de medición únicas: desconecte aquí las alarmas de todos los elementos subordinados de forma manual.



Solo podrá restablecer las alarmas manualmente, p. ej., mediante este menú contextual, si ha realizado el ajuste correspondiente de creación o edición de una tarea de medición en el paso **Ajustar alarmas** <sup>[68]</sup>; desde aquí, active en **Restablecer alarmas** la opción **Manual**.

- **Ajustes de alarma** <sup>[44]</sup>

para valores característicos individuales: aquí puede abrir un cuadro de diálogo para consultar y editar los ajustes de alarma de este valor característico.

- **Iniciar modo de aprendizaje**

Para valores característicos únicos: inicie de nuevo aquí el modo de aprendizaje para el valor característico seleccionado. Encontrará información detallada sobre el modo de aprendizaje y su funcionamiento aquí <sup>[72]</sup>.

- **Iniciar modo de aprendizaje para todos**

Para tareas de medición únicas: inicie de nuevo el modo de aprendizaje para todos los elementos subordinados para los que está activado el modo de aprendizaje. Encontrará información detallada sobre el modo de aprendizaje y su funcionamiento aquí <sup>[72]</sup>.

- **Visualización en tiempo real**

Para valores característicos únicos: cambie aquí al área **Visualización en tiempo real** <sup>[48]</sup>. En este apartado verá en tiempo real la señal utilizada para calcular este valor característico.

- **Datos de medición**

cambie aquí al área **Datos de medición** <sup>[39]</sup>. Aquí puede mostrar las tendencias y las señales de tiempo de estas tareas de medición o este valor característico, así como realizar un primer análisis.

Los comandos disponibles dependen del nivel en el que se encuentre el elemento seleccionado dentro de la estructura de árbol y de si dispone de los derechos de usuario para la acción deseada.

## Acciones

En esta área encontrará las opciones de menú **Crear nueva tarea de medición** <sup>[64]</sup> y **Mostrar tareas de medición** <sup>[61]</sup>. Estos le ofrecen la posibilidad de crear una nueva tarea de medición con el asistente correspondiente o cambiar directamente a la vista general detallada de las tareas de medición.

Si utiliza una de estas opciones de menú, cambiará automáticamente al área **Configuración**.

Aquí también encontrará la opción de menú **Editar condición de medición "Máquina en marcha"** <sup>[88]</sup>.

Esta condición de medición viene predefinida en la configuración de suministro del dispositivo y debe ajustarse a los requisitos de su máquina.

## Estado de valor característico

Aquí encontrará el nombre, el estado de alarma y el momento de la última medición del valor característico seleccionado, así como una ilustración que representa el desarrollo del valor característico de un vistazo.

Otra ilustración indica el comportamiento del valor característico respecto a la pre-alarma y la alarma principal:



La **columna gris** simboliza el valor actual del valor característico. Según su ubicación, indica lo siguiente:

- **Área verde:** el valor medido no supone un problema.
- **Área amarilla:** el valor medido ha superado el umbral de la pre-alarma.
- **Área roja:** el valor medido ha superado el umbral de la alarma principal.

Cuando el valor medido supera claramente el límite de alarma principal, se muestra un pequeño triángulo negro por encima de la barra:



Cuando el valor medido es inferior al límite inferior de pre-alarma **La señal siempre es mayor que**, el triángulo negro aparecerá por debajo de la barra. Por tanto, este valor característico tiene una pre-alarma:



Si todavía no se han medido valores de medición, se mostrará el área en blanco.

### Información de sistema

Aquí encontrará información general del sistema, como cuándo se ha iniciado el sistema, cuándo se ha modificado por última vez la configuración o cuándo se ha realizado una medición. Aquí encontrará también los valores actuales para las distintas entradas.

Para calcular los valores característicos, los disparos de medición y las condiciones de medición, se obtiene la media cuadrática (valor RMS) mediante un número determinado de valores de medición. Con esta media cuadrática, este valor siempre será positivo, incluso si los valores de medición son inferiores a cero:

**Ejemplo de disparo de medición:** si en un rango de medición de -3000 rpm a +3000 rpm ajusta un valor límite de 1500 rpm con un borde ascendente, este disparo se activará tanto cuando se sobrepasan las +1500 rpm como cuando no se alcancen las -1500 rpm.

**Ejemplo de condición de medición:** si en un rango de medición de -3000 rpm a +3000 rpm ajusta un valor límite mínimo de 1500 rpm y un valor límite máximo de 2000 rpm, esta condición se cumplirá entre +1500 rpm y +2000 rpm, así como entre -1500 rpm y -2000 rpm.

### Diario

En esta tabla se encuentran todos los mensajes que genera el sistema o los usuarios del sistema, incluidas las fechas de creación y de modificación, así como el nivel del mensaje. Tiene las siguientes opciones:

- **Desplazamiento por los mensajes**

Si distribuye los mensajes en varias páginas, puede avanzar y retroceder por ellas con los elementos de navegación  **Página 1 de 2**  del **diario**, o bien pasar directamente al principio o al final del diario.

- **Mostrar solo advertencias**

De forma predeterminada, el software SmartWeb muestra todas las entradas del diario, es decir, errores, advertencias e información. Puede limitar la visualización a **errores** y **advertencias** si quita la marca de verificación de **Información**. Si desactiva también **Advertencias**, solo se mostrarán los errores.

- **Agregar mensaje**

Haga clic en  para crear un nuevo mensaje. Puede encontrar detalles al respecto en el apartado **Cómo crear un mensaje en el diario** .

- **Editar mensaje**

Puede editar los mensajes que ha creado usted mismo. Para ello, haga clic en  en la columna **Edición**. Se abre una ventana en la que se puede modificar el texto del campo **Mensaje**. Confirme los cambios haciendo clic en **Aceptar**.

Las categorías de mensajes que genera automáticamente el sistema tienen el significado siguiente:



**Información:** indica la actividad del sistema; por ejemplo, aquí se indica que un usuario ha iniciado sesión o que se ha modificado una configuración.



**Advertencias:** suelen indicar configuraciones incorrectas, por ejemplo, cuando una máquina sobrepasa la frecuencia de giro máxima especificada en la tarea de medición.




**Error:** informa de problemas críticos del sistema. En este caso, póngase en contacto con nuestro soporte técnico .

---

## 5.1 Cómo crear/editar un mensaje en el diario

### Así se crea un mensaje en el diario

1. Haga clic en **+** para abrir la ventana **Agregar mensaje**:

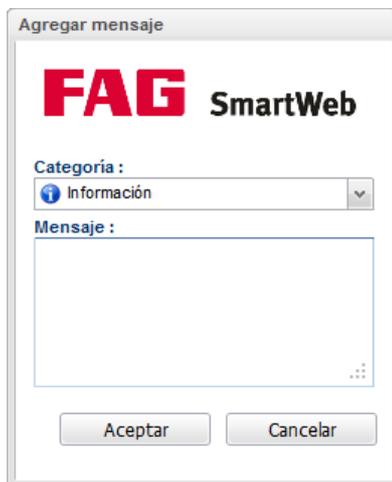

The image shows a dialog box titled "Agregar mensaje" from the FAG SmartWeb application. At the top, there is the FAG SmartWeb logo. Below the logo, there is a "Categoría:" label followed by a dropdown menu currently showing "Información". Underneath is a "Mensaje:" label followed by a large empty text area. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

2. Seleccione la **categoría** del mensaje.
3. Introduzca en el campo **Mensaje** el texto del mensaje.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar el mensaje y registrarlo en el **diario**.

### Así se edita un mensaje en el diario

1. Haga clic en la línea del mensaje deseado en **Edición** .
2. Introduzca los datos que desee en **Categoría** y **Mensaje**.
3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

## 6 Datos de medición

Haga clic en el botón **Datos de medición**  para abrir el área correspondiente. Aquí puede mostrar las tendencias y las señales de tiempo de un valor característico, así como las tendencias para las condiciones y disparo de medición, y realizar un primer análisis. En el lado izquierdo puede encontrar las condiciones y disparo de medición, así como las tareas de medición y sus valores característicos. Si selecciona un elemento, verá en la superficie de trabajo central las tendencias correspondientes y las señales de tiempo guardadas. Al seleccionar una señal almacenada, se muestra la curva correspondiente:



The screenshot shows the FAG SmartWeb interface. At the top right, it says 'Conectado con : FAG SmartCheck' and 'Sesión iniciada como : admin'. The main interface is divided into several sections:


- Archivo / Edición / Datos de medición / Ir a**: Navigation menu.
- Datos de medición**: A list of measurement jobs on the left, including 'Default measurement job', 'Crest factor - Accelerat', 'ISO10816-1 (2 Hz - 1 kHz)', 'Peak to peak - Accelera', 'Periodic value - Acceler', 'Periodic value - Demodu', 'RMS broadband - Accel', 'RMS broadband - Demo', 'Temperature', and 'Wellhausen Counts - Ac'.
- Tendencia**: A graph showing a trend over time. The x-axis represents dates from 15-06-2011 to 19-06-2011. The y-axis represents values from 0 to 1000. A blue line shows the trend, with a red dot indicating a specific measurement point. A yellow shaded area represents the pre-alarm range, and a red line represents the main alarm limit.
- Señal de tiempo guardada**: A table listing saved time signals with columns for 'Alarma', 'Fecha', and 'Valor'. The selected entry is '17-06-2011 09:15:08' with a value of '1.174'.
- Detalles**: A section providing detailed information for the selected signal, including 'Fecha: 17-06-2011', 'Tiempo: 09:15:08', 'Valor: 1.174', 'Alarma principal: 1.264', 'Pre-alarma: 1.238 - (98%)', 'Pre-alarma inferior: 0,0', 'Número de valores de medición: 32768', 'Frecuencia de muestreo: Measurement values', and 'Frecuencia de corte pasa bajo: 10 kHz'.
- Acciones**: A sidebar with various actions like 'Mostrar tareas de medición', 'Rangos', 'Estado', 'Datos de medición', 'Visualización en tiempo real', 'Configuración', 'Administración de usuarios', and 'Cerrar sesión'.

Al seleccionar un valor característico y una señal de tiempo, aquí encontrará la información y las funciones siguientes:

### Tendencia

En **Tendencia** encontrará una representación gráfica de los valores de tendencia para el valor característico seleccionado. A la izquierda encontrará en **Nombre**, **Plantilla** y **Rango** los datos exactos del valor característico y el intervalo de almacenamiento.

En el gráfico, además de la tendencia (azul) y las señales de tiempo almacenadas, se marcan los límites de pre-alarma (amarillo) y los límites de alarma principal (rojo):

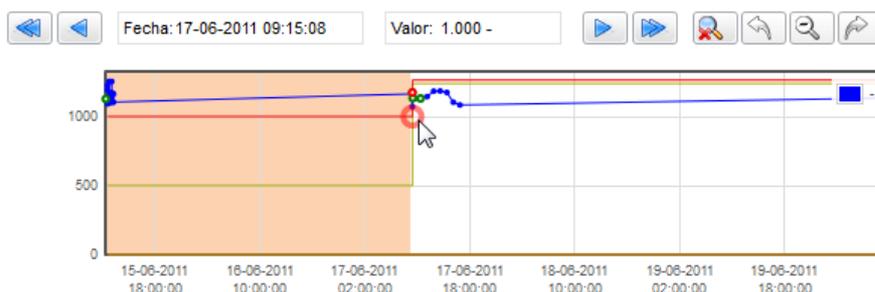

Así se puede trabajar con el gráfico:

### Fondo de color

La parte coloreada del fondo le informa de un vistazo sobre el estado de la

alarma:

- **Blanco:** ninguna alarma
- **Amarillo:** pre-alarma
- **Rojo:** alarma

Cuando el fondo está coloreado en **gris**, existe un error en el valor característico.

### Línea azul

La línea azul marca la tendencia.

### Línea roja

La línea roja marca el límite de alarma principal. Se producen cambios en la línea:

- si se ha modificado el valor para el límite.
- si el sistema ha creado un nuevo límite de alarma mediante el modo de aprendizaje [72].
- si se alcanza un nuevo rango de estado relacionado con los mapas de alarma [74].

### Línea amarilla

La línea amarilla marca el límite de pre-alarma. Se producen cambios en la línea:

- si se ha modificado el valor para el límite.
- si el sistema ha creado un nuevo límite de alarma mediante el modo de aprendizaje [72].
- si se alcanza un nuevo rango de estado relacionado con los mapas de alarma [74].



Si coloca el cursor en un lugar determinado del gráfico, se mostrará una marca y podrá examinar los valores correspondientes en los campos **Fecha** y **Valor**. Tiene las siguientes opciones para colocar el cursor:

- En los puntos iniciales de la tendencia y los límites de alarma
- En los puntos finales de la tendencia y los límites de alarma
- En los puntos de modificación de los límites de alarma
- En todos los puntos de medición de la tendencia (símbolos azul y verde)



En la línea de tendencia azul se encuentran los siguientes símbolos:

- **Azul:** valor de tendencia
- **Verde con centro blanco:** valor de tendencia con señal de tiempo almacenada; haga clic en el símbolo para mostrar la señal de tiempo
- **Rojo con centro blanco:** señal de tiempo mostrada actualmente

### Opciones adicionales



Este botón permite activar y desactivar el modo de actualización.

Si el modo de actualización está activado, la tendencia volverá a cargarse cada 60 segundos y aparecerán nuevos valores de medición automáticamente en la ventana de tendencia.

Si selecciona un rango de tendencia en la ventana de tendencia cuando ya no se muestra el último valor medido, se desactivará automáticamente el modo de actualización.



Haga clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo en el que puede consultar y editar los ajustes de alarma del valor característico correspondiente [44].




- La visualización de tendencia para el disparo de medición y las condiciones de medición permite comprobar si se ha producido el valor definido como disparo o como condición, y cuándo lo ha hecho.
- Si selecciona un lapso de tiempo con varias señales de tiempo, es posible que no se muestren todas las señales de tiempo. En este caso, solo verá una selección; si acerca el zoom al área, también se mostrarán las señales de tiempo "ocultas".
- Puede encontrar explicaciones detalladas para el modo de aprendizaje y para los mapas de alarma en el apartado **Modo de aprendizaje y mapas de alarma** 72.

### Señal de tiempo guardada

A la izquierda encontrará una **lista de todas las señales de tiempo guardadas** del lapso de tendencia mostrado, con el estado de alarma, la fecha y el valor para cada una de ellas.


- Haga clic en una señal de tiempo de la lista para ver los detalles por debajo de la lista y en la representación gráfica de la derecha.
- Después de seleccionar una señal de tiempo, podrá usar las flechas para subir y bajar por la lista.
- Para ordenar la lista, haga clic en el encabezado de una columna.
- Si ha ampliado el zoom en una señal de tiempo guardada, tal y como se describe a continuación, el rango de zoom se mantendrá también cuando seleccione otra señal de tiempo de la lista.

La **representación gráfica** de la derecha muestra, de forma predeterminada, un resumen de la señal de tiempo guardada como señal de tiempo y espectro. Aquí también puede realizar un primer análisis:

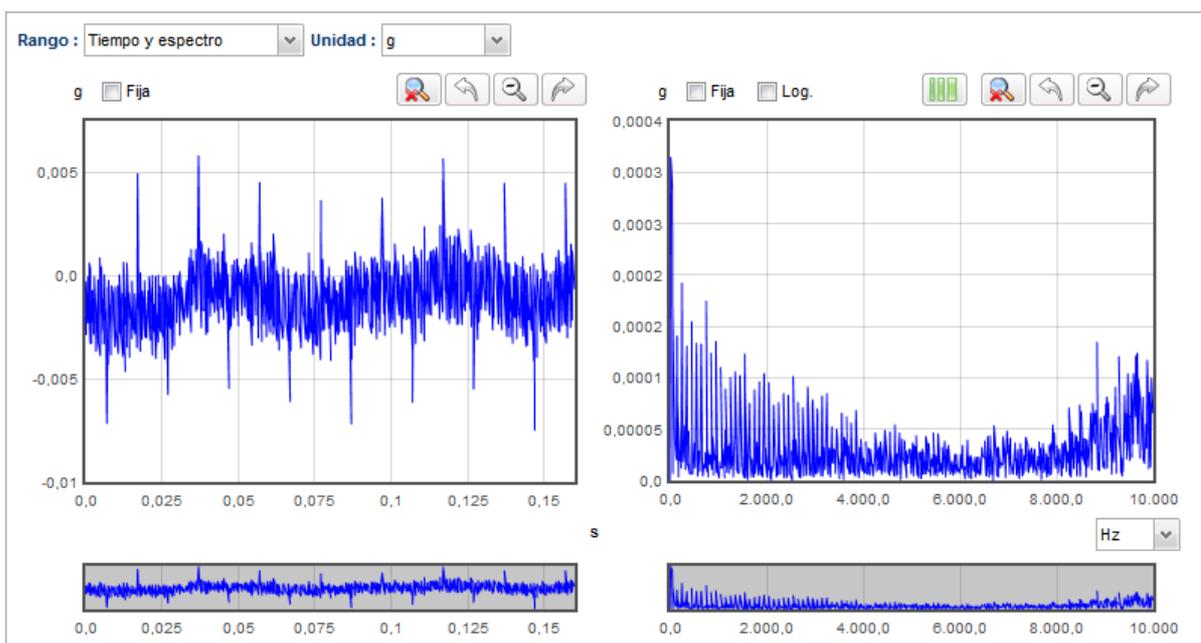


Tiene las siguientes opciones:

- Seleccione el **área**, es decir, si la señal debe mostrarse solo como **señal de tiempo** o solo como **espectro** o si se deben mostrar los dos gráficos.
- Active la opción **Fija** para mostrar la señal con una escala fija. A continuación podrá utilizar las funciones de zoom en horizontal o en vertical.
- Puede ver los valores exactos para cada pico; para ello, desplace el cursor por el pico hasta que aparezca un círculo azul. A continuación, los valores de este pico se mostrarán en un recuadro pequeño:

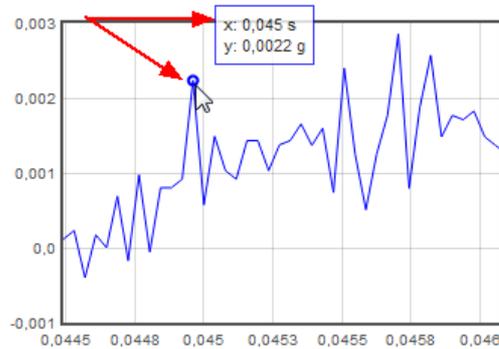

- Para activar una **herramienta de medición**, haga clic en un punto cualquiera: al hacerlo, aparecerá una cruz roja sobre el punto. Ahora podrá trazar una línea roja en el gráfico. Los valores de los puntos, así como la distancia entre ellos, se mostrarán en un recuadro que aparece junto a la línea:

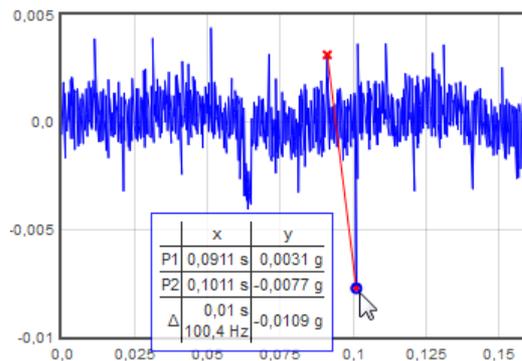

- Si aplica el zoom a una parte, como se describe a continuación, la línea fina debajo del gráfico central sirve de vista general: aquí se muestra siempre toda el área y se resalta en color el área ampliada.

### Funciones adicionales del espectro

En la vista de espectro están disponibles las siguientes funciones adicionales:


- Active la opción **Log.** que aparece encima del gráfico para mostrar la señal con una escala logarítmica.
- Seleccione la unidad deseada de la lista de selección que se encuentra debajo del gráfico.
- El botón  que se encuentra encima del gráfico abre el cuadro de diálogo **Editar visualización de frecuencia de giro/banda de frecuencia**. Aquí puede editar la visualización de la frecuencia de giro, los armónicos y las bandas de frecuencia:



Tiene las siguientes opciones:

- **Fuente de frecuencia de giro:** puede seleccionar **No mostrar ninguna frecuencia de giro**, **Frecuencia de giro fija** o **Definida por el usuario**. La frecuencia de giro se mostrará en color rojo oscuro.
- **Frecuencia de giro (RPM):** si como **fuentes de frecuencia de giro** ha seleccionado la opción **Definida por el usuario**, aquí debe introducir la frecuencia de giro deseada. Puede añadir la frecuencia de giro automáticamente: para ello, desplace el cursor por un pico y haga doble clic cuando aparezca el círculo azul. La frecuencia de giro correspondiente se aplicará en el cuadro de diálogo.
- **Armónicos:** defina aquí cuántos armónicos se mostrarán en el gráfico. Los armónicos se mostrarán en color rojo claro.
- **Bandas de frecuencia:** seleccione entre **No mostrar ninguna banda de frecuencia** y las bandas de frecuencia relevantes para el valor característico seleccionado. Las bandas de frecuencia se mostrarán en color verde

Tras haber ajustado la frecuencia de giro, los armónicos y las bandas de frecuencia, el espectro se verá, por ejemplo, de la siguiente forma:

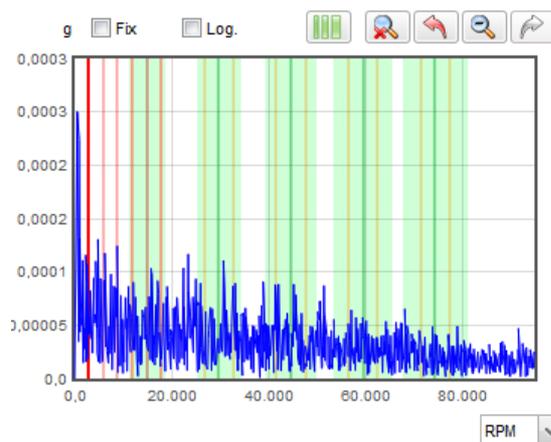

### Funciones de zoom en todos los gráficos

En todos los gráficos hay opciones de zoom: haga clic en el gráfico y, con el botón primario pulsado, arrastre el ratón por el área a la que desea aplicar el zoom; el área ampliada se resaltará en color. También puede encontrar información detallada sobre esta función aquí <sup>45</sup>.

Para el trabajo con áreas ampliadas, dispone de los siguientes botones:

-  Vuelve a la representación original
-  Deshace un paso en la edición de zoom
-  Amplía el rango de tiempo seleccionado
-  Rehace un paso en la edición de zoom

### Acciones

En la parte izquierda, en **Acciones**, encontrará las siguientes opciones de menú:

- **Mostrar tareas de medición** <sup>47</sup>: con este enlace puede ir directamente al área **Tareas de medición**. Allí encontrará una vista general de todas las tareas de medición, sus valores característicos y los detalles correspondientes.
- **Descargar datos de medición**: <sup>45</sup> esta opción permite abrir un cuadro de diálogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medición para descargar.
- **Borrar datos de medición**: <sup>46</sup> esta opción permite abrir un cuadro de diálogo mediante el que se puede seleccionar los datos de medición para borrar.



- El área **Datos de medición** solo está concebida para un primer análisis. Para obtener un análisis detallado, debe descargar los datos del dispositivo SmartCheck <sup>45</sup>. A continuación, podrá realizar análisis de forma más precisa con el software SmartUtility Viewer integrado.
- En los **Detalles** del apartado **Señal de tiempo guardada** encontrará también información sobre el número de valores de medición. No obstante, el número de valores de medición mostrado realmente depende del explorador. Si utiliza Internet Explorer, no podrá mostrar toda la señal de tiempo por motivos de rendimiento. Esto puede reconocerse porque se muestran dos números debajo de **Número de valores de medición**:

Pre-alarma inferior : 0.0 -

**Cantidad de valores : 2048/4096**


Frecuencia de muestreo : 5120 Hz


En este ejemplo, solo se muestran 2048 de 4096 valores de medición disponibles.

## 6.1 Editar ajustes de alarma

Puede determinar los ajustes de alarma de un valor característico en el marco de una tarea de medición [66](#). A continuación, dispone de un cuadro de diálogo propio con el que puede editar posteriormente los ajustes de alarma.

### Cómo editar los ajustes de alarma

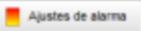1. En el área **Datos de medición**, haga click en .
2. En la ventana **Ajustes de alarma**, introduzca los datos deseados:

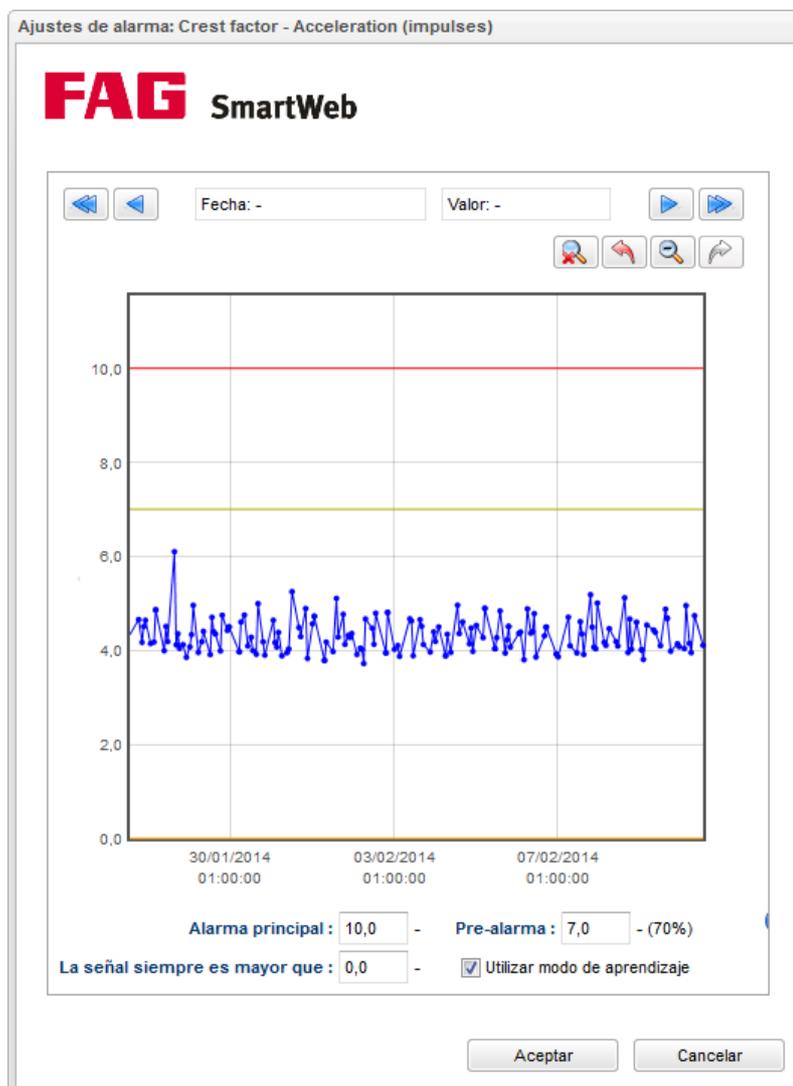

Tiene las siguientes opciones:

#### Botones y gráfico

- Mediante los botones situados encima del gráfico, puede navegar por la tendencia y utilizar las funciones de zoom. Encontrará más información al respecto en el apartado **Datos de medición** [39](#).
- El gráfico muestra la tendencia del valor característico seleccionado. En el gráfico, se proporcionan los mismos datos y funciones que en el mismo gráfico del área **Datos de medición**. Encontrará información al respecto en el apartado **Datos de medición** [39](#).
- Asimismo, aquí puede ajustar manualmente los límites de alarma:
  - **Alarma principal:** haga clic en el límite de alarma principal rojo, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el límite a la posición deseada. El límite de pre-alarma se desplazará automáticamente cuando ajuste un valor inferior a este.
  - **Pre-alarma:** haga clic en el límite de pre-alarma amarillo, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el límite a la posición deseada. El límite de alarma

principal no se modificará, y el límite de pre-alarma no puede arrastrarse por encima del límite de alarma principal.

- Alarma principal** Aquí puede determinar a partir de qué límite se activa la alarma principal.
  - Pre-alarma** Aquí puede determinar a partir de qué límite se activa la pre-alarma. Detrás del valor absoluto, puede ver el valor porcentual, calculado a partir del límite de alarma principal y pre-alarma.
  - Señal siempre superior a** Aquí puede introducir un valor para otro límite de pre-alarma. Esta pre-alarma se aplica cuando el valor de señal no corresponde como mínimo al valor introducido aquí.
  - Utilizar modo de aprendizaje** Active esta opción para poder activar el modo de aprendizaje para este valor característico. Así, el sistema puede aprender automáticamente los límites de alarma de forma independiente del estado actual de la máquina. Solo puede iniciar el modo de aprendizaje si marca esta casilla de verificación, p. ej., mediante el menú contextual del valor característico en el área **Estado** <sup>[35]</sup>.  
Puede encontrar más información sobre el modo de aprendizaje en el apartado **Modo de aprendizaje y mapas de alarma** <sup>[72]</sup>.
-  Pase el cursor del ratón sobre el signo de interrogación  para ver información adicional.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes de alarma.



Aquí también puede editar los ajustes de alarma de un mapa de alarma. En este caso, debe editar los ajustes de alarma de los campos de alarma individuales.

## 6.2 Descargar datos de medición

El área **Datos de medición** solo está concebida para un primer análisis. Para obtener un análisis detallado, debe descargar los datos del dispositivo SmartCheck. Puede realizar esta operación con el software FAG SmartUtility y analizar directamente los datos con el software SmartUtility Viewer integrado. También puede descargar los datos de medición con la función correspondiente del software SmartWeb y abrirlos posteriormente para su análisis en el software SmartUtility Viewer.

### Cómo descargar los datos de medición

1. En el área **Datos de medición**, seleccione la acción **Descargar datos de medición**.
2. En la ventana **Descargar datos de medición**, introduzca los datos deseados:

Tiene las siguientes opciones:

- Periodo de medición total** Active esta opción para descargar todos los datos de medición guardados.
- Periodo de medición** Si selecciona esta opción, se activarán las funciones de calendario:

seleccionado

Descargar datos de medición

**FAG SmartWeb**

Aquí selecciona el periodo para el que se deben descargar los datos de medición :

Periodo de medición total  Periodo de medición seleccionado

de : 1 Ene 2014

a : 1 Feb 2014

Aceptar Cancelar

A continuación, puede determinar el periodo para el que deben descargarse los datos de medición con ayuda de las listas de selección o la selección de calendario.

3. Haga clic en **Aceptar**. A continuación, debe confirmar la descarga del archivo \*.scd1 en el directorio de descarga.
4. Si se ha descargado el archivo \*.scd1, debe convertir el directorio de datos en el software SmartUtility para, posteriormente, analizar los datos en el software Viewer.

### 6.3 Borrar datos de medición

Puede borrar datos de medición del dispositivo SmartCheck. De esta forma, es posible definir tanto el periodo de los datos para borrar como las tareas de medición, los disparos de medición y las condiciones de medición correspondientes.

#### Cómo borrar datos de medición del dispositivo SmartCheck

1. En el área **Datos de medición**, seleccione la acción **Borrar datos de medición**.
2. En la ventana **Borrar datos de medición**, introduzca los datos deseados:

Borrar datos de medición

**FAG SmartWeb**

Aquí selecciona el periodo para el que se deben borrar los datos de medición :

Periodo de medición total  Periodo de medición seleccionado

de : 1 Ene 2000

a : 10 Ene 2014

Aquí selecciona los datos de medición del periodo especificado arriba que se deben borrar :

Todos los datos de medición  Datos de medición seleccionados

Disparo y condiciones  
Tarea de medición por defecto

Aceptar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

**Periodo de medición total**

Active esta opción para especificar el periodo de medición total en el que desea borrar los datos de medición.

**Periodo de medición seleccionado**

Si selecciona esta opción, se activarán las funciones de calendario: a continuación, puede determinar el periodo para el que deben borrarse los datos de medición con

ayuda de las listas de selección o la selección de calendario.

**Todos los datos de medición**

Active esta opción para borrar todos los datos de medición dentro del periodo seleccionado arriba.

**Datos de medición seleccionados**

Active esta opción para seleccionar tareas de medición, disparos de medición o condiciones de medición determinados de la lista. De esta forma, solo se borrarán los datos de medición de esta selección para el periodo seleccionado arriba.

Cómo seleccionar elementos de la lista:

- **Clic con el botón izquierdo del ratón:** selecciona el elemento.
- **CTRL + clic con el botón izquierdo del ratón:** añade el elemento de una selección existente.
- **MAYÚS + clic con el botón izquierdo del ratón:** selecciona todos los elementos entre el primer elemento y el último elemento seleccionados.

3. Haga clic en **Aceptar**. Se borrarán los datos de medición correspondientes a la selección.

## 7 Visualización en tiempo real

Haga clic en el botón **Visualización en tiempo real**  para abrir el área correspondiente. Aquí puede ver la señal correspondiente para cada entrada y los factores escala <sup>[56]</sup> aplicados a ella. De este modo, puede comprobar si se recibe una señal válida, si las entradas están conectadas y configuradas correctamente, y si el dispositivo SmartCheck funciona como es debido. Además aquí puede probar distintos ajustes de filtro para el sensor de vibraciones. La base se establece al crear una tarea de medición básica: si en el asistente de configuración activa **Ajustes expertos** <sup>[65]</sup>, puede establecer filtros en algunas tareas de medición en el paso correspondiente.



En cuanto haya seleccionado a la izquierda una entrada o un factor escala (en el ejemplo anterior **Sensor de vibraciones**), encontrará aquí la información y las funciones siguientes:

### Ajustes de visualización en tiempo real

Puede determinar mediante distintas opciones la representación de la visualización en tiempo real:

- **Tipo de señal:** seleccione aquí el tipo de señal que se debe mostrar. Si no realiza ninguna selección, se mostrará la señal bruta.
- **Ajustes de filtro:** aquí puede modificar los filtros que se utilizan.
- **Valores de medición:** aquí puede determinar cuántos valores de medición se muestran. La representación del eje X cambiará según corresponda. Con el **Número de valores** también se define el área en la que puede trabajar con los elementos de navegación y la función de zoom.
- **Unidad de señal:** aquí puede modificar la unidad de señal. En el ejemplo anterior, se puede pasar de Aceleración y  $m/s^2$  a Velocidad y  $mm/s$  o a Desplazamiento y  $mm$ .

### Visualización en tiempo real y elementos de navegación

A continuación se explica cómo utilizar las funciones de la representación gráfica de la visualización en tiempo real:

#### Fija

Active esta opción para mostrar la señal con una escala fija. A continuación podrá utilizar las funciones de zoom en horizontal o en vertical.

**Log.**

Solo espectro:

Active esta opción para mostrar la señal con una escala logarítmica.



Con este botón puede abrir el cuadro de diálogo **Editar visualización de frecuencia de giro/banda de frecuencia** <sup>[42]</sup>. Aquí puede editar la visualización de la frecuencia de giro, los armónicos y las bandas de frecuencia.


**Clic en el gráfico**

Si hace clic en el gráfico, activará una **herramienta de medición** <sup>[42]</sup> con la que medir la distancia entre dos puntos de la visualización.


Así puede utilizar los elementos de navegación para otros análisis de la visualización en tiempo real:



En cuanto mueva el control deslizante, se detendrá la visualización en tiempo real; a continuación, puede navegar por las últimas 50 mediciones con el control deslizante.

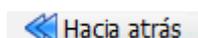

Al hacer clic en **Hacia atrás**, se detendrá la visualización en tiempo real y la visualización retrocederá por pasos.

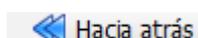

Si ha detenido y rebobinado la visualización en tiempo real, puede avanzar por pasos mediante el botón **Hacia delante**.




Con estos botones detiene o reanuda la visualización en tiempo real.


**Aplicación de zoom en la visualización en tiempo real**

Puede ver con mayor detalle las áreas de la visualización en tiempo real al acercar el zoom:

- Haga clic en el área deseada y arrastre manteniendo pulsado el botón primario del ratón; el área ampliada se resaltaré en color:

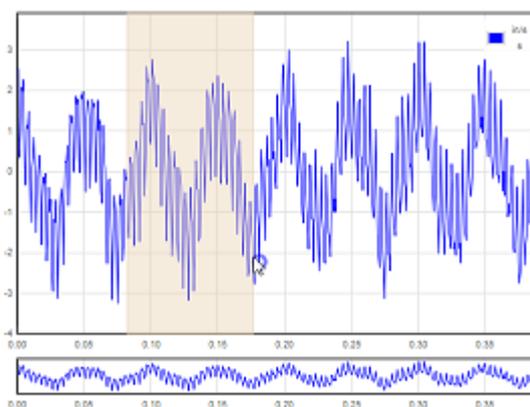

- En cuanto suelte el botón del ratón, se mostrará en la visualización en tiempo real solo el área ampliada. La línea fina inferior, en la que se muestra el área de visualización inicial y se marca el área ampliada, sirve como vista general:

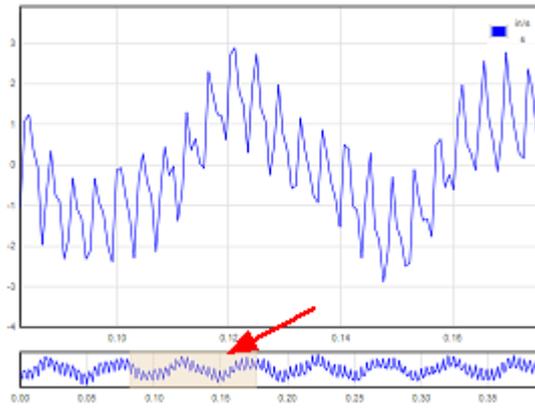

- Dispone de más **funciones de zoom** <sup>[43]</sup> en los botones que se encuentran encima del gráfico.


### Acciones

En la parte izquierda de **Acciones**, encontrará la opción de menú **Abrir configuraciones de entrada**, que permite acceder directamente al área **Configuraciones de entrada** <sup>[52]</sup> para editar la entrada seleccionada.

## 8 Configuración

Haga clic en el botón **Configuración**  para abrir el área correspondiente. En esta área del software SmartWeb, puede realizar los ajustes básicos para el dispositivo SmartCheck y definir las tareas de medición. Por este motivo, la **configuración** es la parte central del dispositivo SmartCheck: el grado de fiabilidad de la supervisión de la máquina depende de los ajustes de esta área.

Cuando se utiliza por primera vez el dispositivo FAG SmartCheck, el resumen de configuración se abre automáticamente al hacer clic en el botón **Configuración** .

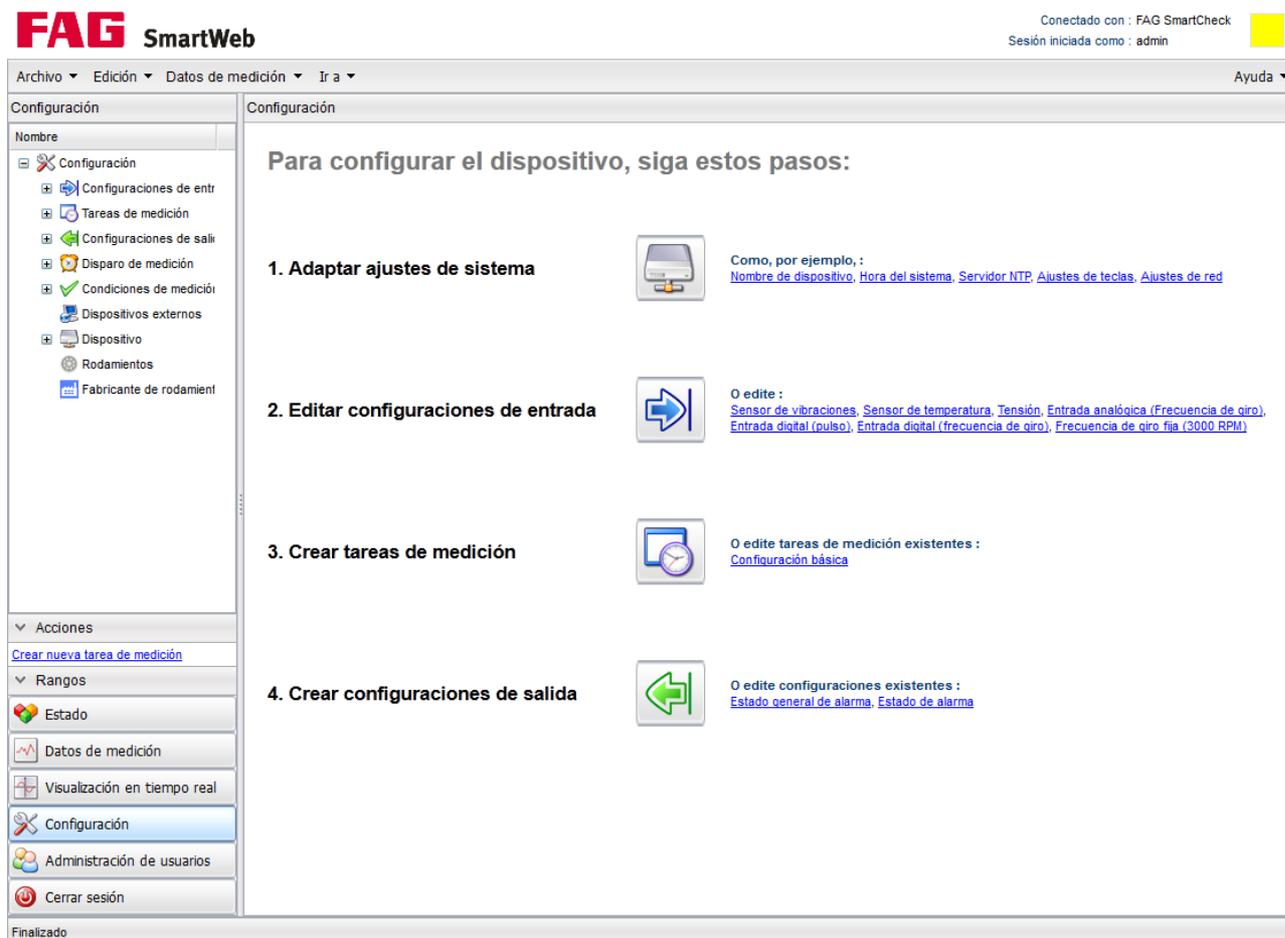

**FAG SmartWeb** Conectado con : FAG SmartCheck  
Sesión iniciada como : admin

Archivo ▾ Edición ▾ Datos de medición ▾ Ir a ▾ Ayuda ▾

**Configuración**

Nombre

- Configuración
- Configuraciones de entr
- Tareas de medición
- Configuraciones de sali
- Disparo de medición
- Condiciones de medició
- Dispositivos externos
- Dispositivo
- Rodamientos
- Fabricante de rodamient

Acciones

Crear nueva tarea de medición

Rangos

Estado

Datos de medición

Visualización en tiempo real

Configuración

Administración de usuarios

Cerrar sesión

Finalizado

**Configuración**

Para configurar el dispositivo, siga estos pasos:

- 1. Adaptar ajustes de sistema**

 Como, por ejemplo, :  
[Nombre de dispositivo](#), [Hora del sistema](#), [Servidor NTP](#), [Ajustes de teclas](#), [Ajustes de red](#)
- 2. Editar configuraciones de entrada**

 O edite :  
[Sensor de vibraciones](#), [Sensor de temperatura](#), [Tensión](#), [Entrada analógica \(Frecuencia de giro\)](#),  
[Entrada digital \(pulso\)](#), [Entrada digital \(frecuencia de giro\)](#), [Frecuencia de giro fija \(3000 RPM\)](#)
- 3. Crear tareas de medición**

 O edite tareas de medición existentes :  
[Configuración básica](#)
- 4. Crear configuraciones de salida**

 O edite configuraciones existentes :  
[Estado general de alarma](#), [Estado de alarma](#)

Este resumen es similar a un proceso de trabajo lógico tras haber instalado el dispositivo SmartCheck y haber establecido una conexión con el software SmartWeb:

- Primero debe configurar los parámetros del sistema <sup>109</sup>, como Nombre de dispositivo y Hora del sistema; estos ajustes no son relevantes para la medición.
- Este paso se abordan las entradas de señal <sup>52</sup>. Las entradas internas del sistema (Sensor de vibraciones y Sensor de temperatura) ya están disponibles en la configuración básica. No obstante, si desea conectar entradas adicionales, como un sensor de frecuencia de giro, deberá configurarlas ahora. El sistema debe reconocer las entradas adicionales para que interprete correctamente la corriente/tensión de entrada. Además, solo puede utilizar las configuraciones de entrada existentes para las tareas de medición (véase abajo).
- En el tercer paso se crean tareas de medición <sup>61</sup>. Mediante las tareas de medición se calculan valores característicos, que ofrecen información sobre el estado de la máquina. En la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck ya existe una tarea de medición, la **Tarea de medición básica**. También puede editar esta tarea de medición y adaptarla a sus propias necesidades. Dispone de un asistente de configuración tanto para la creación como para la edición de las tareas de medición.  
En este paso, debe también adaptar la **condición de medición "Máquina en marcha"** <sup>88</sup> preconfigurada según los requisitos de su máquina.
- Si desea conectar las salidas <sup>78</sup> del dispositivo SmartCheck con el control, debe definir aquí la información que debe emitirse en la salida: un valor característico o un estado de alarma.



El resumen de configuración puede abrirse desde cada área de configuración. Para ello, haga clic en el símbolo **Resumen de configuración**  en la parte superior derecha.

En la vista plegada izquierda encontrará todas las áreas en las que puede realizar ajustes:

-  **Configuraciones de entrada** : aquí puede configurar las entradas analógicas y digitales del dispositivo SmartCheck, así como definir factores escala adicionales.
-  **Tareas de medición** : aquí se incluye una vista general sobre las tareas de medición y las configuraciones de los valores característicos correspondientes. También puede crear, editar o borrar nuevas tareas de medición. Cada tarea de medición engloba distintas mediciones que se realizan para un punto de tiempo determinado o un orden determinado, respectivamente.
-  **Configuraciones de salida** : aquí puede configurar la salida analógica y digital del dispositivo SmartCheck.
-  **Disparo de medición** : aquí puede definir cuándo se deben iniciar las mediciones. Si se ejecuta un disparo de medición, se interrumpe inmediatamente la medición actual y se inicia la medición que debe activar este disparo de medición concreto.
-  **Condiciones de medición** : aquí puede establecer las condiciones bajo las que se iniciarán las mediciones.
-  **Dispositivos externos** : aquí integra los dispositivos externos, como los controles. A continuación, puede utilizar sus datos en el dispositivo `<var styleclass="Normal" style="font-weight:normal;">SmartCheck</var>` a transferir el estado de alarma para los valores característicos del dispositivo SmartCheck a un dispositivo externo.
-  **Dispositivo** : en esta área puede examinar y modificar parcialmente los ajustes centrales del dispositivo SmartCheck. Aquí se incluyen, por ejemplo, el nombre de dispositivo y la hora del sistema.
-  **Rodamientos** : aquí encontrará la base de datos de rodamientos que puede ampliar usted mismo.
-  **Fabricante de rodamiento** : aquí encontrará una lista de fabricantes de rodamientos. Puede agregar a esta lista otros fabricantes.



En cada una de estas áreas encontrará en **Acciones** la opción de menú **Crear nueva tarea de medición** . Con esta opción de menú se inicia un asistente con el que creará paso a paso una tarea de medición. Además, esta tarea le será más fácil mediante las plantillas de medición  que ya existen en el dispositivo SmartCheck. Se integrarán automáticamente en el asistente y ayudan en la realización de mediciones concretas.

## 8.1 Configuraciones de entrada

El dispositivo FAG SmartCheck dispone de un sensor de vibraciones y un sensor de temperatura  que emiten señales de entrada inmediatamente después de la puesta en servicio. Además, mediante las dos entradas analógicas  y la entrada digital  del dispositivo SmartCheck puede conectar en total otros tres sensores externos y configurarlos aquí. Puede encontrar información detallada sobre cómo conectar correctamente el dispositivo SmartCheck en la documentación del usuario de FAG SmartCheck. En el software SmartWeb vienen todas las entradas con la configuración por defecto de suministro.

Además, el dispositivo SmartCheck permite definir valores fijos . Aquí puede definir, por ejemplo, una frecuencia de giro constante para calcular correctamente los valores característicos.

En la vista general plegada a la izquierda encontrará todas las entradas del dispositivo SmartCheck. En la superficie de trabajo central bajo Configuraciones de entrada, puede ver los detalles de la entrada seleccionada actualmente, así como las funciones de edición posibles:

Archivo ▾ Edición ▾ Datos de medición ▾ Ir a ▾ Ayuda ▾

Configuración

Nombre

- Configuración
- Configuraciones de entr
  - Sensor de vibrador
  - Sensor de temperat
  - Tensión - Entrada ai
  - Entrada analógica (l
  - Entrada digital (frec
  - Entrada con valor fi
- Tareas de medición
- Configuraciones de sali
- Disparo de medición
- Condiciones de medició
- Dispositivos externos
- Dispositivo
- Rodamientos
- Fabricante de rodamient

Acciones

[Crear nueva tarea de medición](#)

Rangos

Estado

Datos de medición

Visualización en tiempo real

Configuración

Administración de usuarios

Cerrar sesión

Finalizado

Configuraciones de entrada

Canal de entrada : Sensor de vibraciones

Nombre : Sensor de vibraciones

Tipo de canal de entrada : Vibration Source  
Unidad de sensor/señal : g (Aceleración)  
Frecuencia de muestreo : 25.600 Valores de medición/seg.

Edición

Modificado : 05/06/2012 12:42:19  
Creado : 05/06/2012 12:42:19  
Modificado por : admin

La información y las funciones a las que tiene acceso dependen de la entrada seleccionada. En los siguientes apartados encontrará información detallada al respecto.

### 8.1.1 Sensores internos

El dispositivo FAG SmartCheck cuenta como configuración por defecto de suministro con dos sensores internos: uno de temperatura y otro de vibraciones. En cuanto se enciende correctamente el sistema, estos dos sensores emiten señales y pueden integrarse en una tarea de medición<sup>[6]</sup>. En el área **Configuraciones de entrada** puede ver los detalles de las entradas correspondientes y editarlos parcialmente:

Configuración

Nombre

- Configuración
- Configuraciones de entr
  - Sensor de vibrador
  - Sensor de temperat
  - Tensión - Entrada ai
  - Entrada analógica (l
  - Entrada digital (frec
  - Entrada con valor fi
- Tareas de medición

Configuraciones de entrada

Canal de entrada : Sensor de temperatura

Nombre : Sensor de temperatura

Tipo de canal de entrada : Temperature Source  
Unidad de sensor/señal : °C (Temperatura)  
Frecuencia de muestreo : 1.280,0 Valores de medición/seg.

Edición

Modificado : 05/06/2012 12:42:19  
Creado : 05/06/2012 12:42:19  
Modificado por : admin

Si selecciona la entrada de un sensor interno en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central encontrará la siguiente información:

- A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detrás de **Canal de entrada** se encuentra la descripción de las conexiones físicas; detrás de Nombre se encuentra el nombre que ha asignado a esta configuración específica.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación de la entrada.
- Haga clic en para editar la configuración de entrada del sensor interno.
- Haga clic en para abrir el resumen de configuración<sup>[5]</sup>.

## Así se edita la configuración de entrada de un sensor interno

1. Haga clic en  para abrir la ventana **Editar configuración de entrada**:



Aquí puede realizar los siguientes cambios:

- Nombre** Bajo este nombre se incluye la entrada en el área **Configuraciones de entrada**. Seleccione aquí un nombre lo más descriptivo posible que facilite la distinción de varias entradas.
- Unidad** Aquí puede modificar la unidad de medida para la señal del sensor. De forma predeterminada, se selecciona aquí la unidad de la configuración de entrada correspondiente.


2. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

### 8.1.2 Entradas analógicas

El dispositivo SmartCheck dispone de dos entradas analógicas, que están configuradas por defecto como se explica a continuación:

- **Entrada analógica 1**
  - Grupo de unidades: tensión
  - Unidad de sensor/señal: V
  - Rango de entrada: 0-10 V
- **Entrada analógica 2**
  - Grupo de unidades: carga
  - Unidad de sensor/señal: %
  - Rango de entrada: 0-20 mA
  - Factor escala: 5

En el área **Configuraciones de entrada** puede ver los detalles de las entradas correspondientes y editarlos parcialmente:

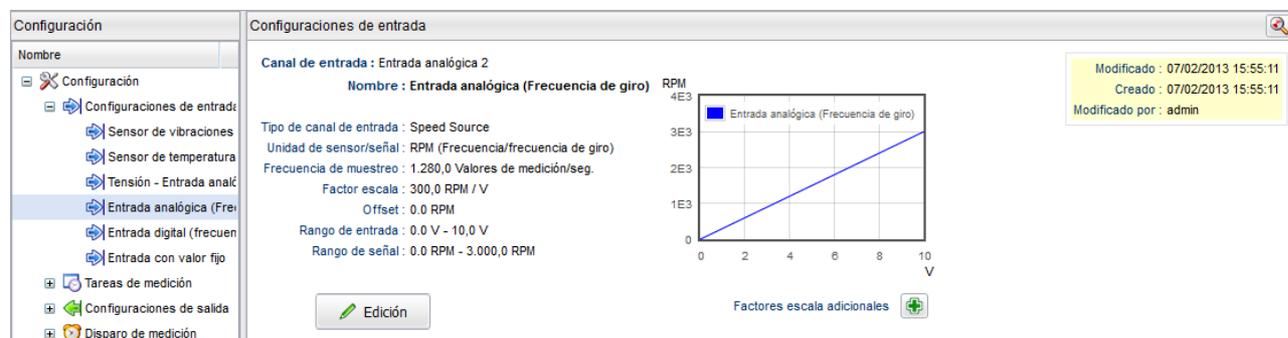

Si selecciona una entrada analógica en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central encontrará la siguiente información:

- A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detrás de **Canal de entrada** se encuentra la descripción de las conexiones físicas; detrás de **Nombre** se encuentra el nombre que ha asignado a esta configuración específica.

- Junto a los detalles se muestra un diagrama que ilustra la información. Si edita la configuración de entrada, se adaptará automáticamente el diagrama.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación de la entrada.
- Haga clic en  para editar la configuración de entrada de la entrada analógica <sup>[55]</sup>.
- Haga clic en  para agregar a la entrada factores escala adicionales <sup>[56]</sup>; también puede acceder a los factores escala, por ejemplo, mediante la creación de tareas de medición <sup>[64]</sup>.
- Haga clic en  para abrir el resumen de configuración <sup>[57]</sup>.

### Así se edita una configuración de entrada analógica

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque la entrada analógica que desea editar.
2. Haga clic en la superficie de trabajo central en **Edición**  para abrir la ventana **Editar configuración de entrada**:



Tiene las siguientes opciones:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nombre</b>                 | Introduzca aquí el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el software SmartWeb.  |
| <b>Grupo de unidades</b>      | Introduzca aquí el tamaño físico medido por el sensor conectado a esta entrada, por ejemplo, <b>Frecuencia/frecuencia de giro</b> .   |
| <b>Unidad de sensor/señal</b> | Seleccione aquí la unidad de medida adecuada para el sensor.  |
| <b>Tipo de entrada</b>        | <p>Seleccione aquí el rango de tensión o corriente que se debe aplicar a esta configuración de entrada. El dispositivo SmartCheck es compatible con los siguientes rangos para las entradas analógicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-10 V</li> <li>• 0-24 V</li> <li>• 4-20 mA</li> <li>• 0-20 mA</li> </ul>  |
| <b>Máx., Escala, Mín.</b>     | Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentran los valores de medición. En primer lugar, introduzca un valor mínimo <b>Mín.</b> A continuación, introduzca un valor máximo <b>Máx.</b> o defina en el campo <b>Escala</b> el factor de escala de la señal de entrada. Tanto el diagrama como los valores de los demás campos se adaptan automáticamente. |

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.



En caso de utilizar una entrada de frecuencia de giro analógica, también puede introducir valores negativos para el **Mín.** y el **Máx.** De esta forma, tiene la posibilidad de diferenciar entre sentidos de giro diferentes.

### Así se agrega un factor escala a la entrada

Puede agregar a la entrada analógica factores escala a los que puede acceder, por ejemplo, creando una tarea de medición [64]. Mediante los factores escala puede calcular valores logísticos para otros rangos a partir del tamaño físico que se ha medido en un punto del componente.

**Ejemplo:** con la entrada analógica se mide la frecuencia de giro delante del engranaje. La frecuencia de giro detrás del engranaje es 5 veces menor. Para ello, puede crear un factor escala:

1. **Frecuencia de giro delante del engranaje**
2. **Frecuencia de giro detrás del engranaje** con factor 0,2 (1/5)

1. Haga clic en **+** para abrir la ventana **Agregar factor escala:**

Tiene las siguientes opciones:

- Nombre** Bajo este nombre se muestra el factor escala junto con las demás entradas. Seleccione aquí un nombre lo más descriptivo posible que facilite la distinción de las entradas.
- Factor escala** La señal de entrada física se multiplica por el valor aquí introducido.
- Unidad** Aquí puede modificar la unidad de medida para la señal del sensor. De forma predeterminada, se selecciona aquí la unidad de la configuración de entrada correspondiente.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios. El nuevo factor escala se muestra en el diagrama y en la lista de los factores escala:

3. Para borrar o editar el factor escala, abra el menú contextual haciendo clic con el botón secundario del ratón y seleccione el comando correspondiente:

Configuraciones de entrada

**Canal de entrada:** Entrada analógica 2  
**Nombre:** Entrada analógica (Frecuencia de giro)

Tipo de canal de entrada: Speed Source  
 Unidad de sensor/señal: RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)  
 Frecuencia de muestreo: 1.280,0 Valores de medición/seg.  
 Factor escala: 300,0 RPM / V  
 Offset: 0,0 RPM  
 Rango de entrada: 0,0 V - 10,0 V  
 Rango de señal: 0,0 RPM - 3.000,0 RPM

Modificado: 07/02/2013 15:55:11  
 Creado: 07/02/2013 15:55:11  
 Modificado por: admin

Edición

Factores escala adicionales

Frecuencia de giro

Edición

Borrar



Si borra un factor escala que utiliza una tarea de medición, recibirá un mensaje de advertencia del sistema. Si borra el factor escala, también se borrará automáticamente la tarea de medición en cuestión.

### 8.1.3 Entrada digital

El dispositivo SmartCheck dispone de una entrada digital con la siguiente configuración por defecto de suministro:

- Grupo de unidades: Frecuencia/frecuencia de giro
- Unidad de sensor/señal: RPM
- Pulso por revolución: 1
- Umbral de la señal: 7 V
- Histéresis: 2 V



Al seleccionar la resistencia adicional, tenga en cuenta la impedancia del paso de su entrada digital. Tenga en cuenta la corriente de conexión máxima de la salida de conmutación digital del dispositivo FAG SmartCheck (1 A / 30 V) y la potencia de la resistencia adicional.

En el área **Configuraciones de entrada** puede ver los detalles de la entrada digital y editarlos parcialmente:

Configuración

Configuraciones de entrada

**Canal de entrada:** Entrada digital  
**Nombre:** Entrada digital (frecuencia de giro)

Tipo de canal de entrada: Speed Source  
 Unidad de sensor/señal: RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)  
 Frecuencia de muestreo: 25.600 Valores de medición/seg.  
 Umbral de la señal [V]: 7,0  
 Histéresis [V]: 2,0  
 Pulso por revolución: 1  
 Invertido: No

Modificado: 05/06/2012 12:42:19  
 Creado: 05/06/2012 12:42:19  
 Modificado por: admin

Edición

Factores escala adicionales

Si selecciona la entrada digital en la vista general plegada, en la superficie de trabajo central encontrará la siguiente información:

- A la izquierda se muestran los detalles de la entrada seleccionada; detrás de **Canal de entrada** se encuentra la descripción de las conexiones físicas; detrás de **Nombre** se encuentra el nombre que ha asignado a esta configuración específica.
- Junto a los detalles se muestra un diagrama que ilustra la información.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación de la entrada.
- Haga clic en para editar la configuración de entrada de la entrada digital

- Haga clic en **+** para agregar a la entrada factores escala adicionales <sup>59</sup>; también puede acceder a los factores escala, por ejemplo, mediante la creación de tareas de medición <sup>64</sup>.
- Haga clic en **🔍** para abrir el resumen de configuración <sup>51</sup>.

### Así se edita una configuración de entrada digital

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque la entrada digital.
2. Haga clic en la superficie de trabajo central en **Edición** **✍️** para abrir la ventana **Editar configuración de entrada**:

Tiene las siguientes opciones:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nombre</b>                 | Introduzca aquí el nombre con el que se debe mostrar la entrada en el software SmartWeb.   |
| <b>Grupo de unidades</b>      | Aquí puede elegir entre <b>Ninguna unidad</b> y <b>Frecuencia/frecuencia de giro</b> . Seleccione la opción <b>Ninguna unidad</b> si la entrada debe presentar un estado, como por ejemplo, "Máquina conectada" o "Máquina desconectada".                      |
| <b>Unidad de sensor/señal</b> | Aquí encontrará una lista de selección solo si ha seleccionado <b>Frecuencia/frecuencia de giro</b> como <b>Grupo de unidades</b> .  |
| <b>Invertido</b>              | Active esta opción para invertir la señal de entrada digital.  |
| <b>Pulso por revolución</b>   | Esta opción solo está disponible para <b>Frecuencia/frecuencia de giro</b> como <b>Grupo de unidades</b> .   |
| <b>Umbral de la señal</b>     | Introduzca, en voltios, el nivel medio de entrada que conmutará la entrada digital si este se sobrepasa o no se alcanza; en el diagrama, <b>Umbral de la señal</b> se marca en azul.<br>El valor introducido se redondea hacia arriba o hacia abajo a ,0 o ,5. |
| <b>Histéresis</b>             | Con la <b>histéresis</b> se determina en voltios el rango en que se debe reducir o aumentar el nivel de entrada del <b>umbral de la señal</b> , sin que se conmute la entrada digital; en  |

el diagrama, **Histéresis** se marca en rojo.

Debe ajustar la **histéresis** en cada caso; de lo contrario, la señal podría generar interferencias en el umbral de la señal. A menor calidad de la señal, mayor será la histéresis necesaria.

El valor introducido se redondea hacia arriba o hacia abajo a ,0 o ,5.

**Ejemplo:** con un **umbral de la señal** de 5 V y una **histéresis** de 2 V, el estado de la entrada digital permanece estable entre 4 V y 6 V.

### Diagrama

El diagrama muestra cómo la entrada reacciona a los ajustes, es decir, cómo el sistema transforma los impulsos de entrada reales, p. ej., entre 0 V y 12 V, en entradas digitales 0 y 1; el diagrama se actualiza inmediatamente con cada modificación. En el diagrama del ejemplo puede observarse la siguiente información:

La señal de entrada (naranja) sobrepasa la línea de la histéresis (roja) por encima del umbral de la señal (azul). A continuación, la salida de señal (negra) reacciona y pasa de 0 a 1. En el momento en el que la señal de entrada quede por debajo del umbral de la señal en la línea de la histéresis, la salida de señal reaccionará de nuevo y pasará de 1 a 0.

**Ejemplo:** el sensor emite impulsos entre 0 V y 12 V. En este caso, ajuste el umbral de la señal a 6 V y la histéresis, p. ej., a 2 V.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

### Así se agrega un factor escala

Puede agregar a la entrada digital factores escala a los que puede acceder, por ejemplo, creando una tarea de medición <sup>64</sup>. Mediante los factores escala puede calcular valores logísticos para otros rangos a partir del tamaño físico que se ha medido en un punto del componente.

**Ejemplo:** con la entrada digital se mide la frecuencia de giro del engranaje. La frecuencia de giro detrás del engranaje es 5 veces menor. Para ello, puede crear un factor escala:

1. **Frecuencia de giro delante del engranaje**
2. **Frecuencia de giro detrás del engranaje** con factor 0,2 (1/5)

1. Haga clic en **+** para abrir la ventana **Agregar factor escala**:

Tiene las siguientes opciones:

- Nombre** Bajo este nombre se muestra el factor escala junto con las demás entradas. Seleccione aquí un nombre lo más descriptivo posible que facilite la distinción de las entradas.
- Factor escala** La señal de entrada física se multiplica por el valor aquí introducido.
- Unidad** Aquí puede modificar la unidad de medida para la señal del sensor. De forma predeterminada, se selecciona aquí la unidad de la configuración de entrada correspondiente.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios. El nuevo factor escala se muestra en la lista de los factores escala:

Configuración

Configuraciones de entrada

Nombre

Configuración

Configuraciones de entrada

Sensor de vibraciones

Sensor de temperatura

Tensión - Entrada analógica

Entrada analógica (Frecuencia)

Entrada digital (frecuencia)

Entrada con valor fijo

Tareas de medición

Configuraciones de salida

Disparo de medición

Condiciones de medición

Dispositivos externos

Canal de entrada : Entrada digital

Nombre : Entrada digital (frecuencia de giro)

Tipo de canal de entrada : Speed Source

Unidad de sensor/señal : RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)

Frecuencia de muestreo : 25.600 Valores de medición/seg.

Umbral de la señal [V] : 7,0

Histéresis [V] : 2,0

Pulso por revolución : 1

Invertido : No

Edición

Factores escala adicionales

Frecuencia de giro . [kHz] 3.0 x

Modificado : 05/06/2012 12:42:19

Creado : 05/06/2012 12:42:19

Modificado por : admin

3. Para borrar o editar el factor escala, abra el menú contextual haciendo clic con el botón secundario del ratón y seleccione el comando correspondiente:

Configuración

Configuraciones de entrada

Nombre

Configuración

Configuraciones de entrada

Sensor de vibraciones

Sensor de temperatura

Tensión - Entrada analógica

Entrada analógica (Frecuencia)

Entrada digital (frecuencia)

Entrada con valor fijo

Tareas de medición

Configuraciones de salida

Disparo de medición

Condiciones de medición

Dispositivos externos

Canal de entrada : Entrada digital

Nombre : Entrada digital (frecuencia de giro)

Tipo de canal de entrada : Speed Source

Unidad de sensor/señal : RPM (Frecuencia/frecuencia de giro)

Frecuencia de muestreo : 25.600 Valores de medición/seg.

Umbral de la señal [V] : 7,0

Histéresis [V] : 2,0

Pulso por revolución : 1

Invertido : No

Edición

Factores escala adicionales

Frecuencia de giro . [kHz] 3.0 x

Edición

Borrar

Modificado : 05/06/2012 12:42:19

Creado : 05/06/2012 12:42:19

Modificado por : admin



Si borra un factor escala que utiliza una tarea de medición, recibirá un mensaje de advertencia del sistema. Si borra el factor escala, también se borrará automáticamente la tarea de medición en cuestión.

### 8.1.4 Entrada con valor fijo

En el software SmartWeb puede crear entradas con valor fijo a las que podrá acceder creando tareas de medición. Se mostrará una entrada con valor fijo si, por ejemplo, la máquina supervisada funciona con una frecuencia de giro constante. En este caso, no es necesario conectar ningún sensor, sino que puede indicar la frecuencia de giro con el valor fijo. En su configuración por defecto de suministro, el dispositivo SmartCheck dispone de una entrada con valor fijo configurada como se indica a continuación:

- Nombre: frecuencia de giro constante
- Valor: 3000
- Unidad: RPM

En el área **Configuraciones de entrada** puede ver y editar los detalles de los valores fijos:

Configuración

Configuraciones de entrada

Nombre

Configuración

Configuraciones de entrada

Sensor de vibraciones

Sensor de temperatura

Tensión - Entrada analógica

Entrada analógica (Frecuencia)

Entrada digital (frecuencia)

Entrada con valor fijo

Tareas de medición

Entrada con valor fijo :

Nombre	Valor	Unidad
Frecuencia de giro fija (3000 RPM)	3.000,0	[RPM]

Edición

Borrar

Agregar

Tiene las siguientes opciones:

- Haga clic en **Edición**  para editar la entrada con valor fijo seleccionada.
- Haga clic en **Borrar**  para borrar la entrada con valor fijo seleccionada.
- Haga clic en **Agregar**  para agregar otra entrada con valor fijo.
- Haga clic en  para abrir el resumen de configuración .

### Así se agrega una nueva entrada con valor fijo


1. Haga clic en  para abrir la ventana **Agregar un valor fijo**:



Tiene las siguientes opciones:

- Nombre**                    Bajo este nombre se enumera la entrada con valor fijo junto con las demás entradas. Seleccione aquí un nombre lo más descriptivo posible que facilite la distinción de las entradas.
- Valor**                      Aquí se define el valor fijo.
- Grupo de unidades**      Aquí se determina qué grupo de unidades pertenece al valor fijo, p. ej., **Par**, **Presión**, **Velocidad** o **Fuerza**.
- Unidad**                    Aquí puede determinar la unidad de medida para el valor fijo. Las opciones se corresponden con el grupo de unidades seleccionado.

2. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios. La nueva entrada con valor fijo se muestra en la tabla:

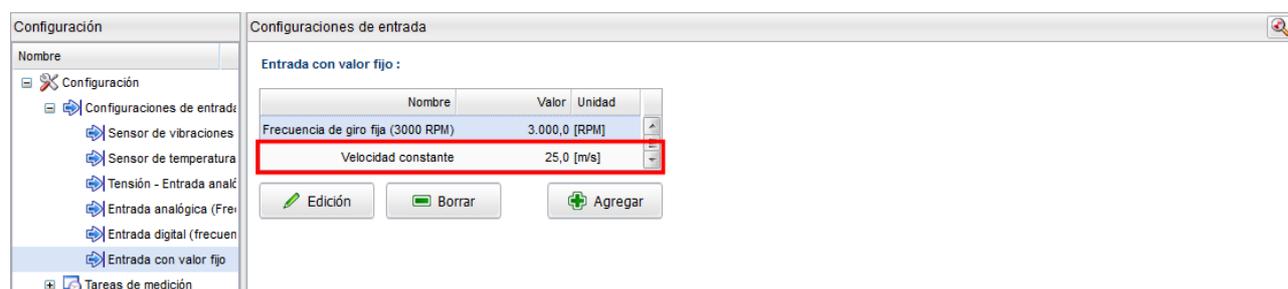

Nombre	Valor	Unidad
Frecuencia de giro fija (3000 RPM)	3.000,0	[RPM]
Velocidad constante	25,0	[m/s]

3. Para **borrar**  o **editar**  la entrada con valor fijo, marque la entrada en la tabla y seleccione el comando correspondiente.

## 8.2 Tareas de medición

Para que el sistema de supervisión de vibraciones FAG SmartCheck pueda controlar la máquina y, en caso necesario, activar alarmas, se deben medir las señales de entrada (vibración, temperatura, etc.) y calcular los valores característicos. Las instrucciones correspondientes se encuentran en las denominadas tareas de medición, que puede crear en el software SmartWeb.

El dispositivo SmartCheck se caracteriza por contar con la asistencia del sistema al crear estas tareas y, especialmente, al calcular los valores característicos: cree exclusivamente tareas de medición con la ayuda del asistente de configuración

---

[64]. Para ello, seleccione en el primer paso del asistente una plantilla [66] adecuada para la máquina. En función de la plantilla seleccionada, por ejemplo, la plantilla **Marcha** para la supervisión de dos engranajes, el dispositivo SmartCheck genera automáticamente los valores característicos adecuados. Además, para cada tarea de medición se genera un valor característico superior, que agrupa el estado de alarma de todos los valores característicos.

Los valores característicos que genera el dispositivo SmartCheck no se pueden editar; solo puede verlos en la vista general correspondiente del software SmartWeb. No obstante, establezca una serie de condiciones previas para la tarea de medición en el asistente de configuración, por ejemplo, Disparo o condiciones [67], la dependencia de una alarma respecto a señales adicionales o la activación del modo de aprendizaje.

La selección de la plantilla correcta, así como la introducción de los datos adecuados en el asistente de configuración, son esenciales para que el sistema pueda realizar la supervisión deseada. En los siguientes apartados encontrará información que le ayudará en estos pasos de trabajo. Aquí encontrará

- La descripción detallada del área **Tareas de medición** [62].
- Una vista general sobre los pasos del asistente de configuración [64], con el que creará una tarea de medición. Aquí se resume brevemente cada paso y obtendrá, en su caso, información complementaria más allá de los textos informativos del asistente de configuración.
- Una vista general de las plantillas [66] que están disponibles para la creación de una tarea de medición.
- Explicaciones detalladas del modo de aprendizaje [72] y de los mapas de alarmas [74], dos funciones especiales que están disponibles en el dispositivo SmartCheck para la supervisión. Ambas se activan en el marco del asistente de configuración.

### 8.2.1 Área Tareas de medición

En el área **Tareas de medición** encontrará una vista general de todas las tareas de medición que ha creado para el dispositivo SmartCheck. Cada tarea de medición tiene los siguientes componentes:

- **Configuraciones de medición:** esta opción determina cómo y mediante qué entradas se realizan estas mediciones.
- **Configuraciones de valor característico:** estos valores se calculan automáticamente según las plantillas internas a partir de las señales de medición.
- **Componente opcional:** la realización de mediciones se puede controlar mediante la tarea de medición, de manera que se utilice Disparo o condiciones [67].

Todos estos componentes, así como los detalles correspondientes, pueden verse y editarse parcialmente en el área **Tareas de medición**. En la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck se define la **tarea de medición básica**:

Archivo Edición Datos de medición Ir a Ayuda

Configuración

Nombre

Configuración

Configuraciones de entrada:

- Sensor de vibraciones
- Sensor de temperatura
- Tensión - Entrada analógica
- Entrada analógica (Frecuencia)
- Entrada digital (frecuencia)
- Entrada con valor fijo

Tareas de medición

Configuración básica

Configuraciones de salida

Disparo de medición

Condiciones de medición

Dispositivos externos

Dispositivo

Rodamientos

Fabricante de rodamiento

Acciones

Crear nueva tarea de medición

Rangos

Estado

Datos de medición

Visualización en tiempo real

Configuración

Administración de usuarios

Cerrar sesión

Finalizado

Tarea de medición

Nombre : Configuración básica

Modificado : 07/02/2013 13:51:51  
Creado : 07/02/2013 13:51:51  
Modificado por : admin

Tiempo de disparo : Fecha inicial 07/02/2013 13:51:00,  
Repetición todos 1 Minuto(s)

Disparo de medición : [Sensor de vibraciones](#)

Condición de medición : [Frecuencia de giro](#)

Edición Borrar Crear

Configuración de valor característico

Configuración básica

Nombre: Configuración básica

Plantilla de medición utilizada: Configuración básica

Configuración de almacenamiento:	Tipo de valor característico:	Modo de fórmula:
todos 1 Minuto(s)	Estado general de alarma	Fórmula de cálculo para alarma

Configuración de medición

Sensor de temperatura	Nombre:	Factor escala:	Unidad:
Sensor de temperatura - 500Hz Pasa	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura	°C (Temperatura)
Sensor de vibraciones - Aceleración			
Sensor de vibraciones - Curva envoltorio			
Sensor de vibraciones - Velocidad 1			

Tipo de señal:	Filtro de entrada:	Filtro de salida:
Señal bruta	-	500Hz (Pasa bajo)
Tipo de filtro:	Lineas espectrales:	Tipo de ventana:
16 bits	1600	Hann (Hanning))

Configuración de almacenamiento para señales de tiempo: todos 1 Minuto(s)

En la vista general plegada a la izquierda, encontrará todas las tareas de medición del dispositivo SmartCheck. Haga clic en una tarea de medición para acceder a la información y las funciones siguientes en la superficie de trabajo central:

- En **Tarea de medición** verá el nombre de la tarea de medición y, en algunos casos, detalles como el disparo o las condiciones utilizados. Además, aquí encontrará una casilla amarilla con los detalles de modificación, así como los botones **Edición**, **Borrar** y **Crear**.
- En **Configuración de valor característico** verá los distintos valores característicos que pertenecen a la tarea de medición seleccionada. Si hace clic en uno, se mostrarán los detalles a la derecha. Estos detalles se corresponden en parte con los ajustes propios que ha realizado en la creación de la tarea de medición <sup>[64]</sup>; el asistente completa automáticamente la otra parte mediante las plantillas del sistema.
- En **Configuración de medición** verá las mediciones que pertenecen a esta tarea de medición. Si hace clic en una, se mostrarán los detalles a la derecha. Estos detalles se corresponden en parte con los ajustes propios que ha realizado en la creación de la tarea de medición <sup>[64]</sup>; el asistente completa automáticamente la otra parte mediante las plantillas del sistema.

Además, en **Configuración de valor característico** se resaltan automáticamente en negrita los valores característicos que pertenecen a la medición seleccionada.

- Puede editar la tarea de medición <sup>[64]</sup> seleccionada.
- Puede agregar nuevas tareas de medición <sup>[64]</sup>.
- Puede borrar la tarea de medición seleccionada. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración <sup>[57]</sup>.



- La opción de menú **Crear nueva tarea de medición** se encuentra en la mayoría de las áreas de trabajo del software SmartWeb a la izquierda en **Acciones**. Por tanto, siempre puede acceder a esta tarea central del sistema.
- Si se utiliza un valor característico de una tarea de medición para la configuración de estado de alarma de un dispositivo externo <sup>[92]</sup>, no puede editar o borrar esta tarea de medición.

## 8.2.2 Cómo crear/editar una nueva tarea de medición

Si desea crear o editar una tarea de medición, abra el asistente de configuración. Este le guiará paso a paso por el proceso de creación. Para ello, apenas es necesario introducir datos, dado que los cálculos complejos de los valores característicos de los componentes se obtienen a nivel interno mediante las plantillas <sup>[66]</sup> adecuadas.



Para poder utilizar la supervisión de las señales de entrada, debe crear la configuración de entrada correspondiente <sup>[52]</sup>, antes de iniciar el asistente.

El asistente de configuración consta de varios pasos que se muestran al principio en el margen izquierdo. La cantidad de pasos que debe realizar depende del número de componente de la plantilla que seleccione y de si se activa **Ajustes expertos**:



El asistente solicitará información adicional en los distintos pasos. Por regla general, los datos que debe o puede introducir ya se explican en el asistente. Para leer la explicación, simplemente pase el ratón por el signo de interrogación <sup>[66]</sup>.

En los siguientes apartados encontrará, junto con un resumen de los distintos pasos, información que se obtiene mediante la ayuda simple.

### Seleccionar componente

Seleccione en la lista proporcionada el componente que desee supervisar. De su elección depende con qué plantilla interna del sistema <sup>[66]</sup> se creará la configuración de medición.

### Especificar detalles sobre el componente

Aquí puede introducir datos sobre el componente seleccionado. En función del componente, puede introducir la

frecuencia de giro máxima, el tipo de montaje o el número de palas, por ejemplo. Además, aquí se determinan las señales de entrada en las que se basa la supervisión.

Si el componente es un rodamiento, puede seleccionar directamente el tipo en este paso, en la base de datos de rodamientos interna del sistema. Si el componente no se encuentra en la base de datos, puede crearlo en el marco del asistente.



Todas las plantillas, salvo la **configuración básica** y la **configuración estándar**, requieren en este paso una **señal de frecuencia de giro**, así como la **frecuencia de giro máxima**. Para la señal de frecuencia de giro se crea automáticamente un valor característico cuyos límites de alarma dependen de la **frecuencia de giro máxima** indicada. Mientras que los demás valores característicos que crea el asistente se enumeran en el último paso en una vista general, este valor característico permanecerá en segundo plano. Por este motivo, no puede cambiar el límite de alarma ni activar el modo de aprendizaje <sup>[72]</sup> para el mismo.

El límite de alarma estándar interno del sistema que utiliza este valor característico se calcula de la siguiente forma:

- **Pre-alarma:** 1% de la frecuencia de giro máxima indicada
- **Alarma principal:** 5% de la frecuencia de giro máxima indicada

### Aplicar ajustes expertos/Aplicar ajustes expertos para el contador Wellhausen

Estos pasos solo están visibles si activa la opción **Ajustes expertos** en la parte inferior izquierda del asistente. Además, el paso **Aplicar ajustes expertos para el contador Wellhausen** solo está disponible para **Configuración estándar**. En ambos pasos tiene la posibilidad de adaptar algunos valores predefinidos de la plantilla a la tarea de medición específica, como definir el número de líneas espectrales o el paso alto para curva envolvente.

Este paso solo debe editarse si dispone de conocimientos avanzados.



El valor definido en **Número de líneas espectrales** se aplica a la longitud de la señal registrada. Todas las mediciones de vibración se ajustan con respecto a este valor. Por tanto, la duración de las diferentes mediciones puede variar. La duración de la medición de vibración más larga determina la duración de medición de las demás mediciones adicionales:

$$\text{Periodo de medición para las señales de vibración [s]} = \text{número de líneas} / \text{pasa bajo}$$

Los canales adicionales recogen tantos valores como sean necesarios para la medición de vibración más larga, hasta un máximo de 100.000 valores. Por ejemplo, con una entrada analógica, esto corresponde a un periodo de medición de aprox. 78 s.

### Aplicar ajustes de modo de aprendizaje

Este paso solo está visible si activa la opción **Ajustes expertos** en la parte inferior izquierda del asistente. Aquí puede establecer el algoritmo del modo de aprendizaje con el que se calculan los límites de alarma y los factores que determinan la alarma principal y la pre-alarma.



Si selecciona **Tipo de modo de aprendizaje**, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Desviación estándar:** Este procedimiento tiene en cuenta cuándo varían las señales o no son muy estables, es decir, cuándo el valor de Sigma, la variación de señal, es elevado.
- **Valores máximos:** esta selección viene predeterminada y, en la mayoría de los casos, es el mejor procedimiento. Puede seleccionar este procedimiento si los valores de vibración son muy estables, es decir, si el valor de Sigma, la variación de señal, es bajo.

Este paso solo debe editarse si dispone de conocimientos avanzados.

### Ajustes de almacenamiento / Disparo y condiciones

Aquí establece la frecuencia con la que deben almacenarse las tendencias y las señales de tiempo. Además, puede determinar si las mediciones deben depender de los disparos de medición <sup>[84]</sup>, los tiempos de disparo, las condiciones de medición <sup>[87]</sup> o las condiciones de tiempo.

Si no ha creado disparos de medición ni condiciones de medición, o los que están disponibles no cumplen sus requisitos, puede crearlos en el marco del asistente. Posteriormente, puede crear tiempos de disparo y condiciones de tiempo dentro del asistente. Encontrará más información al respecto en el apartado **Disparo y condiciones** <sup>[67]</sup>.

## Señales adicionales

Aquí puede agregar la configuración de medición de otras señales de entrada. Con ello, agrega otras tendencias a las tendencias de valores característicos que crea automáticamente la plantilla.



Los valores característicos creados automáticamente de las señales adicionales se encuentran en la vista general de valores característicos en el último paso del asistente de configuración. Aquí puede modificar también los límites de alarma de estos valores característicos.

Normalmente, no es necesario activar el modo de aprendizaje [72] para las señales adicionales; si desea activarlo, también puede hacerlo en el último paso del asistente.

## Restablecer/ajustar alarmas

En este paso se establecen los siguientes parámetros:

- Si las alarmas deben restablecerse de forma automática o manual, por ejemplo, mediante el menú contextual [35].
- Si para algunos valores característicos debe activarse, por lo general, el modo de aprendizaje.
- Si los límites de alarma del modo de aprendizaje se calculan a partir de los parámetros medidos de la máquina (mapa de alarma [74]).
- Dónde se encuentran los límites de la alarma principal y la pre-alarma; este ajuste puede definirse para todos los valores característicos de forma conjunta o para cada valor característico individual.
- Cómo se restablecen las alarmas; este ajuste puede definirse para todos los valores característicos de forma conjunta o para cada valor característico individual.



Si activa la opción **Modificar límites de alarma según otras señales**, debe activar también el modo de aprendizaje. De lo contrario, la opción no tendrá ningún efecto.

No debe utilizar el modo de aprendizaje si se conoce el rango de medición, p. ej., para temperatura, presión o carga.

En el caso de valores característicos basados en ISO, los límites de la clase de máquina II están predefinidos en los límites de alarma. El modo de aprendizaje está activado de forma predeterminada, y por tanto, de ser necesario, se pueden sobrescribir los límites de alarma basados en ISO:

**Ajustes de alarma :**

Mismos ajustes de alarma para todos los valores característicos ?

Ajustes de alarma para cada valor característico

**1. Ajustes de alarma para "ISO10816-1 (2Hz - 1kHz) - Velocidad"**

?

Alarma principal :  mm/s      Pre-alarma :  mm/s (39%)

La señal siempre es mayor que :  mm/s       Utilizar modo de aprendizaje ?

**2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)"**

Alarma principal :  g      Pre-alarma :  g (70%)

La señal siempre es mayor que :  g       Utilizar modo de aprendizaje ?

**3. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)"**

Para ello, tiene las siguientes opciones:

- Haga clic en **Seleccionar clase ISO**. Aparecerá un menú contextual donde podrá seleccionar los límites de alarma ISO deseados.
- Puede ajustar manualmente los límites de alarma que difieran de las recomendaciones ISO.

### 8.2.3 Plantillas existentes para Configuraciones de medición

En el primer paso del asistente de configuración, debe seleccionar la plantilla a partir de la que se creará la tarea de medición para la supervisión de la máquina. En la siguiente lista se ofrece una vista general sobre las plantillas más adecuadas para las distintas máquinas y situaciones de supervisión:

- **Configuración básica:** utilice esta plantilla para mediciones de banda ancha. Aunque puede utilizarse en todas las máquinas, solo ofrece una supervisión muy general.
- **Configuración estándar:** utilice esta plantilla para mediciones de banda ancha con distintos filtros. Aunque puede utilizarse en todas las máquinas, solo ofrece una supervisión muy general.
- **Marcha:** utilice esta plantilla para la supervisión de dos engranajes.
- **Casquillo de fricción:** utilice esta plantilla para supervisar un rodamiento con película de aceite.
- **Acoplamiento:** utilice esta plantilla para la supervisión de un acoplamiento de garras.
- **Ventilador:** utilice esta plantilla para la supervisión de palas del ventilador.
- **Bandas de frecuencia definidas por el usuario:** utilice esta plantilla para determinar bandas de frecuencia definidas por el usuario, a las que se ha aplicado un valor característico propio. Solo debe utilizar esta plantilla si dispone de los conocimientos necesarios.
- **Bandas de frecuencia suministradas:** utilice esta plantilla para determinar bandas de frecuencia suministradas por la frecuencia de giro, a las que se ha aplicado un valor característico propio. Solo debe utilizar esta plantilla si dispone de los conocimientos necesarios.
- **Bomba:** utilice esta plantilla para la supervisión de álabes de bomba.
- **Accionamiento por correa:** utilice esta plantilla para la supervisión de una etapa de correa.
- **Eje:** utilice esta plantilla para la supervisión de un eje.
- **Rodamiento:** utilice esta plantilla para la supervisión de un rodamiento.
- **Monitor de estado:** utilice esta plantilla especial para la supervisión permanente de una máquina según la norma ISO 10816-1.

### 8.2.4 Disparo y condiciones

Por lo general, el dispositivo SmartCheck ejecuta las tareas de medición en un orden establecido. Con Disparo y condiciones puede interrumpir este orden. En el paso **Ajustes de almacenamiento / disparo y condiciones de medición**, puede crear o editar disparos y condiciones:

Editar configuración

Pasos	Paso: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones
1: Seleccionar componente 2: Especificar detalles sobre configuración estándar <b>3: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones</b> 4: Señales adicionales 5: Ajustar alarmas	<div style="margin-bottom: 10px;"> <b>Ajustes de almacenamiento para tendencias :</b>  <input type="text" value="1"/> Hora(s) <span style="float: right;">?</span> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <b>Ajustes de almacenamiento para señales de tiempo :</b>  <input type="text" value="1"/> Día(s) <span style="float: right;">?</span> </div> <div> <b>Disparo y condiciones :</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <span><input type="checkbox"/> Tiempo de disparo</span> <span><input type="checkbox"/> Disparo de medición <span style="float: right;">?</span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><input type="checkbox"/> Condición de tiempo</span> <span><input type="checkbox"/> Cond. de medición</span> </div> </div>
<b>Descripción</b> Aquí se define la frecuencia con que deben guardarse valores de tendencia y señales de tiempo. También se pueden definir condiciones que deben cumplirse para esa medición, así como los disparos que la inicien.	

Ajustes expertos
 

Atrás
Siguiente
Cancelar

Aquí puede crear los siguientes disparos y condiciones:

- **Tiempo de disparo** <sup>68</sup>
- **Disparo de medición** <sup>69</sup>

- **Condición de tiempo** <sup>[70]</sup>
- **Condición de medición** <sup>[71]</sup>

En los siguientes apartados encontrará información detallada al respecto.



- También puede crear y editar disparos y condiciones de medición de forma independiente del asistente en las áreas del mismo nombre (**Disparo de medición** <sup>[84]</sup> y **Condiciones de medición** <sup>[87]</sup>). A continuación, es posible seleccionar de una lista en el asistente los disparos y condiciones que allí aparecen.
- No puede utilizar el disparo y las condiciones de medición con las configuraciones de salida.

El siguiente gráfico ofrece un resumen de las combinaciones y prioridades correspondientes a los disparos y las condiciones:



- Las mediciones activadas mediante disparo no se realizan
- si las condiciones no se cumplen en el momento del disparo.
  - si ya hay en curso una medición activada mediante un disparo.

#### 8.2.4.1 Tiempo de disparo

Un tiempo de disparo permite especificar que la medición se lleve a cabo regularmente en un intervalo de tiempo definido, por ejemplo, cada 5 minutos. Solo puede aplicar un tiempo de disparo para cada tarea de medición.

##### Cómo crear un tiempo de disparo

1. Haga clic en el botón **+ Tiempo de disparo**.
2. En **Tiempo de disparo**, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones

**Ajustes de almacenamiento para tendencias :**

1 Hora(s) ?

**Ajustes de almacenamiento para señales de tiempo :**

1 Día(s) ?

**Disparo y condiciones :**

+ Tiempo de disparo + Disparo de medición ?

+ Condición de tiempo + Cond. de medición

**Tiempo de disparo :**

Intervalo de medición: todo 1 Minuto(s) Acciones: ?

Inicio de medición: 11 Feb 2014 ?

8:33 HH:MM

Tiene las siguientes opciones:

**Intervalo de medición** Esta opción permite determinar el intervalo de medición, es decir, la frecuencia con la que debe repetirse la medición. Puede introducir el intervalo en **minutos, horas o días**.

**Inicio de medición** Aquí puede fijar el día y la hora en la que deben iniciarse las mediciones. Para ello, tiene las siguientes opciones:

- Puede seleccionar la fecha inicial en una lista de selección o ajustarla directamente en el **calendario** .
- La hora de inicio debe introducirse en el campo situado delante de **HH:MM**.



Haga clic en **Borrar**  para eliminar este tiempo de disparo.



Pase el cursor del ratón sobre el signo de interrogación  para ver información adicional.



Los tiempos de disparo ignoran el cambio que se produce al pasar al horario de verano y a la inversa.

Ejemplo:

- En invierno establece un tiempo de disparo con el **inicio de medición** a las 14:00. En verano, el inicio de medición se produce a las 15:00.
- En verano establece un tiempo de disparo con el **inicio de medición** a las 14:00. En invierno, el inicio de medición se produce a las 13:00.

#### 8.2.4.2 Disparo de medición

Un disparo de medición permite interrumpir el orden de la medición. Si se cumple la condición de disparo definida, la medición actual se interrumpirá y se iniciará la medición que activa el disparo de medición.

##### Así se crea un disparo de medición

1. Haga clic en el botón **+ Disparo de medición**.
2. En **Disparo de medición**, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones

**Ajustes de almacenamiento para tendencias :**

1 Hora(s) ?

**Ajustes de almacenamiento para señales de tiempo :**

1 Día(s) ?

**Disparo y condiciones :**

+ Tiempo de disparo + Disparo de medición ?

+ Condición de tiempo + Cond. de medición

**Disparo de medición :**

**Disparo de medición 1 :** Disparo de medición 1

**Acciones:** + - ?

Tiene las siguientes opciones:

**Disparo de medición (lista de selección)**



En esta lista se muestran los disparos de medición que ha introducido en el área **Disparo de medición** <sup>84</sup>. Seleccione el disparo de medición deseado.

Si no encuentra ningún disparo medición adecuado en la lista de selección, haga clic en **+** para agregar uno nuevo. Se abrirá el cuadro de diálogo **Agregar disparo de medición** para que pueda introducir los datos deseados. Encontrará más información al respecto en el apartado **Cómo agregar/editar un disparo de medición** <sup>85</sup>.



Haga clic en **Borrar** **-** para eliminar este disparo de medición.



Pase el cursor del ratón sobre el signo de interrogación **?** para ver información adicional.

**8.2.4.3 Condición de tiempo**

Una condición de tiempo permite garantizar que las mediciones solo se realicen en un tiempo determinado.

**Cómo crear una condición de tiempo**

1. Haga clic en el botón **+ Condición de tiempo**.
2. En **Condición de tiempo**, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones

**Ajustes de almacenamiento para tendencias :**

1 Hora(s) ?

**Ajustes de almacenamiento para señales de tiempo :**

1 Día(s) ?

**Disparo y condiciones :**

+ Tiempo de disparo + Disparo de medición ?

+ Condición de tiempo + Cond. de medición

**Condición de tiempo :**

Lu.	Ma.	Mi.	Ju.	Vi.	Sá.	Do.	Acciones:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ?				
De : 8:00		HH:MM		Hasta : 17:00		HH:MM	

Tiene las siguientes opciones:

**Lu.-Do.** Aquí puede seleccionar los días en que deben iniciarse las mediciones.

**De ... a ...** Aquí puede introducir las horas entre las que se deben realizar las mediciones. El periodo indicado con las horas también puede empezar un día y terminar el siguiente.

**Ejemplo:** ha activado los días **Lu.** y **Ma.** y ha introducido las siguientes horas:  
**De: 17:00 a: 8:00**

De esta forma, el periodo de las mediciones comenzará el lunes a las 17:00 h y finalizará la mañana del martes a las 8:00 h. Tras una pausa hasta el martes a las 17:00 h, se volverán a realizar mediciones hasta el miércoles a las 8:00 h.



Haga clic en **Borrar**  para eliminar esta condición de tiempo.



Pase el cursor del ratón sobre el signo de interrogación  para ver información adicional.



- Si hay varias condiciones de tiempo definidas para una tarea de medición, solo debe cumplirse una para que la medición se realice.
- Las condiciones de tiempo ignoran el cambio que se produce al pasar al horario de verano y a la inversa.  
Ejemplo:
  - En invierno establece una condición de tiempo para el periodo **de 14:00 a 16:00**. Con el cambio de horario de verano, el periodo pasa a ser de 15:00 a 17:00.
  - En verano establece una condición de tiempo para el periodo **de 14:00 a 16:00**. Con el cambio de horario de invierno, el periodo pasa a ser de 13:00 a 15:00.

#### 8.2.4.4 Condición de medición

De forma similar a la condición de tiempo, aquí debe cumplirse la condición definida para que se realice una medición pendiente. Si la medición está pendiente y no se cumple la condición definida, el dispositivo omite esta medición y pasa directamente a la siguiente.

## Así se crea una condición de medición

1. Haga clic en el botón **+ Condición de medición**.
2. En **Condición de medición**, introduzca los datos deseados:

Paso: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones

Ajustes de almacenamiento para tendencias :

1 Hora(s) ?

Ajustes de almacenamiento para señales de tiempo :

1 Día(s) ?

Disparo y condiciones :

+ Tiempo de disparo + Disparo de medición ?

+ Condición de tiempo + Cond. de medición

Condición de medición :

Condición de medición 1 : Condición de medición Acciones: + - ?

Tiene las siguientes opciones:

### Condición de medición (lista de selección)

En esta lista se muestran las condiciones de medición que ha introducido en el área **Condiciones de medición** <sup>[87]</sup>. Se muestra seleccionada la condición de medición **Máquina en marcha** que está preconfigurada en el dispositivo y no se puede borrar. Seleccione aquí la condición de medición deseada.



Si no encuentra ninguna condición de medición adecuada en la lista de selección, haga clic en **+** para añadir una nueva condición de medición. Se abrirá el cuadro de diálogo **Agregar condición de medición** para que pueda introducir los datos deseados. Encontrará más información al respecto en el apartado **Cómo agregar/editar una condición de medición** <sup>[89]</sup>.



Haga clic en **Borrar** **-** para eliminar esta condición de medición.



Pase el cursor del ratón sobre el signo de interrogación **?** para ver información adicional.



Si hay varias condiciones de medición definidas para una tarea de medición, deben cumplirse todas para que la medición se realice.

## 8.2.5 Modo de aprendizaje y mapas de alarma

Al crear una tarea de medición, se generan automáticamente los valores característicos apropiados. Al principio, los límites de alarma predeterminados del dispositivo SmartCheck sirven para estos valores característicos. Si activa el modo de aprendizaje en el paso **Ajustar alarmas** del asistente de configuración y, a continuación, inicia el modo de aprendizaje, el dispositivo SmartCheck comenzará a analizar los valores de medición de los valores característicos afectados para los límites de alarma correspondientes a su máquina. Una vez cerrado el modo de aprendizaje, los límites de alarma predeterminados se reemplazarán por los límites de alarma calculados recientemente.

Generalmente, el modo de aprendizaje puede activarse en dos situaciones distintas, en la configuración estándar <sup>[73]</sup>

sencilla o con un mapa de alarma <sup>[74]</sup>, es decir, en función de una o dos señales (parámetros de máquina). Estas situaciones se describen detalladamente en los siguientes apartados. En otros apartados encontrará información importante sobre el funcionamiento del modo de aprendizaje <sup>[76]</sup> y sobre cómo debe proceder al instalar por primera vez <sup>[77]</sup> el dispositivo SmartCheck.

### Escenario 1: modo de aprendizaje en configuración estándar

Cuando crea una tarea de medición –en el ejemplo, la **configuración básica** predefinida–, el modo de aprendizaje del paso **Ajustar alarmas** se activa para todos los valores característicos de vibraciones:

Asistente de configuración

**FAG SmartWeb**

Pasos

- 1: Seleccionar componente
- 2: Especificar detalles sobre configuración estándar
- 3: Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones de medición
- 4: Señales adicionales
- 5: Ajustar alarmas**

Descripción

Aquí se definen los límites de alarma y se establece si dependen de otras señales. Además, puede especificarse cómo debe restablecerse la alarma.

Paso: Ajustar alarmas

**Límites de alarma variables :**

Modificar límites de alarma según otras señales

**Restablecer alarmas :**

Automático  Manual

**Ajustes de alarma :**

Mismos ajustes de alarma para todos los valores característicos

Ajustes de alarma para cada valor característico

**1. Ajustes de alarma para "ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad"**

Seleccionar clase ISO

Alarma principal : 1,0 g Pre-alarma : 0,7 g (70%)

La señal siempre es mayor que : 0.0 g  Utilizar modo de aprendizaje

**2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)"**

Alarma principal : 1,0 g Pre-alarma : 0,7 g (70%)

La señal siempre es mayor que : 0.0 g  Utilizar modo de aprendizaje

**3. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)"**

Ajustes experto

Atrás Aceptar Cancelar

Si cierra el asistente haciendo clic en **Aceptar**, puede iniciar el modo de aprendizaje para todos los valores característicos para los que ha activado el modo de aprendizaje. Tiene las siguientes opciones:

- Pulse la tecla **TEACH** en el dispositivo SmartCheck para iniciar el modo de aprendizaje para todos los valores característicos para los que ha activado el modo de aprendizaje.
- En el software SmartWeb, abra el menú contextual para un valor característico. La opción **Iniciar modo de aprendizaje** inicia el modo de aprendizaje para el valor característico seleccionado.
- En el software SmartWeb, abra el menú contextual para una tarea de medición. La opción **Iniciar modo de aprendizaje para todos** inicia el modo de aprendizaje para todos los valores característicos de la tarea de medición seleccionada.

El proceso de aprendizaje es el siguiente:

- El dispositivo FAG SmartCheck registra 1000 valores de medición; al mismo tiempo, cada valor de medición obtenido se guarda en la tendencia, independientemente del ciclo de almacenamiento de la tendencia que haya fijado en el paso **Configuración de almacenamiento / disparo y condiciones**. La velocidad del proceso depende de los disparos y condiciones <sup>[67]</sup>.



- El estándar de 1000 valores de medición se puede modificar en el asistente de configuración. Para ello, active la opción **Ajustes expertos**. De esta forma se integra el paso **Aplicar ajustes de modo de aprendizaje**, donde podrá cambiar el **número de valores**.
- Para el valor característico **ISO108161-1 (2 Hz - 1 kHz) - Velocidad** e **ISO108161-1 (10 Hz - 1 kHz) - Velocidad**, el modo de aprendizaje está desactivado de forma estándar.

- En cuanto el dispositivo SmartCheck haya almacenado 1000 valores de medición en la tendencia, se calculará sobre esta base un nuevo límite de alarma para el valor característico en cuestión; además el dispositivo SmartCheck utilizará los denominados **Valores máximos** como algoritmo. En el paso de **ajustes de modo de aprendizaje** <sup>[63]</sup> del asistente, puede cambiar o ajustar este procedimiento.
- Cuando el modo de aprendizaje se cierra para un valor característico, aparece un mensaje en el diario <sup>[37]</sup>; allí obtiene también los nuevos límites de alarma calculados. También puede examinar los límites de alarma en la tendencia en el área **Datos de medición** <sup>[39]</sup>.
- Cuando haya finalizado el proceso de aprendizaje, el modo de aprendizaje se desactivará automáticamente para este valor característico en la tarea de medición. Si posteriormente desea volver a iniciar el modo de aprendizaje, debe volver a activar la casilla de verificación correspondiente. Puede realizar esta operación mediante el Asistente de configuración <sup>[64]</sup> o en el cuadro de diálogo **Editar ajustes de alarma** <sup>[44]</sup>.
- El modo de aprendizaje solo calcula en este proceso límites de alarma principal y pre-alarma. El valor indicado en **La señal siempre mayor que** en el paso **Ajustar alarmas**, se adapta automáticamente si los nuevos límites de alarma coinciden.

## Escenario 2: modo de aprendizaje y mapa de alarma

En relación con el modo de aprendizaje, los mapas de alarma se utilizan cuando la máquina se acciona en distintos estados de funcionamiento, cada uno de los cuales tiene límites de alarmas propios. En este caso, puede ejecutar el modo de aprendizaje en función de una o dos señales (parámetros de máquina). Para ello, el dispositivo SmartCheck debe poder medir las señales correspondientes a través de la entrada analógica o digital. Los datos que debe introducir adicionalmente en el asistente de configuración se muestran en el siguiente ejemplo:

La máquina, que se acciona a distintas frecuencias de giro, tiene un rango de frecuencias de giro entre 2000 RPM y 3000 RPM. Para calcular límites de alarma en función de este rango de frecuencias de giro con el modo de aprendizaje, en el paso **Ajustar alarmas** del asistente de configuración debe introducir la siguiente información:

Paso: Ajustar alarmas

Límites de alarma variables :

Modificar límites de alarma según otras señales

Primera señal de entrada :  
Entrada digital (frecuencia de giro) [v] [on] **Mín. [RPM]: 2.000,0** **Máx. [RPM]: 3.000,0**

Segunda señal de entrada : [v] [on] Mín. : Máx. :

Restablecer alarmas :  
 Automático  Manual

Ajustes de alarma :  
 Mismos ajustes de alarma para todos los valores característicos  
 Ajustes de alarma para cada valor característico

1. Ajustes de alarma para "ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad"

Alarma principal : 1,0 g Pre-alarma : 0,7 g (70%)  
La señal siempre es mayor que : 0,0 mm/s  Utilizar modo de aprendizaje

2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)"

Alarma principal : 1,0 g Pre-alarma : 0,7 g (70%)

- Active la opción **Modificar límites de alarma según otras señales**.
- Como entrada, seleccione Entrada de frecuencia de giro, en este ejemplo la entrada digital.
- Introduzca para **Mín. [RPM]** el valor 2000.
- Introduzca para **Máx. [RPM]** el valor 3000.
- Active el modo de aprendizaje para los valores característicos correspondientes.

En cuanto cierre el asistente haciendo clic en **Aceptar**, podrá iniciar el modo de aprendizaje como en el ajuste estándar <sup>[73]</sup>; las diferencias en el proceso de aprendizaje con respecto al ajuste estándar son las siguientes:

- El rango de frecuencia de giro indicado de 2000 a 3000 se divide en un mapa de alarma con 10 campos de alarma fijos:

Ajustes de alarma: Crest factor - Acceleration (Impulses)

**FAG SmartWeb**

**Valores estándar :**  
 Alarma principal : 10,0 -  
 Pre-alarma : 7,0 -  
 La señal siempre es mayor que : 0,0 -  
 Utilizar modo de aprendizaje : sí

Digital input (speed) - Alarm map [RPM]

6.005,4	12.004	18.004	24.003	30.003	36.002	42.001	48.001	54.000	60.000
6,0	6.005,4	12.004	18.004	24.003	30.003	36.002	42.001	48.001	54.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si	si	si	si	si

Fecha: - Valor: -

Alarma principal : 10,0 - Pre-alarma : 7,0 - (70%)  
 La señal siempre es mayor que : 0,0 -  Utilizar modo de aprendizaje

Restablecer cambios Restablecer valores Aceptar Cancelar

Para cada uno de estos campos de alarma, el dispositivo SmartCheck toma 1000 valores de medición para calcular un límite de alarma propio para el campo de alarma correspondiente.

- Si no hay ningún límite de alarma nuevo para un campo de alarma, el campo incluirá el límite de alarma estándar.
- Cada campo de alarma se edita <sup>[44]</sup> por separado. Por lo tanto, es posible que en un campo de alarma ya esté cerrado el modo de aprendizaje, mientras que en otro campo de alarma aún se incluyan los límites de alarma estándar.
- Cuando el modo de aprendizaje se cierra para un campo de alarma, aparece un mensaje en el diario <sup>[37]</sup>; allí se obtienen también los nuevos límites de alarma calculados.
- El LED de estado del dispositivo SmartCheck parpadeará mientras esté activo el modo de aprendizaje. Durante el paso por el campo de alarma en un mapa de alarma, es posible que el parpadeo se detenga brevemente si el dispositivo localiza un campo ya cerrado. El parpadeo comenzará de nuevo en cuanto se localice un campo cuyo modo de aprendizaje no se haya cerrado.

También puede utilizar el modo de aprendizaje en función de dos parámetros de la máquina. En este caso, en el paso **Ajustar alarmas** del asistente de configuración debe introducir una segunda señal:

Paso: Ajustar alarmas

**Límites de alarma variables :**

Modificar límites de alarma según otras señales

Primera señal de entrada :  
 Entrada digital (frecuencia de giro)   **Mín. [RPM] :** 2.000,0 **Máx. [RPM] :** 3.000,0

Segunda señal de entrada :  
 Tensión   **Mín. [V] :** 8,0 **Máx. [V] :** 10,0

Restablecer alarmas :  
 Automático  Manual

Ajustes de alarma :  
 Mismos ajustes de alarma para todos los valores característicos  
 Ajustes de alarma para cada valor característico

**1. Ajustes de alarma para "ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad"**

Alarma principal : 1,0 g      Pre-alarma : 0,7 g (70%)  
 La señal siempre es mayor que : 0,0 g       Utilizar modo de aprendizaje

**2. Ajustes de alarma para "Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)"**

Alarma principal : 1,0 g      Pre-alarma : 0,7 g (70%)

En cuanto finalice el asistente con **Aceptar**, podrá iniciar el proceso de modo de aprendizaje como se describe arriba. De hecho, el mapa de alarma se amplía claramente; ahora se produce una matriz con 100 campos de alarma para cada uno de los cuales se calcula un límite de alarma propio.



- El dispositivo SmartCheck define en segundo plano el valor característico para los parámetros de la máquina, cuyos límites de alarma puede modificar a mano en función de lo indicado como rango de valores.
- Si un valor medido está fuera del rango de valores indicado, el dispositivo SmartCheck utilizará el límite de alarma del campo de alarma más cercano.
- Tras la actualización del firmware, la casilla de verificación de **Utilizar modo de aprendizaje** está activada en todos los mapas de alarma, independientemente de si el modo de aprendizaje ya había finalizado o no. El modo de aprendizaje está desactivado tras la actualización, y por tanto, los mapas permanecen intactos. Cuando active el modo de aprendizaje, se volverán a aprender todos los mapas y, por tanto, se perderán todos los valores ya aprendidos. Para evitar esto:  
 En el software SmartWeb, ajuste el modo de aprendizaje para cada campo individual seleccionando uno o varios campos y activando o desactivando la casilla de verificación **Utilizar modo de aprendizaje**.

### Información general sobre el modo de aprendizaje

En este apartado encontrará información útil sobre el funcionamiento del modo de aprendizaje.

#### ¿Cuándo es útil o es posible utilizar el modo de aprendizaje?

- Para el modo de aprendizaje, la máquina debe estar en buen estado, es decir, no presentar daños. Además de la supervisión de vibraciones según ISO 10816-1, las vibraciones de la máquina deben estar en el área de los valores característicos ISO. Es el caso de máquinas que generalmente se consideran adecuadas y funcionan en régimen continuo (definición ISO para buen estado de una máquina).
- El modo de aprendizaje solo puede calcular los valores óptimos si la máquina se encuentra en estado/funcionamiento normal. No debe iniciar el modo de aprendizaje cuando la máquina se acaba de parar o iniciar/detener.



Si no está seguro de cómo determinar si la máquina se encuentra en estado de funcionamiento normal, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente [122](#).

- Por regla general, el modo de aprendizaje es útil en relación con las señales de vibración.
- No debe utilizar el modo de aprendizaje si se conoce el rango de medición, p. ej., para temperatura, presión o carga.
- En el caso de las señales adicionales indicadas en el paso **Señales adicionales** (asistente de configuración), por lo general no es necesario el modo de aprendizaje.



Durante la fase de aprendizaje, no se emitirá ninguna alarma. Solo se emitirá una alarma cuando el modo de aprendizaje haya finalizado y la máquina presente vibraciones elevadas. El LED de estado del dispositivo SmartCheck se iluminará en amarillo o rojo de forma permanente. Esta circunstancia puede ser un indicio de vibraciones elevadas. En ese caso, compruebe la máquina y los ajustes del software SmartWeb. En caso necesario, póngase en contacto con un experto en vibraciones o con el servicio de atención al cliente [\[122\]](#).

### ¿Cómo repercuten las modificaciones del sistema en el modo de aprendizaje?

- Si en el paso **Ajustar alarmas** (Asistente de configuración) cambia el rango de valores de la señal que se utiliza para el mapa de alarma, deberá modificar también la dimensión del mapa de alarma. Al finalizar el asistente, se descartan todos los límites de alarma calculados por el modo de aprendizaje. Al igual que en una tarea de medición nueva, se restablecen en todos los campos de alarma los límites de alarma estándar.
- Si trabaja con el modo de aprendizaje, el dispositivo SmartCheck toma los límites de alarma estándar de los valores característicos al inicio del proceso. Una vez se cierre el modo de aprendizaje, el sistema solo utilizará los nuevos límites de alarma. Si modifica los umbrales de alarma estándar del valor característico, los cambios se aplicarán inmediatamente al sistema. De esta forma, también puede ajustar los límites de alarma en la fase de aprendizaje.
- Si apaga el dispositivo SmartCheck, solo se interrumpirá el modo de aprendizaje; no se perderán los resultados de medición obtenidos hasta el momento.



Si desconecta la máquina mientras el modo de aprendizaje está activo, el modo de aprendizaje se ejecuta en una máquina parada. De esta forma, se alteran los valores de medición, así como los límites de alarma calculados. Por este motivo, debe reiniciar el modo de aprendizaje cuando vuelva a funcionar la máquina.

### ¿Cuándo debe reiniciarse el modo de aprendizaje y qué sucede?

- Debe reiniciar el modo de aprendizaje si ha modificado los parámetros de la máquina o el comportamiento de vibración. Probablemente suceda, por ejemplo, en los siguientes casos:
  - Después de reparaciones
  - Después de cambios estructurales de la máquina
  - Después de cambios de parámetros mecánicos
- Si ya ha cerrado el modo de aprendizaje, tras el reinicio se conservarán los límites de alarma anteriores, hasta que se terminen de calcular los nuevos límites de alarma.
- Si el modo de aprendizaje sigue cerrado y se reinicia, se rechazarán los valores medidos y se deberán volver a medir todos los valores ajustados.

### Cómo activar o iniciar el modo de aprendizaje

#### Activación

- FAG SmartWeb: mediante el asistente **Crear nueva tarea de medición** o **Editar tarea de medición** en el paso **Ajustar alarmas**, o bien mediante el botón **Ajustes de alarma** en **Configuración de valor característico**

#### Inicio/reinicio

- FAG SmartWeb: mediante el menú contextual para configuraciones de medición y valores característicos, p. ej., en el área **Estado**.
- FAG SmartCheck: mediante la tecla **TEACH**. Con ello, se inicia el modo de aprendizaje para todos los valores característicos de su sistema para los que el modo de aprendizaje está autorizado.

### Procedimiento para la instalación por primera vez

Proceda de la siguiente forma para instalar por primera vez el dispositivo FAG SmartCheck:

1. Monte el dispositivo SmartCheck y ajuste las conexiones. Puede encontrar información detallada al respecto en la documentación del usuario de FAG SmartCheck.
2. Cree la configuración deseada con el software SmartWeb. Encontrará una primera vista general de los pasos necesarios en la página de inicio del área **Configuración** [\[51\]](#).

- Inicie el modo de aprendizaje solo cuando la máquina estén en un estado normal definido, por ejemplo, cuando la temperatura o la presión hayan alcanzado los valores normales. Las mediciones que no estén en el estado normal pueden influir de forma negativa en el resultado de la medición.

## 8.3 Configuraciones de salida

Para FAG SmartCheck puede configurar en total dos salidas <sup>[79]</sup>, una salida analógica y una salida digital. En el área **Configuraciones de salida** encontrará una vista general de todas las salidas del dispositivo SmartCheck configuradas actualmente. En la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck, la salida analógica está configurada como **Estado general de alarma**:

En la vista general plegada a la izquierda encontrará todas las configuraciones de salida del dispositivo SmartCheck; haga clic en una configuración de salida para acceder en la superficie de trabajo central a la información y las funciones siguientes:

- El **nombre** y los detalles sobre la configuración de salida seleccionada se muestran a la izquierda.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación de la configuración de salida.
- Puede editar la configuración de salida <sup>[79]</sup>.
- Puede agregar una nueva configuración de salida <sup>[79]</sup>. El total máximo posible es una configuración de salida digital y una analógica.
- Puede borrar la configuración de salida seleccionada. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Puede comprobar la configuración de salida <sup>[83]</sup> seleccionada. Para ello, haga clic en  y defina el tipo de prueba. El indicador situado sobre el botón confirma si la prueba está activa.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración <sup>[57]</sup>.

Si configura de nuevo las salidas en el dispositivo SmartCheck, tiene las siguientes opciones básicas:

**Salida de alarma digital** <sup>[82]</sup>

Puede utilizar la salida digital, una salida de conmutación pura, como salida de alarma de dos niveles para cualquier configuración de valor característico o para el estado general de alarma. Se puede activar independientemente de si existe una alarma, con lo que puede determinar si se debe conectar con la pre-alarma o solo con la alarma principal. Para la activación la salida debe estar conectada al control.

#### Salida de alarma analógica [\[81\]](#)

Puede utilizar la salida analógica como salida de alarma de tres niveles para cualquier configuración de valor característico o para el estado general de alarma. Se puede activar si existe una pre-alarma, una alarma principal o ninguna alarma. Para la activación la salida debe estar conectada al control.

#### Salida de valor característico analógica [\[79\]](#)

También puede utilizar la salida analógica para activar el valor característico de cualquier configuración de valor característico o para el estado general de alarma. El valor característico seleccionado, como la temperatura, se emite en la salida como señal de tensión proporcional al tamaño del valor característico y se transmite al control, donde se puede interpretar el valor.



- No se pueden utilizar disparos o condiciones de medición para una configuración de salida
- Puede encontrar información más precisa sobre cómo conectar las salidas del dispositivo SmartCheck con el control en la documentación del usuario de FAG SmartCheck.

### 8.3.1 Cómo agregar/editar una configuración de salida

Puede configurar en el dispositivo SmartCheck las siguientes salidas:

- Salida de valor característico analógica [\[79\]](#)
- Salida de alarma analógica [\[81\]](#)
- Salida de alarma digital [\[82\]](#)

Puede editar [\[82\]](#) las configuraciones de salida existentes en cualquier momento.

#### Así se crea una salida de valor característico analógica

1. Haga clic en **Configuraciones de salida, Agregar +**.
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar configuración de salida**:

Agregar configuración de salida

**FAG SmartWeb**

**Nombre :**  
Estado general

**Canal de salida :**  
Salida analógica

**Configuración de valor característico :**  
Configuración estándar - Contador Wellhausen - Aceler

**Tipo de salida :**  
 Salida de alarma  
 Salida de valor característico

**Salida de corriente/tensión :**  
Tensión [0-10 V]

**Rango de salida:**

V  
12.5  
10  
7.5  
5  
2.5  
0

0 2 4 6 8 10

**Mín. :** 0.0      **Factor escala :** 1,0      **Máx. :** 10,0

Aceptar      Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

**Nombre**

Introduzca aquí el nombre bajo el que se debe mostrar la configuración de salida en la vista general.

**Canal de salida**

Seleccione aquí la opción **Salida analógica**.

**Configuración de valor característico**

En esta lista se encuentra el estado general de alarma, todas las tareas de medición y los distintos valores característicos del sistema. Para la salida de valor característico analógica debe seleccionar un único valor característico.

Solo puede seleccionar las tareas de medición y el estado general de alarma para una salida de alarma.

**Tipo de salida**

Seleccione aquí la opción **Salida de valor característico**.

**Salida de corriente/tensión**

Defina el rango de tensión o corriente que debe aplicarse a la salida de valor característico analógica. SmartCheck es compatible con los siguientes rangos:

- 0-10 V
- 0-20 mA
- 4-20 mA

**Factor escala, Mín., Máx.**

Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentra el valor característico. En primer lugar, introduzca un valor mínimo **Mín.** A continuación, introduzca un valor máximo **Máx.** o defina en el campo **Escala** el factor de escala de la señal de salida. Tanto el diagrama como los valores de los demás campos se adaptan automáticamente.

Si el valor de salida sobrepasa el valor máximo **Máx.**, se emitirá la tensión máxima.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la nueva configuración de salida.

### Así se crea una salida de alarma analógica

1. Haga clic en el área **Acciones, Agregar +**.
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar configuración de salida**:

**FAG SmartWeb**

**Nombre :**  
Estado general

**Canal de salida :**  
Salida analógica

**Configuración de valor característico :**  
Estado general de alarma

**Tipo de salida :**  
 Salida de alarma  
 Salida de valor característico

**Salida de corriente/tensión :**  
Tensión [0-10 V]

**Límite de alarma :**  
Pre-alarma

Alarma	Salida
ninguna alarma	0V
Pre-alarma	10V
Alarma principal	10V

Aceptar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

<b>Nombre</b>	Introduzca aquí el nombre bajo el que se debe mostrar la configuración de salida en la vista general.
<b>Canal de salida</b>	Seleccione aquí la opción <b>Salida analógica</b> .
<b>Configuración de valor característico</b>	En esta lista se encuentra el estado general de alarma y los distintos valores característicos de todas las tareas de medición del sistema. Puede seleccionar libremente si la alarma se debe emitir para todo el sistema o para un único valor característico.
<b>Tipo de salida</b>	Seleccione aquí la opción <b>Salida de alarma</b> .
<b>Salida de corriente/tensión</b>	Defina el rango de tensión o corriente que debe aplicarse a la salida de alarma analógica. SmartCheck es compatible con los siguientes rangos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-10 V</li> <li>• 0-20 mA</li> <li>• 4-20 mA</li> </ul>
<b>Límite de alarma</b>	Aquí determina si la salida de alarma debe activar <b>Pre-alarma, Alarma principal</b> o <b>Pre-alarma y alarma principal</b> . Debajo de la lista de selección puede encontrar información sobre cómo se distribuye la corriente/tensión entre los estados de alarma.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la nueva configuración de salida.

## Así se crea una salida de alarma digital

1. Haga clic en **Acciones, Agregar +**.
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar configuración de salida**:

Alarma	Salida
ninguna alarma	desact. (abrir / tirar)
Pre-alarma	act. (cerrado / masa)
Alarma principal	act. (cerrado / masa)

Tiene las siguientes opciones:

- |  |   |
|--|---|
| <b>Nombre</b>                                | Introduzca aquí el nombre bajo el que se debe mostrar la configuración de salida en la vista general.   |
| <b>Canal de salida</b>                       | Seleccione aquí la opción <b>Salida digital</b> .   |
| <b>Configuración de valor característico</b> | En esta lista se encuentra el estado general de alarma, todas las tareas de medición y los distintos valores característicos del sistema. Puede seleccionar libremente si la alarma se debe emitir para todo el sistema, para una tarea de medición o para un único valor característico. |
| <b>Tipo de salida</b>                        | Aquí se ajusta la opción <b>Salida de alarma</b> .  |
| <b>Límite de alarma</b>                      | Aquí determina si la salida de alarma debe activar <b>Pre-alarma, Alarma principal</b> o <b>Pre-alarma y alarma principal</b> . Debajo de la lista de selección puede encontrar información sobre cómo reacciona la salida ante los estados de alarma.                                    |

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la nueva configuración de salida.

## Así se edita una configuración de salida

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque la **configuración de salida**.
2. Haga clic en **Configuraciones de salida > Edición** e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar configuración de salida**. Aquí también puede convertir una salida de alarma analógica en una salida de valor

característico o viceversa.

3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

### 8.3.2 Comprobar configuración de salida

Puede activar una prueba para su configuración de salida y así comprobar en la salida si dicha configuración de salida funciona correctamente. De esta forma, puede determinar si el cableado y la conexión a una unidad de control o a un indicador son correctos. Si ya hay una prueba activa, se interrumpirá en cuanto se pruebe otra salida de alarma.

En los siguientes capítulos, encontrará más información sobre cómo probar su salida de alarma configurada <sup>[83]</sup> o su salida de valor característico configurada <sup>[84]</sup>.

#### Cómo probar una salida de alarma configurada


- Haga clic en **Configuraciones de salida** >  .
- En la ventana **Comprobar configuración de salida**, introduzca los datos deseados:



Tiene las siguientes opciones:

- Duración de la prueba** Aquí puede indicar la duración de la prueba.
- Tipo de alarma comprobado** Aquí puede seleccionar lo que debe simular la prueba:
- **Ninguna alarma:** la prueba simula un estado sin alarma.
  - **Pre-alarma:** la prueba simula una pre-alarma.
  - **Alarma principal:** la prueba simula una alarma principal.

- Haga clic en **Aceptar** para confirmar los datos e iniciar la prueba. Se le informará de que la prueba está activa y de los elementos sujetos a comprobación:

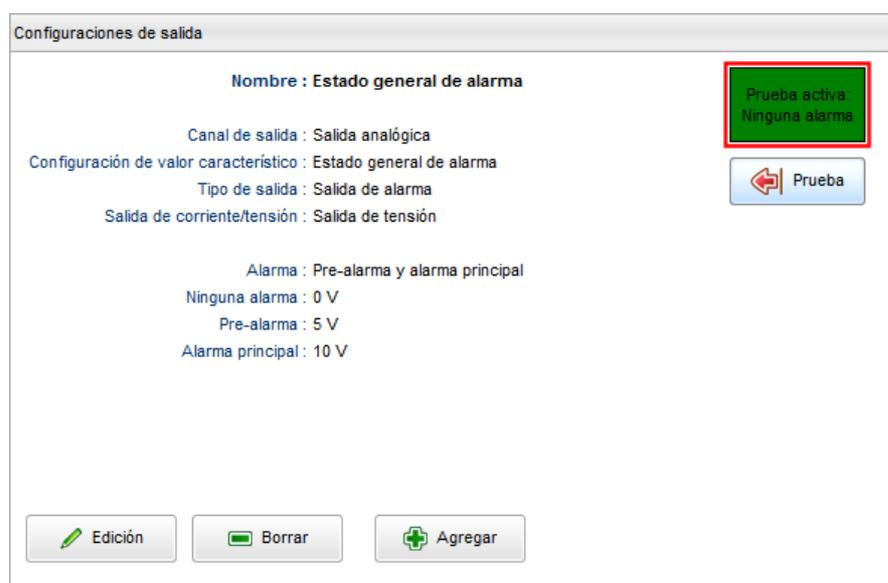

- Para interrumpir la prueba, vuelva a hacer clic en  .

## Cómo probar una salida de valor característico configurada

1. Haga clic en **Configuraciones de salida** > .
2. En la ventana **Comprobar configuración de salida**, introduzca los datos deseados:



Comprobar configuración de salida

**FAG SmartWeb**

Duración de la prueba :  
30 segundos

Tensión [0-10 V] :  
0


Aceptar Cancelar

Tiene las siguientes opciones:

**Duración de la prueba** Aquí puede indicar la duración de la prueba.

**Tensión** Introduzca aquí el valor para la tensión y la corriente que deben comprobarse.

3. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los datos e iniciar la prueba. Se le informará de que la prueba está activa y de los elementos sujetos a comprobación:

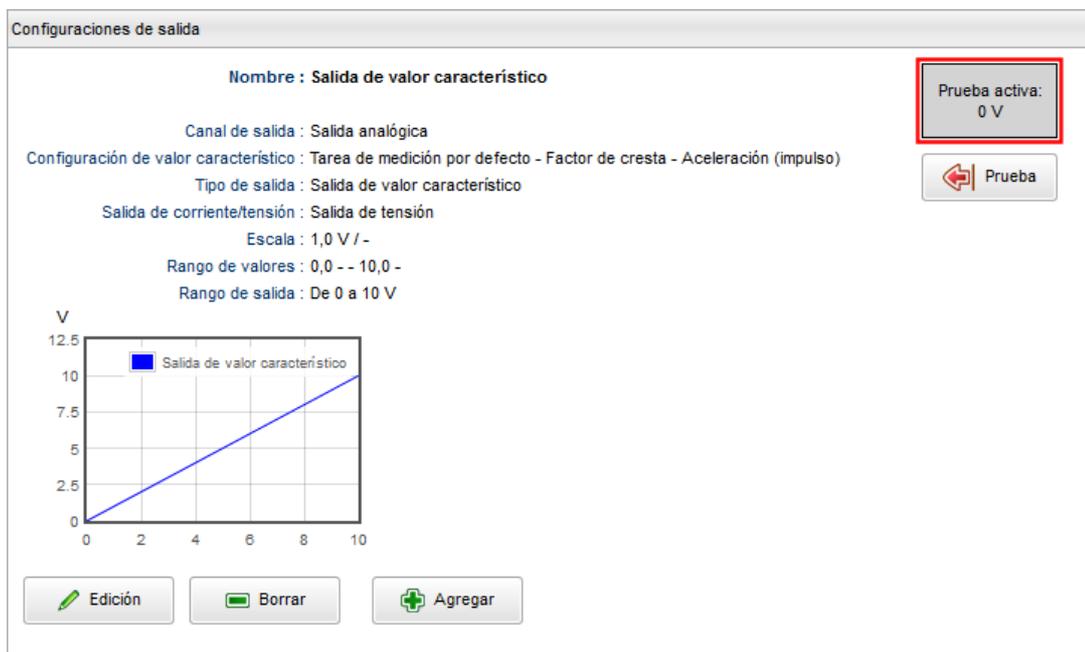

Configuraciones de salida

Nombre : Salida de valor característico

Canal de salida : Salida analógica

Configuración de valor característico : Tarea de medición por defecto - Factor de cresta - Aceleración (impulso)

Tipo de salida : Salida de valor característico

Salida de corriente/tensión : Salida de tensión

Escala : 1,0 V / -

Rango de valores : 0,0 - - 10,0 -

Rango de salida : De 0 a 10 V

Prueba activa:  
0 V

 Prueba

V

12.5  
10  
7.5  
5  
2.5  
0

0 2 4 6 8 10

Salida de valor característico

Edición Borrar Agregar

4. Para interrumpir la prueba, vuelva a hacer clic en .

## 8.4 Disparo de medición

Por lo general, el dispositivo SmartCheck ejecuta las tareas de medición en un orden establecido. Con un disparo de medición puede interrumpir este orden: si se cumple la condición de disparo, tras la finalización de la medición actual se iniciará la medición que el disparo ha provocado.

En el área **Disparo de medición** encontrará un resumen de todos los disparos de medición. En la configuración por defecto de suministro no se incluye ningún disparo de medición configurado para el dispositivo SmartCheck. En cuanto haya definido disparos de medición propios, estarán disponibles para la creación de tareas de medición .

The screenshot shows the FAG SmartWeb interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Configuración', 'Acciones', 'Rangos', 'Estado', 'Datos de medición', 'Visualización en tiempo real', 'Configuración', 'Administración de usuarios', and 'Cerrar sesión'. The main area is titled 'Disparo de medición' and shows details for a selected trigger named 'Frecuencia de giro'. The details include: 'Canal de entrada: Entrada digital (frecuencia de giro)', 'Unidad: RPM', 'Valores de medición: 1000', 'Valor límite: 1.500,0 RPM', and 'Borde: Ascendente'. There are three buttons: 'Edición', 'Borrar', and 'Agregar'. A yellow box in the top right corner shows metadata: 'Modificado: 08/02/2013 11:32:48', 'Creado: 08/02/2013 11:30:52', and 'Modificado por: admin'.

En la vista general plegada a la izquierda, encontrará todos los disparos de medición del dispositivo SmartCheck. Haga clic en un disparo de medición para acceder a la información y las funciones siguientes en la superficie de trabajo central:

- El **nombre** y los detalles sobre el disparo de medición seleccionado se muestran a la izquierda.
- La entrada a **Canal de entrada** es un vínculo que lleva directamente a la configuración de entrada correspondiente.
- La entrada a **Tarea de medición** es un vínculo que lleva directamente al resumen de la tarea de medición en la que se utiliza este disparo de medición.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación del disparo de medición.
- Puede editar el disparo de medición .
- Puede agregar un nuevo disparo de medición .
- Puede borrar el disparo de medición seleccionado. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración .



- Si cumple la condición para un disparo de medición, la medición se inicia inmediatamente, incluso si eso implica la interrupción de una medición en curso. Las mediciones que se han iniciado por un disparo de medición no se interrumpen.
- Si un disparo de medición se emplea en varias tareas de medición, estas se ejecutarán consecutivamente al cumplirse la condición del disparo.

#### 8.4.1 Cómo agregar/editar un disparo de medición

Para el dispositivo SmartCheck puede agregar tantos disparos de medición  como desee o editar los disparos de medición  existentes.

##### Así se crea un disparo de medición

1. Haga clic en **Disparo de medición** > **Agregar** .

2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar disparo de medición**:



Tiene las siguientes opciones:

- Nombre** Introduce aquí el nombre bajo el que se debe mostrar el disparo de medición en la vista general. Este nombre se muestra también en la lista de selección correspondiente, si desea utilizar el disparo de medición en una tarea de medición.
- Canal de entrada** Seleccione aquí la entrada cuya señal desea utilizar para el disparo de medición. Encontrará en la lista de selección todas las entradas y factores escala <sup>(52)</sup> del sistema.
- Unidad** Este valor se rellena automáticamente para el canal de entrada seleccionado.
- Tipo de cálculo** Seleccione el valor característico más adecuado para la señal. En muchas aplicaciones, está disponible la opción **Componente continuo**.
- Valor límite** Introduzca aquí el valor a partir del que se debe activar el disparo de medición: si, en función del **borde**, este valor se sobrepasa o no se alcanza, el dispositivo SmartCheck interrumpirá la medición actual e iniciará la medición relacionada con el disparo de medición.
- Valores de medición** Un disparo calcula su valor actual mediante el número de valores medido por última vez; aquí puede introducir dicho número. Con este valor puede especificar mediante cuántos valores de medición se debe calcular el tipo de cálculo ajustado arriba y en qué periodo debe calcularse este valor. De esta forma, puede determinar la velocidad a la que reacciona un disparo ante los cambios de la señal de entrada y la sensibilidad con la que el disparo reacciona a los fallos de la señal:
- un valor reducido genera una reacción demasiado rápida.
  - un valor elevado limita la sensibilidad del disparo con respecto a los fallos.
- Ejemplo:** la frecuencia de muestreo es de 1280 valores/segundo (p. ej., con una entrada analógica) y ajusta los **valores de medición** en 1280. Si ha seleccionado **Componente continuo** como tipo de cálculo, el valor calculado corresponde al valor promedio en un segundo en el canal de entrada.
- Borde** Determine aquí si se debe sobrepasar o no alcanzar el **valor límite** para que el disparo de medición se active:
- Descendente:** el disparo de medición se activa si no se alcanza el valor límite.
- Ascendente:** el disparo de medición se activa si el valor límite se sobrepasa.
- Periodo de almacenamiento** Aquí puede determinar si desea guardar valores regularmente para la supervisión del disparo de medición. Si se guardan valores regularmente, puede consultar la tendencia del disparo de medición en el área **Datos de medición** y, por ejemplo, comprobar si el dispositivo realmente lleva a cabo mediciones.
- Tiene las siguientes opciones:
- **Nunca:** seleccione esta opción para no guardar ningún valor para una tendencia.

- **n minutos/horas/días:** aquí puede introducir la frecuencia con la que deben guardarse los valores para la tendencia en minutos, horas o días.

Independientemente del ajuste seleccionado aquí, siempre se guardará un cambio de estado, es decir, la activación del disparo.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar el nuevo disparo de medición.

### Así se edita un disparo de medición

1. Marque el disparo de medición en la vista general plegada a la izquierda
2. Haga clic en **Edición**  e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar disparo de medición**.
3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.



Puede determinar el número de **valores de medición** según las siguientes pautas generales:

- Un número de valores de medición reducido permite cambiar rápidamente el disparo de medición.
- Un número de valores de medición reducido es sensible a impulsos breves.
- Un número de valores de medición elevado es propicio para señales oscilantes, no constantes.

El **periodo de almacenamiento** determina la frecuencia con que se deben guardar los valores de tendencia del disparo de medición. Sin embargo, si el disparo se refiere a una entrada analógica en el modo 4-20 mA, se aplica la siguiente limitación:

Si el valor en la entrada analógica desciende por debajo de 4 mA, el canal deja de considerarse válido. Por tanto, los valores del disparo dejan de medirse y guardarse hasta que el canal vuelva a considerarse válido, es decir, hasta que el valor en la entrada sea superior a 4 mA. Dicho periodo de tiempo se representará en la tendencia con un fondo gris.

## 8.5 Condiciones de medición

Por lo general, el dispositivo FAG SmartCheck ejecuta las tareas de medición en un orden establecido. Las condiciones de medición permiten omitir mediciones: si la medición está pendiente y no se cumple la condición definida, el dispositivo omite esta medición y pasa directamente a la siguiente.

Si se cumple la condición de medición cuando la medición está pendiente, se llevará a cabo la medición. No obstante, el sistema también supervisa el cumplimiento constante de la condición de medición durante una medición. En cuanto deje de cumplirse la condición de medición, la medición se interrumpirá.

En el área **Condiciones de medición** encontrará una vista general sobre todas las condiciones de medición. En la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck, la condición de medición **Máquina en marcha**  está preconfigurada.

En cuanto haya definido condiciones de medición propias, estarán disponibles para la creación de tareas de medición .

En la vista general plegada a la izquierda encontrará todas las condiciones de medición del dispositivo SmartCheck. Haga clic en una condición de medición para acceder a la información y las funciones siguientes en la superficie de trabajo central:

- El **nombre** y los detalles sobre la condición de medición seleccionada se muestran a la izquierda.
- La entrada a **Canal de entrada** es un vínculo que lleva directamente a la configuración de entrada correspondiente.
- La entrada a **Tarea de medición** es un vínculo que lleva directamente a la vista general de la tarea de medición en la que se utiliza esta condición.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación de la condición de medición.
- Puede editar la condición de medición .
- Puede agregar una nueva condición de medición .
- Puede borrar la condición de medición seleccionada. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración .



La condición de medición preconfigurada **Máquina en marcha** se emplea en la tarea de medición básica y sirve para que la tarea de medición solo se lleve a cabo cuando la máquina afectada realmente está en marcha. Esta condición de medición no se puede ni borrar ni renombrar.

Sin embargo, esta condición de medición se debe adaptar a su máquina directamente tras la puesta en marcha del dispositivo FAG SmartCheck: en la configuración por defecto de suministro, el cumplimiento de la condición de medición **Máquina en marcha** se basa en señales de vibración. Debe editar la condición de medición  de modo que se ajuste a los requisitos de su máquina. Normalmente, un mejor criterio para determinar si la máquina está en marcha suele ser, por ejemplo, la frecuencia de giro.

De forma predeterminada, la condición de medición **Máquina en marcha** se debe añadir a cada nueva configuración. También se puede eliminar manualmente.

### 8.5.1 Cómo agregar/editar una condición de medición

En el dispositivo SmartCheck puede agregar tantas condiciones de medición [89] como desee o editar las condiciones de medición [90] existentes.

#### Así se crea una condición de medición

- Haga clic en **Condiciones de medición > Agregar +**.
- Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar condición de medición**:

Tiene las siguientes opciones:

- |  |   |
|--|---|
| <b>Nombre</b>  | Introduzca aquí el nombre bajo el que se debe mostrar la condición de medición en la vista general. Este nombre se muestra también en la lista de selección correspondiente si desea utilizar la condición de medición en una tarea de medición.  |
| <b>Canal de entrada</b>                              | Seleccione aquí el canal de entrada cuya señal desea utilizar para la condición de medición. Encontrará en la lista de selección todas las entradas y factores escala [52] del sistema.   |
| <b>Unidad</b>  | Este valor se rellena automáticamente para el canal de entrada seleccionado.  |
| <b>Tipo de cálculo</b>                               | Seleccione el valor característico más adecuado para la señal. En muchas aplicaciones, está disponible la opción <b>Componente continuo</b> .   |
| <b>Valores de medición</b>                           | Una condición calcula su valor actual mediante el número de valores medido por última vez; aquí puede introducir dicho número. Con este valor puede especificar mediante cuántos valores de medición se debe calcular el tipo de cálculo ajustado arriba y en qué periodo debe calcularse este valor. De esta forma, puede determinar la velocidad a la que reacciona una condición ante los cambios de la señal de entrada y la sensibilidad con la que la condición reacciona a los fallos de la señal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un valor reducido genera una reacción demasiado rápida.</li> <li>• un valor elevado limita la sensibilidad de la condición con respecto a los fallos.</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Ejemplo:</b> la frecuencia de muestreo es de 1280 valores/segundo (p. ej., con una entrada analógica) y ajusta los <b>valores de medición</b> en 1280. Si ha seleccionado <b>Componente continuo</b> como tipo de cálculo, el valor calculado corresponde al valor promedio en un segundo en el canal de entrada.</p> </div> |
| <b>Valor límite inferior / Valor límite superior</b> | Con estos dos valores límite se determina el rango en el que la condición de medición se considera cumplida; a continuación, se realizará la medición asociada a esta condición.<br>En el ejemplo, este rango oscila entre 40 y 60 °C; con un valor de, por ejemplo,  |

65 °C no se cumplirá la condición de medición, y se omitirá o interrumpirá este proceso.

**Periodo de almacenamiento** Aquí puede determinar si desea guardar valores regularmente para la supervisión de la condición de medición. Si se guardan valores regularmente, puede consultar la tendencia de la condición de medición en el área **Datos de medición** y, por ejemplo, comprobar si el dispositivo realmente lleva a cabo mediciones.

Tiene las siguientes opciones:

- **Nunca:** seleccione esta opción para no guardar ningún valor para una tendencia.
- **n minutos/horas/días:** aquí puede introducir la frecuencia con la que deben guardarse los valores para la tendencia en minutos, horas o días.

Independientemente del ajuste seleccionado aquí, siempre se guardará un cambio de estado, es decir, el cumplimiento de la condición.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar la nueva condición de medición.

### Así se edita una condición de medición

1. Marque la condición de medición en la vista general plegada a la izquierda
2. Haga clic en **Edición**  e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar condición de medición**.
3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.



Puede determinar el número de **valores de medición** según las siguientes pautas generales:

- Un número de valores de medición reducido permite cambiar rápidamente la condición de medición.
- Un número de valores de medición reducido es sensible a impulsos breves.
- Un número de valores de medición elevado es propicio para señales oscilantes, no constantes.

El **periodo de almacenamiento** determina la frecuencia con que se deben guardar valores de tendencia. Sin embargo, si la condición de medición se refiere a una entrada analógica en el modo 4-20 mA, se aplica la siguiente limitación:

Si el valor en la entrada analógica desciende por debajo de 4 mA, el canal deja de considerarse válido. Por tanto, los valores de la condición de medición dejan de medirse y guardarse hasta que el canal vuelva a considerarse válido, es decir, hasta que el valor en la entrada sea superior a 4 mA. Dicho periodo de tiempo se representará en la tendencia con un fondo gris.

## 8.6 Dispositivos externos

En las instalaciones industriales se instalan controles en los que existen datos como parámetros de procesos que resultan cruciales para supervisar las vibraciones. El área **Dispositivos externos**  le permite integrar estos datos en la supervisión con el dispositivo `<var styleclass="Normal" style="font-size:9pt;">FAG SmartCheck</var>`, así como acceder a los datos de controles del dispositivo FAG SmartCheck. Para aprovechar esta utilidad, deben seguirse estos pasos:

- Primero debe agregar el control que desea integrar como dispositivo externo . Al mismo tiempo, debe determinar el nombre del control y cómo se puede conectar el dispositivo FAG SmartCheck a través de la red con el control. También puede configurar en el software FAG SmartWeb un acceso a estación y así localizar el control remoto en la red de control interna.
- Para una comunicación fluida entre el control y el dispositivo FAG SmartCheck es necesaria una conexión Ethernet entre ambos. Además, debe configurar correctamente la dirección IP, la máscara de red y, en caso necesario, la puerta de enlace.
- Si varios dispositivos FAG SmartCheck deben comunicarse con un control, es necesario reservar un puerto propio para cada dispositivo en el control.
- Si desea leer los datos desde el control, debe definir una o varias entradas externas . Para dicha entrada, determine con qué frecuencia y desde qué registros del control se deben leer los datos y cómo es el rango de valores. Además, indique a qué unidad de señal y rango de valores de señal se deben convertir los datos de registro.

Por cada control puede definir tantas entradas externas como desee y configurarlas en el software SmartWeb del mismo modo que las entradas que encuentra en el área **Configuración de entrada** ; en particular, dispone de

- entradas externas relacionadas con tareas de medición [61], condiciones de medición [87] y disparos de medición [84].
- Si desea que se pueda acceder a los datos del control desde el dispositivo SmartCheck, debe definir un archivo de configuración con salidas externas [97]. Aquí se determina con qué frecuencia y para qué valores característicos se transmitirá el estado de alarma o un valor y en qué registro del control se escribirá esta información.



Por el momento, solo puede integrar como dispositivos externos las gamas de controles de Mitsubishi compatibles con el protocolo SLMP (3E-Frame) y que se conectan por Ethernet con el dispositivo FAG SmartCheck. Las gamas de controles son las siguientes:

- System-Q
- L-Serie
- System-Q y L-Serie a través de puerta de enlace SLMP

Está prevista la compatibilidad con otros dispositivos externos; puede obtener información en el servicio de atención al cliente [122].

### 8.6.1 Área Dispositivos externos

En el área **Configuración** encontrará en la vista general plegada a la izquierda los dispositivos externos que ha definido para el dispositivo SmartCheck. En la parte derecha de la superficie de trabajo central, encontrará los detalles básicos sobre el dispositivo externo que acaba de seleccionar, así como información sobre sus salidas externas y configuraciones de estado de alarma, siempre que se hayan definido:

**FAG SmartWeb** Conectado con : FAG SmartCheck  
Sesión iniciada como : admin

Archivo ▾ Edición ▾ Datos de medición ▾ Ir a ▾ Ayuda ▾

**Configuración**

Nombre

- Configuración
  - Configuraciones de e...
    - Vibration - Sens...
    - Temperature - Se...
    - Analog 1 - Entra...
    - A2-K5 - Entrada ...
    - DI-K5 - Entrada d...
    - Entrada con valo...
  - Tareas de medición
    - Basissmessaufgabe
    - Basissmessaufga...
    - Getriebe5
    - Configuraciones de s...
    - Disparo de medición
    - Condiciones de medi...
    - B1-K5
    - Dispositivos externos
      - PLC\_018

Acciones

- Crear nueva tarea de medición
- Rangos
  - Estado
  - Datos de medición
  - Visualización en tiempo real
  - Configuración
  - Administración de usuarios
  - Cerrar sesión

**Dispositivos externos**

Nombre: PLC\_018

Tipo de dispositivo: Control de Mitsubishi      Número de red: -

Dirección IP: 172.28.205.122      Número de estación: -

Puerto: 1280      Registro con número de versión: D1200

Protocolo: TCP      Versión de la configuración: 3

Modo de transferencia: Binario

Edición    Borrar    Agregar

Modificado: 07/07/2014 09:37:06  
Creado: 02/06/2014 13:33:01  
Modificado por: admin

**Entradas externas para dispositivo externo**

Nombre	Registro de l...	Tipo reg.	Intervalo de so...	Señal mín.	Señal máx.	Unidad	Valor reg. mín.	Valor reg. máx.
Drehzahl aus PLC_018	D1000	WORD	1,0 s	0,0	3.000,0	[RPM]	0,0	10.000

Edición    Borrar    Agregar

**Salidas externas para dispositivo externo**

Registro	Nombre de registro	Valor característico	Tipo	Frecuencia de actualización
D1201	kommunikationsstatus	Estado de comunicación	Estado	60,0 s
D1202	a_geratestatus	Estado de dispositivo	Alarma	60,0 s
D1203	a_basissmessaufgabe	Basissmessaufgabe	Alarma	60,0 s
D1204	a_drehzahl_aus_plc_018	Drehzahl aus PLC_018	Alarma	60,0 s
D1205	a_iso10816_1_10hz_1khz_geschwin	ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Geschwindig...	Alarma	60,0 s

Edición    Borrar    Crear

Finalizado

Haga clic en un dispositivo externo para acceder a la información y las funciones siguientes en la superficie de trabajo central:

#### Dispositivos externos

Aquí encontrará la información y las funciones básicas sobre el dispositivo externo seleccionado:

- Junto a **Nombres**, **Tipo de dispositivo** y **Dirección IP** se incluyen los ajustes básicos mediante los cuales se activa el dispositivo. En la casilla amarilla de la parte superior derecha encontrará los detalles de las modificaciones del dispositivo externo.
- **Número de red** y **Número de estación** son datos para el acceso a estación si se ha definido para el dispositivo externo.
- **Registro con número de versión** se refiere al archivo de configuración con salidas externas que se ha definido para el dispositivo: aquí se incluye el registro en el que se escribe la versión del archivo de configuración (**Versión de la configuración**). Este número sirve de mecanismo de seguridad<sup>[100]</sup> para evitar la transferencia accidental de registros.
- : cuando selecciona un dispositivo externo, se actualiza este símbolo; indica si funciona la comunicación con el dispositivo externo: un símbolo verde indica una comunicación fluida. Si el símbolo es rojo, hay un problema de comunicación. En este caso verá un mensaje de error si pasa el ratón por el símbolo.  
Para actualizar de nuevo el símbolo, debe hacer clic en .
- Haga clic en  para comprobar la conexión con el dispositivo externo.
- Haga clic en  para descargar el archivo de configuración. Si ha definido salidas externas<sup>[90]</sup>, necesitará este archivo para preparar el dispositivo externo para la transmisión de los datos.
- Haga clic en **Edición**  para editar el dispositivo externo. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo agregar/editar un dispositivo externo**<sup>[95]</sup>.
- Haga clic en **Agregar**  para agregar otros dispositivos externos. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo agregar/editar un dispositivo externo**<sup>[93]</sup>.
- Puede borrar el dispositivo externo seleccionado. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración<sup>[57]</sup>.



No se puede borrar un dispositivo externo que haya integrado en una tarea de medición<sup>[67]</sup>. En este caso estará desactivado el botón **Borrar** . Para poder borrar este dispositivo externo, primero debe borrar la tarea de medición en la que se utiliza.

### Entradas externas para dispositivo externo

Aquí encontrará una vista general en tablas de las entradas externas que ha definido para el dispositivo externo seleccionado. Si selecciona un dispositivo externo, obtendrá la información y las opciones siguientes:

- La tabla contiene información sobre las entradas externas correspondientes, junto con el **nombre** también se incluirá, por ejemplo, en qué registro del control se iniciará la lectura de datos (**Registro de inicio**), en qué rango de valores de señal se transmiten (**Señal mín.** hasta **Señal máx.**) y qué rango de valores de registro abarca (**Valor reg. mín.** hasta **Valor reg. máx.**).
- Haga clic en **Edición**  para modificar la entrada externa. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo agregar/editar una entrada externa**<sup>[97]</sup>.
- Haga clic en **Agregar**  para añadir más entradas externas. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo agregar/editar una entrada externa**<sup>[95]</sup>.
- Puede borrar la entrada externa seleccionada. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.



No se puede borrar una entrada externa que haya integrado en una tarea de medición<sup>[67]</sup>. En este caso estará desactivado el botón **Borrar** . Para poder borrar esta entrada, primero debe borrar la tarea de medición en la que se utiliza.

### Salidas externas para dispositivo externo

Puede utilizar valores característicos que se hayan calculado en el dispositivo SmartCheck para transmitir el estado de alarma o los valores a un control. Para ello, cree un archivo de configuración con salidas externas mediante el cual transmita al control el estado de alarma o los valores característicos seleccionados.

Si ya se ha definido salidas externas, encontrará en el área **Salidas externas para dispositivo externo** la siguiente información:

- La tabla muestra para qué valores característicos se transmite el estado de alarma o el valor al dispositivo externo (**tipo**), con qué frecuencia se produce (**Frecuencia de actualización**) y en qué registro se escribe la información.
- Haga clic en **Edición**  para modificar las salidas externas con el asistente. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo crear/editar salidas externas**<sup>[97]</sup>.

- Haga clic en **Crear**  para generar las salidas externas con ayuda del asistente. Puede encontrar información detallada al respecto en **Cómo crear/editar salidas externas** <sup>[97]</sup>.
- Puede borrar las salidas externas. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.



- Una vez haya definido o editado las salidas externas en el software SmartWeb, debe transferir la información correspondiente al dispositivo externo. Puede encontrar información detallada al respecto en el apartado **Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema** <sup>[107]</sup>.
- Si con el software FAG SmartUtility se descarga una configuración del dispositivo SmartCheck y desea enviarla a otros dispositivos, no se enviarán las salidas externas. De esta manera, se evita que varios dispositivos FAG SmartCheck escriban en el mismo registro del control externo. En ese caso, lea el archivo de configuración con salidas externas de forma manual, como se describe en el apartado **Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema** <sup>[107]</sup>.

### 8.6.2 Cómo agregar/editar un dispositivo externo

Para poder admitir los datos de un control externo como señal de entrada, debe definir el control correspondiente como dispositivo externo y comunicar al dispositivo SmartCheck los datos de red del control.

#### Así se agrega un dispositivo externo

1. Haga clic en **Dispositivos externos > Agregar +**.
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar dispositivo externo**:

**Agregar dispositivo externo**

**FAG SmartWeb**

Nombre :

Tipo de dispositivo : Control de Mitsubishi

Dirección IP :

Puerto :

Acceso a estación

Protocolo : TCP

Modo de transferencia : Binario

Prueba de conexión

Tiene las siguientes opciones:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nombre</b>              | Introduzca aquí el nombre con el que se debe mostrar el dispositivo externo en el software SmartWeb. |
| <b>Tipo de dispositivo</b> | Aquí se muestra el tipo de dispositivo externo.  |
| <b>Dirección IP</b>        | Introduzca la dirección IP para acceder al dispositivo externo desde su red.                         |
| <b>Puerto</b>              | Introduzca aquí el puerto a través del que se establece la conexión con el dispositivo externo.      |

### Acceso a estación

Active este campo si desea transmitir a otro control la comunicación mediante la dirección IP indicada arriba. En este caso, deberá especificar también la siguiente información:

**Número de red:** introduzca aquí el número de red del control remoto.


**Número de estación:** introduzca aquí el número de estación del control remoto.

#### Ejemplo:

para acceder al control **PLC 3** introduzca la siguiente información:

- la dirección IP de **PLC 1**

- el número de red y el número de estación de **PLC 3**:

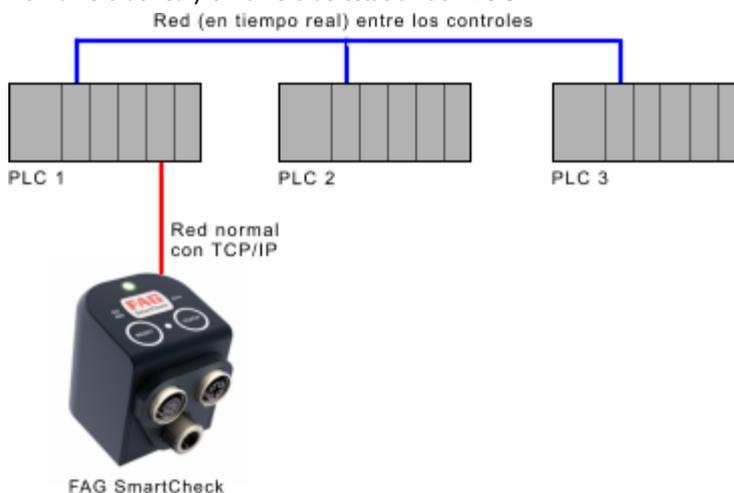

Los datos del dispositivo FAG SmartCheck se transmiten de PLC 1 a PLC 3 por la red en tiempo real.

### Protocolo Modo de transferencia

Determine aquí el **protocolo de red** y el **modo de transferencia** para la transferencia de datos entre el dispositivo FAG SmartCheck y el dispositivo externo.

Asegúrese de que esta selección coincide con los ajustes del dispositivo externo.

### Prueba de conexión

Haga clic en este botón para comprobar los datos de conexión introducidos. Si la prueba es correcta, la casilla junto al botón cambiará a verde. De lo contrario, se mostrará en rojo.

Si pasa el ratón por la casilla roja, se indicará también el motivo por el que no funciona la conexión.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar el nuevo dispositivo externo.



- Para que funcione la conexión entre el dispositivo FAG SmartCheck y el dispositivo externo, las direcciones IP de ambos dispositivos deben estar en el mismo rango. Es decir, en función de la máscara de red, los tres primeros números de la dirección IP de cuatro cifras deben ser idénticos. También puede localizar el dispositivo externo a través de una puerta de enlace con el dispositivo FAG SmartCheck. En caso de duda, póngase en contacto con su administrador de red.
- Si la dirección IP del dispositivo externo está fuera del rango IP del dispositivo FAG SmartCheck, pero es posible localizarla a través de una puerta de enlace, proceda de la siguiente forma:
  1. Abra el software FAG SmartUtility.
  2. Haga clic en **Configurar sensor(es)**.
  3. En el primer paso del asistente, seleccione el dispositivo FAG SmartCheck.
  4. En el segundo paso del asistente, indique la puerta de enlace para el dispositivo FAG SmartCheck.
  5. Cierre el asistente con la opción **Enviar**.

Póngase en contacto con su administrador de sistemas para obtener información más precisa sobre la configuración de la puerta de enlace. Puede encontrar información detallada sobre cómo trabajar con el software FAG SmartUtility en el manual del software FAG SmartUtility.
- La combinación de dirección IP y puerto debe ser unívoca. Si, por ejemplo, en caso de un acceso a estación, necesita más combinaciones, se deben liberar más puertos en el dispositivo externo.

#### Así se edita un dispositivo externo


1. En la vista general plegada a la izquierda, marque el dispositivo externo.
2. En la superficie de trabajo central, haga clic en **Dispositivos externos > Edición** . Introduzca los datos deseados en la ventana **Editar dispositivo externo**.
3. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

#### 8.6.3 Cómo agregar/editar una entrada externa

El dispositivo FAG SmartCheck recibe información sobre los parámetros de procesos disponibles en el control a través de las entradas externas.

#### Así se crea una entrada externa

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque el dispositivo externo al que desea agregar una entrada.
2. En **Entradas externas para dispositivo externo: [nombre de dispositivo]**, haga clic en **Agregar** .
3. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar entrada externa**:

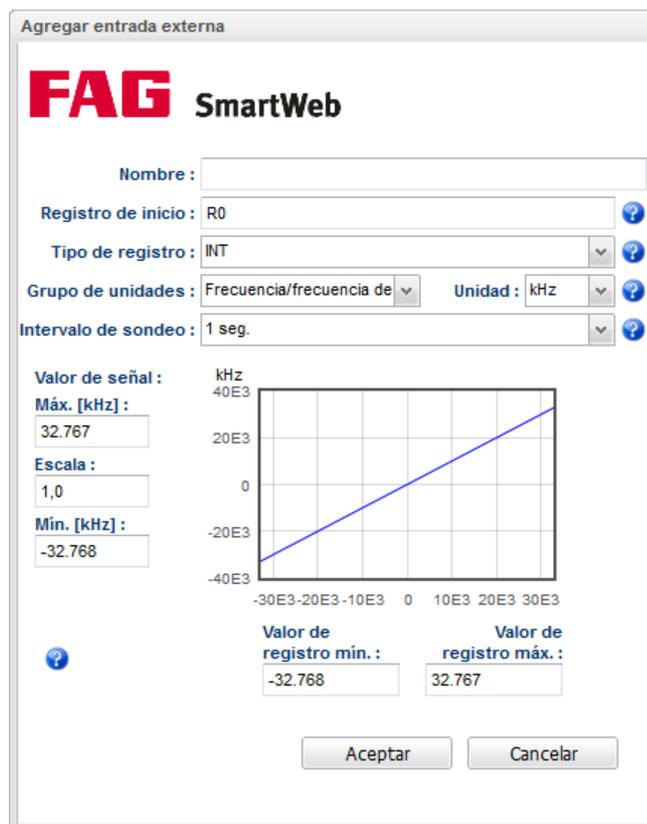

Tiene las siguientes opciones:

**Nombre**

Introduzca aquí el nombre con el que se debe mostrar la entrada externa en el software SmartWeb.

**Registro de inicio**

Introduzca aquí el registro que debe leerse. Si en **Tipo de registro** selecciona un tipo de datos para el que deben leerse dos registros, identifique como **Registro de inicio** el menor de ambos. La lectura empezará por este último.

**Tipo de registro**

Introduzca aquí el formato en el que deben estar los datos del **Registro de inicio** o del siguiente registro. Estos datos determinan:

- Si se lee un registro (16 bits) o dos registros (32 bits).
- El tamaño máximo del rango de valores de registro.

Las opciones disponibles tienen los siguientes formatos o rangos de valores de registro:

<b>INT</b>	16 bits	-32.768 hasta 32.767
<b>WORD</b>	16 bits	0 hasta 65.535
<b>DINT</b>	32 bits	-2.147.483.648 hasta 2.147.483.647
<b>DWORD</b>	32 bits	0 hasta 4.294.967.295
<b>REAL</b>	32 bits	$\pm 1,5 * 10^{-45}$ hasta $\pm 3,4 * 10^{38}$

**Grupo de unidades y Unidad**

Indique aquí a qué tamaño físico y unidad de medida se debe convertir el valor del control.

**Intervalo de sondeo**

Determine aquí la frecuencia con la que el valor del control debe consultarse. Para los valores que cambian lentamente, como la temperatura, es suficiente un intervalo de sondeo amplio. De este modo, puede reducir la cantidad de datos y la carga del control.



El mensaje del diario "conexión rechazada" indica que el dispositivo FAG SmartCheck desea volver a establecer una conexión con el dispositivo externo, aunque la última conexión no haya terminado todavía. Puede evitarlo si amplía el intervalo de sondeo.

#### Valor de registro

Estos campos se rellenan automáticamente en cuanto selecciona un **Tipo de registro**. A continuación, puede adaptar de forma manual **Valor de registro mín.** o **Valor de registro máx.** Puede que sea necesario si el rango de valores de registro es muy reducido, como en el caso del rango definido automáticamente.

#### Valor de señal

Con estos ajustes puede determinar en qué rango se encuentran los valores de señal calculados. En primer lugar, introduzca un valor mínimo **Mín.** A continuación, introduzca un valor máximo **Máx.** o defina en el campo **Escala** el factor de escala de la señal calculada. Tanto el diagrama como los valores de los demás campos se adaptan automáticamente.

- Haga clic en **Aceptar** para guardar la nueva entrada externa.

#### Ejemplo:

En el control, el registro R100 se define como WORD. No obstante, el rango numérico total de 0 a 65.535 se limita al rango 0 hasta 10.000. Este rango se corresponde con una frecuencia de giro de 0 a 3000 RPM. Su configuración será la siguiente:

<b>Registro de inicio</b>	R100
<b>Tipo de registro</b>	WORD
<b>Grupo de unidades</b>	Frecuencia/frecuencia de giro
<b>Unidad</b>	RPM
<b>Valor de registro mín.</b>	0
	Este valor se define automáticamente.
<b>Valor de registro máx.</b>	10.000
	Se ajusta automáticamente a 65.535 y deberá adaptarlo manualmente.
<b>Valor de señal máx.</b>	3000 (RPM)
<b>Valor de señal mín.</b>	0 (RPM)

#### Así se edita una entrada externa

- En la vista general plegada a la izquierda, marque el dispositivo externo cuya entrada desea editar.
- En la tabla, seleccione en **Entradas externas para dispositivo externo: [nombre de dispositivo]** la entrada externa deseada.
- Haga clic en **Edición**  e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar entrada externa**.
- Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

#### 8.6.4 Cómo crear/editar salidas externas

##### PRECAUCIÓN



Cree un archivo de configuración con salidas externas solo si está seguro de que el área de registro que se va a escribir está libre o no se utiliza en el programa del control. De lo contrario, puede que el dispositivo FAG SmartCheck sobrescriba datos importantes en el control.

Mediante las salidas externas puede establecer los valores característicos cuyo estado de alarma, valor o límite de alarma se transmitirá al dispositivo externo. Aquí también define el registro del dispositivo externo en el que se escribe para este proceso. Además, necesita información determinada de las salidas externas a fin de preparar el control para el proceso de escritura. Puede encontrar información detallada al respecto en el apartado correspondiente del capítulo **Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema** [\[101\]](#).

Si ha creado de manera correcta el archivo de configuración con salidas externas y ha preparado debidamente el control, el dispositivo FAG SmartCheck puede escribir para cada valor característico los siguientes valores del registro correspondiente del control:

Valor	Abreviatura	Significado
1	no_alarm	Estado de alarma: <b>Ninguna alarma</b> : en el software FAG SmartWeb se marca en verde.
2	pre_alarm	Estado de alarma: <b>Pre-alarma</b> : en el software FAG SmartWeb se marca en amarillo.
3	main_alarm	Estado de alarma: <b>Alarma principal</b> : en el software FAG SmartWeb se marca en rojo.
4	charval_error	En el cálculo del valor característico aparece un error, por ejemplo, no se puede calcular la frecuencia de giro, aunque se necesita para el valor característico.
5	value	Valor: <b>Número</b> en formato IEEE de 32 bits

### Así se crean las salidas externas

1. En la vista general plegada a la izquierda, marque el dispositivo externo cuyas salidas externas desea crear.
2. Haga clic en **Salidas externas para dispositivo externo: [nombre de dispositivo], Crear**  para abrir el asistente. Esta operación se realiza en dos pasos, mediante la creación o la edición.
3. En el primer paso debe **Seleccionar registro y valores característicos**:

Editar salidas externas



Pasos	Paso: Seleccionar registro y valores característicos																																				
<p><b>1: Seleccionar registro y valores característicos</b></p> <p>2: Definir nombres de registro</p>	<p>Registro de inicio : <input type="text" value="D1200"/>      Registro final : <input type="text" value="D1200"/></p> <p>Frecuencia de actualización : <input style="border: none; border-bottom: 1px solid gray;" type="text" value="60 seg."/></p> <p>Selección de valor característico :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valores característicos disponibles</th> <th>Estado de alarma</th> <th>Valor</th> <th>Límites de a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Estado de comunicación</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Estado de dispositivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Configuración básica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pico-pico - Aceleración (valores de vibración altos)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Temperatura</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Valores característicos disponibles	Estado de alarma	Valor	Límites de a	<input checked="" type="checkbox"/> Estado de comunicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Estado de dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Configuración básica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pico-pico - Aceleración (valores de vibración altos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valores característicos disponibles	Estado de alarma	Valor	Límites de a																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Estado de comunicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Estado de dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Configuración básica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> Pico-pico - Aceleración (valores de vibración altos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<p>Descripción</p> <p>Aquí puede especificar a partir de qué registro del control se puede escribir la información de alarma. También se pueden seleccionar los valores característicos cuyo valor o estado de alarma debe transferirse.</p>	<p><input type="button" value="Atrás"/>    <input type="button" value="Siguiente"/>    <input type="button" value="Cancelar"/></p>																																				

Tiene las siguientes opciones:

**Registro de inicio**

Introduzca aquí el primer registro del bloque de registro donde se debe guardar el estado de alarma.

En este primer registro, se introduce el número de versión del archivo de configuración con salidas externas; en todos los demás, se escriben los estados de alarma o los valores característicos seleccionados.

**Frecuencia de actualización**

Introduzca aquí la frecuencia con la deben transmitirse al control los estados de alarma o los valores.

**Selección de valor característico**

Seleccione aquí los valores característicos cuyos estados de alarma o valores desea transmitir al control. Los valores característicos aquí disponibles dependen de las tareas de medición que haya creado.

**Estado de alarma / Valor de límites de alarma**

Para cada valor característico, seleccione si desea transmitir al control el estado de alarma, el valor o el límite de alarma del valor característico. El estado de comunicación, el estado de dispositivo y el valor característico de alarma (aquí, p. ej. "configuración básica") solo pueden transmitirse como estados de alarma. Solo se puede anular la selección del estado de dispositivo si al menos se transmite otro valor característico del estado de alarma.



Los límites de alarma solo se pueden seleccionar una vez seleccionado el valor o el estado de alarma.



No se pueden seleccionar el disparo y las condiciones de medición como configuración para una salida externa.

4. Haga clic en **Aceptar** para pasar al segundo paso. Aquí debe **Definir nombres de registro**:

Editar salidas externas

**Pasos**

1: Seleccionar registro y valores característicos

**2: Definir nombres de registro**

---

**Descripción**

Aquí se especifica los nombres que se utilizan en el control. Sólo se permiten los caracteres A-Z, a-z, 0-9 y '\_'. El carácter inicial debe ser una letra.

**Paso: Definir nombres de registro**

**Nombres de registro :**

Registro con número de versión : D1200

?

Valor característico	Tipo	Registro	Nombre de registro
Estado de comunicación	Estado	D1201	estado_de_comunicacion
Estado de dispositivo	Alarma	D1202	a_estado_de_dispositivo
Banda ancha RMS - Aceleraci...	Alarma	D1203	a_banda_ancha_rms_aceleracion_e
Banda ancha RMS - Curva en...	Alarma	D1204	a_banda_ancha_rms_curva_envolve
ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - V...	Alarma	D1205	a_iso10816_1_10hz_1khz_velocidad
Pico-pico - Aceleración (valor...	Alarma	D1206	a_pico_pico_aceleracion_valores
Banda ancha RMS - Curva en...	Valor	D1207	c_banda_ancha_rms_curva_envolve
Pico-pico - Aceleración (valor...	Valor	D1209	c_pico_pico_aceleracion_valores

↑  
↑  
↓  
↓  
↕

Atrás
Aceptar
Cancelar

En **Nombre de registro** puede utilizar el registro correspondiente en el software GX Works2 como variable. Los nombres de registro de la tabla se generan automáticamente a partir de los nombres de valores característicos, siempre que sea posible. Para poder editar el orden de los registros, marque uno o varios registros y desplácelos con las teclas de flechas hacia arriba o abajo. Con **Actualizar**  puede asignar de nuevo los registros. Se ordenan alfabéticamente los valores característicos según los nombres de condición de medición y los nombres de valor característico. Puede editar los nombres haciendo doble clic en la línea correspondiente. Para los nombres se aplican las siguientes reglas:

- El nombre se debe introducir en formato ASCII.
- Se admiten letras mayúsculas y minúsculas (A-Z y a-z), números del 0 al 9 y guiones bajos (\_)
- El primer carácter debe ser una letra.
- El número de caracteres debe estar comprendido entre 1 y un máximo de 32.

- Haga clic en **Aceptar** para finalizar el asistente y confirmar la configuración con salidas externas.
- Para garantizar una comunicación fluida, debe transmitir también el archivo de configuración con salidas externas al dispositivo externo. De esta forma se marcan como "reservados" en el entorno de programación del control los registros en los que el dispositivo FAG SmartCheck ha escrito los estados de alarma, los valores o los límites de alarma. Puede encontrar información detallada al respecto en el apartado **Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema** .



- El **Registro con número de versión** incluye el número de versión actual del archivo de configuración con salidas externas. Esta información sirve de mecanismo de seguridad para evitar sobrescribir de forma accidental los registros: si los ajustes del archivo de configuración se cambian de manera que repercutan en la configuración del control, se incrementará el número de versión del control correspondiente. De esta forma, el número de versión del control no coincidirá con el número de versión del dispositivo FAG SmartCheck. A continuación, ya no se escribe ningún estado de alarma o valor en el control y se genera un mensaje de error.

Solo si ha transmitido el nuevo archivo de configuración al control (véase apartado **Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema** ) , se escribirá también el estado de alarma o valor en el control.

- El valor característico **Estado de comunicación** escribe valores en el control que ofrecen información sobre los problemas de comunicación entre el dispositivo FAG SmartCheck y el control, entre otros.

Valor	Abreviatura y significado
0	<b>communication_ok</b> : Sin problemas
1	<b>error_configuration_inconsistent</b> : La estructura del valor característico ha cambiado en el dispositivo FAG SmartCheck; los datos no pueden escribirse de nuevo en el control en este momento. Para que sea posible de nuevo, debe descargarse de nuevo el archivo de configuración del dispositivo FAG SmartCheck y leerse en el control  .
2	<b>error_reading_values</b> : El dispositivo FAG SmartCheck no puede leer uno o varios valores del control, o los valores son incorrectos. Puede encontrar información adicional en el diario  .
3	<b>error_alarm_state_not_updated</b> : El dispositivo FAG SmartCheck no puede escribir uno o varios valores en el control. Puede encontrar información adicional en el diario  .

### Así se editan las salidas externas

- En la vista general plegada a la izquierda, marque el dispositivo externo cuyas salidas externas desea editar.
- Haga clic en **Salidas externas para dispositivo externo: [nombre de dispositivo], Edición**  para abrir el asistente.
- Realice las modificaciones deseadas con la ayuda del asistente y confírmelas con **Aceptar**.
- Para garantizar una comunicación fluida, debe transmitir también el archivo de configuración modificado al dispositivo externo. Puede encontrar información detallada al respecto en el apartado **Cómo integrar un dispositivo externo**

### 8.6.5 Cómo integrar un dispositivo externo en el sistema

En los siguientes apartados encontrará un ejemplo detallado sobre cómo integrar controles específicos como dispositivos externos en el sistema FAG SmartCheck o cuáles son los pasos necesarios para poder establecer la comunicación entre el control y el dispositivo FAG SmartCheck. Por el momento, se incluye el siguiente ejemplo:

- Mitsubishi - Software GX Works2

En este apartado encontrará información detallada sobre cómo preparar el control para la comunicación con el dispositivo FAG SmartCheck y sobre los ajustes necesarios para ello en el software FAG SmartWeb. A continuación, se muestra una vista general de los pasos necesarios:

1. Configuración de los ajustes de comunicación en el control
2. Instalación del dispositivo externo en el software FAG SmartWeb
3. Creación de entradas externas en el software FAG SmartWeb
4. Creación de salidas externas en el software FAG SmartWeb
5. Guardar archivo de configuración con salidas externas en el software FAG SmartWeb
6. Lectura del archivo de configuración en GX Works2
7. Compilación del programa y transferencia al control

En cuanto al contenido, estos pasos se basan en las especificaciones de ejemplo que se incluyen en el apartado **Situación de partida**.

#### Situación de partida

Para el control de Mitsubishi se aplican los siguientes parámetros de comunicación:

<b>Dirección IP del control</b>	172.28.205.122
<b>Puerto (Host Station Port No.)</b>	decimal: 1280 o hexadecimal: 0500
<b>Protocolo de red</b>	TCP (protocolo MC)
<b>Modo de transferencia (Communication Data Code)</b>	Binario
<b>Acceso a estación</b>	ninguna

Puede utilizar la conexión entre control y dispositivo FAG SmartCheck como se indica a continuación:


- Puede leer la información de la frecuencia de giro desde el registro D1000 del control. Este registro tiene el tipo de registro WORD y el rango de valores posibles 0-10.000, que debe transferirse a su vez al rango de señal 0-3000 RPM.
- Además, el dispositivo FAG SmartCheck debe escribir el estado de alarma de la configuración básica y el estado de alarma así como el valor ISO en el registro del control de Mitsubishi. Este proceso de escritura debe iniciarse en el registro D1200.

#### 8.6.5.1 Software de Mitsubishi GX Works2


##### Paso 1: configuración de los ajustes de comunicación en el control

En primer lugar, configure todos los parámetros necesarios para la comunicación con el dispositivo FAG SmartCheck:

1. Inicie el software **GX Works2**.
2. Haga clic en **Project > Open**.
3. Abra el proyecto en el que se encuentra el programa del control.
4. Haga doble clic en la ventana de navegación en **Parameter > PLC Parameter**.

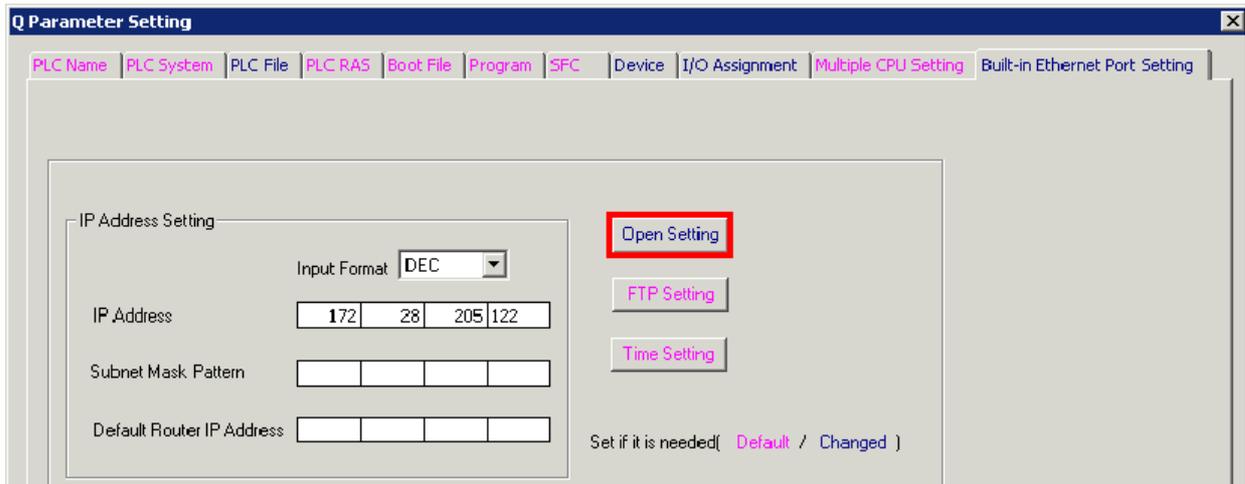

5. Haga clic en la pestaña **Built-in Ethernet Port Setting** en **Open Setting**.

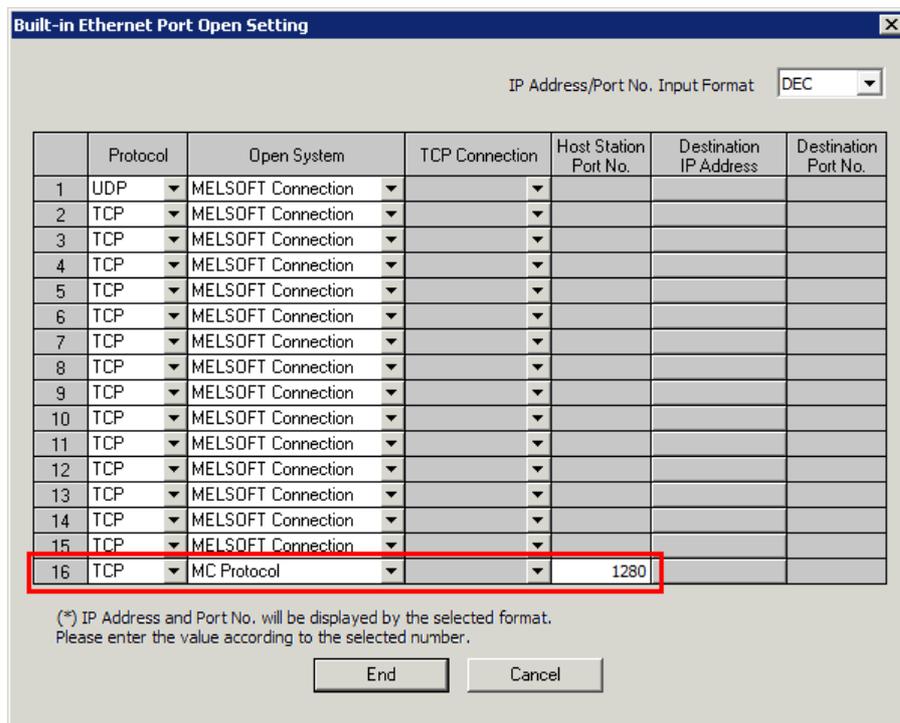


6. Realice los siguientes ajustes:

**Protocol** TCP


**Open System** MC Protocol

**Host Station Port No.** decimal: 1280 (corresponde al hexadecimal: 0500)

7. Haga clic en **End** para aplicar los ajustes.

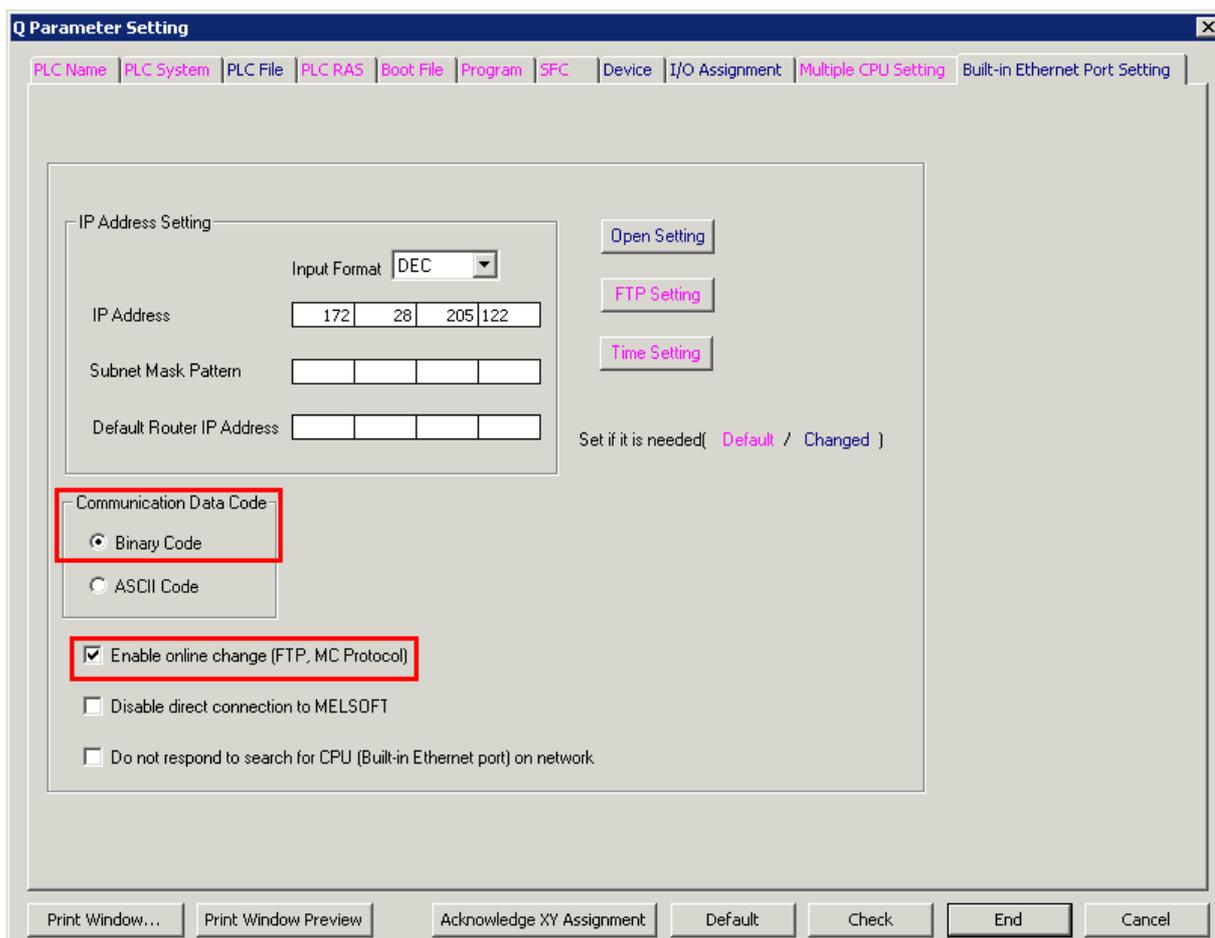

8. En **Communication Data Code**, configure el modo de transferencia **Binary Code**.
9. Active la opción **Enable online change (FTP, MC Protocol)** para permitir la escritura de datos de FAG SmartCheck en el control.
10. Haga clic en **End**.
11. Integre el programa en Task.

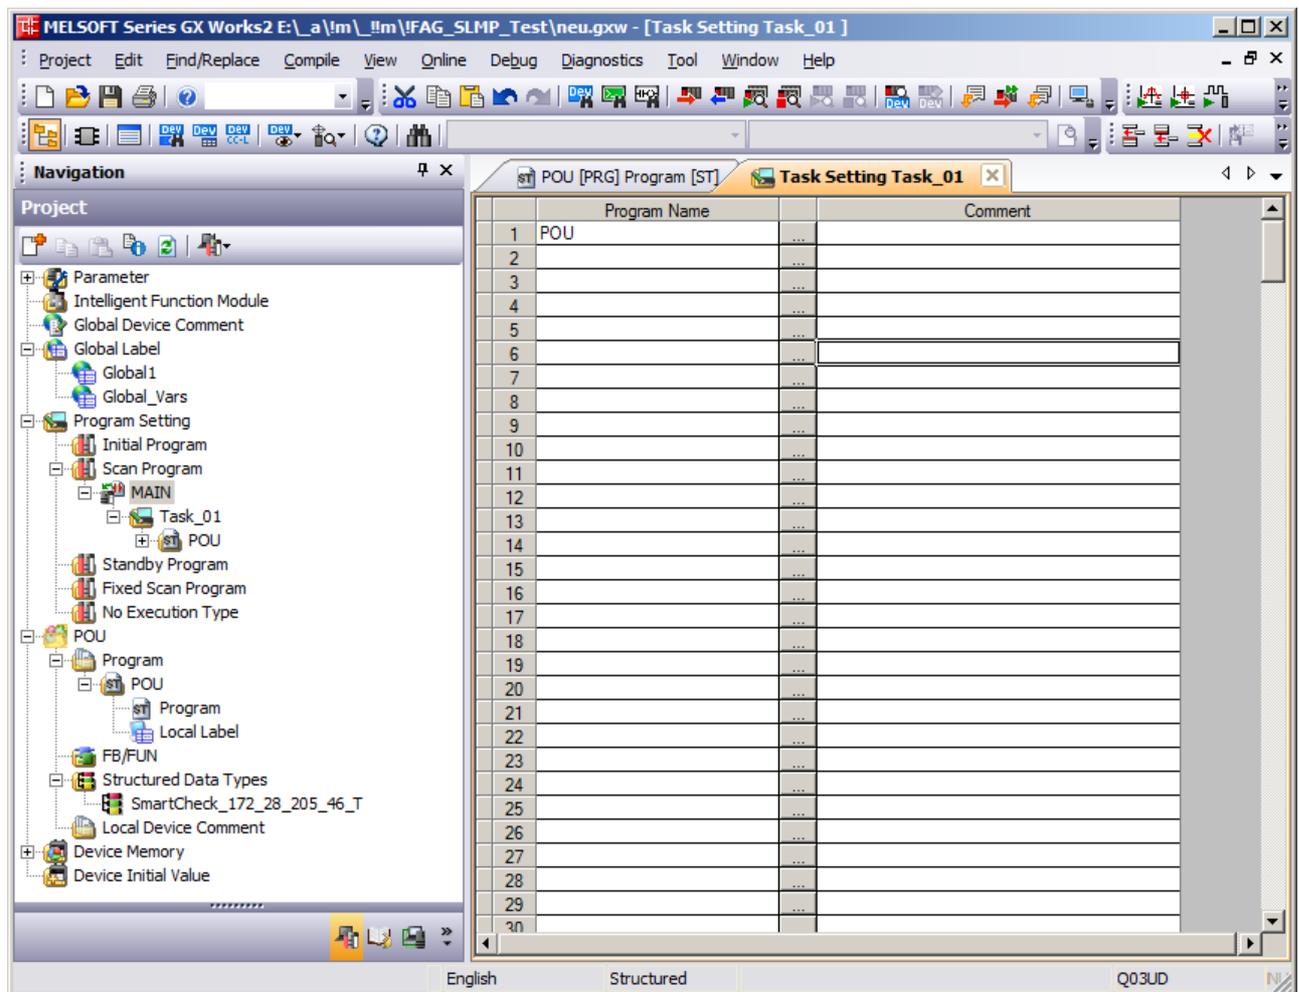

12. Compile el programa, seleccionando en el menú **Compile > Rebuild All**.

13. Transfiera el programa al control.

Continúe con la configuración del dispositivo externo en el software FAG SmartWeb.

## **Paso 2: instalación del dispositivo externo en el software FAG SmartWeb**

Haga clic en **Dispositivos externos > Agregar** y, en la ventana **Agregar dispositivo externo**, realice los siguientes ajustes:

Editar dispositivo externo

**FAG SmartWeb**

Nombre :

Tipo de dispositivo : Control de Mitsubishi

Dirección IP :

Puerto :

Acceso a estación

Protocolo :

Modo de transferencia :

<b>Nombre</b>	PLC_018
<b>Dirección IP</b>	172.28.205.122
<b>Puerto</b>	decimal: 1280 (corresponde al hexadecimal: 0500)
<b>Protocolo</b>	TCP
<b>Modo de transferencia</b>	Binario

Puede encontrar información adicional sobre cómo crear un dispositivo externo en el apartado **Cómo agregar/editar un dispositivo externo** [93](#).



Para comprobar sus datos, puede hacer clic en el botón **Prueba de conexión**: si la superficie contigua se muestra en verde, todos los datos son correctos.

### Paso 3: instalación de entradas externas en el software FAG SmartWeb

Haga clic en **Entradas externas para dispositivo externo: PLC\_018 > Agregar** y, en la ventana **Agregar entrada externa**, realice los siguientes ajustes:

Editar entrada externa

**FAG SmartWeb**

Nombre : Velocidad de PLC\_018

Registro de inicio : D100

Tipo de registro : WORD

Grupo de unidades : Frecuencia/frecuencia de      Unidad : RPM

Intervalo de sondeo : 1 seg.

Valor de señal :

Máx. [RPM] : 3.000,0

Escala : 0,3

Mín. [RPM] : 0.0

Valor de registro mín. : 0.0      Valor de registro máx. : 10.000

Aceptar      Cancelar

<b>Nombre</b>	Frecuencia de giro de PLC_018
<b>Registro de inicio</b>	D1000
<b>Tipo de registro</b>	WORD
<b>Grupo de unidades</b>	Frecuencia/frecuencia de giro
<b>Unidad</b>	RPM
<b>Valor de registro</b>	Cambie el valor de <b>Máx.</b> a 10.000.
<b>Valor de señal</b>	Introduzca para <b>Mín.</b> el valor <b>0</b> y para <b>Máx.</b> el valor <b>3000</b> .

Puede encontrar información adicional sobre cómo crear una entrada externa en el apartado **Cómo agregar/editar una entrada externa** <sup>95</sup>.



- Si ha creado entradas en el software FAG SmartWeb, en **Visualización en tiempo real** <sup>48</sup> puede comprobar si ha recibido los datos del dispositivo FAG SmartCheck.
- Esta entrada puede utilizarse tanto en tareas de medición como en entradas internas.

#### Paso 4: creación de salidas externas en el software FAG SmartWeb

Haga clic en **Salidas externas para dispositivo externo: PLC\_018 > Crear** y realice los siguientes ajustes en el primer paso del asistente:

Editar salidas externas

**FAG SmartWeb**

**Pasos**

1: Seleccionar registro y valores característicos  
2: Definir nombres de registro

**Descripción**

Aquí puede especificar a partir de qué registro del control se puede escribir la información de alarma. También se pueden seleccionar los valores característicos cuyo valor o estado de alarma debe transferirse.

**Paso: Seleccionar registro y valores característicos**

Registro de inicio : D1200      Registro final : D1205

Frecuencia de actualización : 60 seg.

Selección de valor característico :

Valores característicos disponibles	Estado de alarma	Valor
<input type="checkbox"/> Estado de comunicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Estado de dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Configuración básica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Aceleración (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Banda ancha RMS - Curva envolvente (Estado general)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ISO10816-1 (10Hz - 1kHz) - Velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pico-pico - Aceleración (valores de vibración altos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Disparo y condiciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Atrás      Siguinte      Cancelar

**Registro de inicio**      D1200

**Valores característicos disponibles**      Para el valor característico **Tarea de medición básica**, seleccione el estado de alarma, y para el valor característico **ISO 10816-1**, seleccione el estado de alarma y el valor. Para ello, haga clic en la casilla detrás del valor característico.

En el segundo paso del asistente, puede adaptar, en caso necesario, los **nombres de registro** adjudicados automáticamente. Encontrará información adicional sobre cómo crear una configuración con salidas externas en el apartado **Cómo crear/editar salidas externas** <sup>97</sup>.

### Paso 5: guardar archivo de configuración en el software FAG SmartWeb

1. Haga clic en el área **Dispositivos externos** en  para abrir el archivo de configuración con salidas externas:

```
Mozilla Firefox
Suche oder Adresse eingeben

(*SOFTCONTROL:
VERSION:7.04.01*)
TYPE
    SmartCheck_172_28_205_234_T:
    STRUCT
        config_version: INT:=5;
        kommunikationsstatus: INT:=0;
        a_geratestatus: INT:=0;
        a_iso10816_1_10hz_1khz_geschwin: INT:=0;
        k_iso10816_1_10hz_1khz_geschwin: REAL:=0.0;
    END_STRUCT;
END_TYPE
VAR_GLOBAL
    SmartCheck_172_28_205_234 AT 0'%MW0.1200,%MW0.1201,%MW0.1202,%MW0.1203,%MD0.1204':
    SmartCheck_172_28_205_234_T;
END_VAR

PROGRAM POU
    (**)
    (**)
    VAR_EXTERNAL
        SmartCheck_172_28_205_234: SmartCheck_172_28_205_234_T;
    END_VAR
    'ST'
BODY
    MOV( SM402, 5, SmartCheck_172_28_205_234.config_version );
END_BODY
END_PROGRAM

CONFIGURATION scConfiguration
    RESOURCE scResource ON scResourceType
        VAR_GLOBAL
            END_VAR
        END_RESOURCE
    END_CONFIGURATION
x
```

2. Seleccione el contenido de la ventana con **CTRL+A**, cópielo en el portapapeles con **CTRL+C** y péguelo con **CTRL+V** en el editor (p. ej., Microsoft Editor).
3. Guarde el archivo con un nombre cualquiera y con la extensión **.ASC** (ejemplo: FAG\_SmartCheck01.asc).




- Si utiliza el explorador Mozilla Firefox, puede guardar directamente el archivo como archivo ASCII con la opción **Guardar como**.
- Asegúrese de que la extensión del archivo sea **.ASC** para que sea compatible con el software GX Works2.

## Paso 6: lectura del archivo de configuración en GX Works2




Realice una copia de seguridad del proyecto existente antes de importar el archivo de configuración de FAG SmartCheck.

1. Haga clic en **Project > Open Other Data > Read ASC Format File**.
2. Seleccione el archivo ASCII que acaba de crear (**.ASC**) y haga clic en **Aceptar**.
3. Se leerá el archivo de configuración de FAG SmartCheck y se añadirá al árbol como una nueva opción **Global Label** con la denominación **Global\_Vars**.

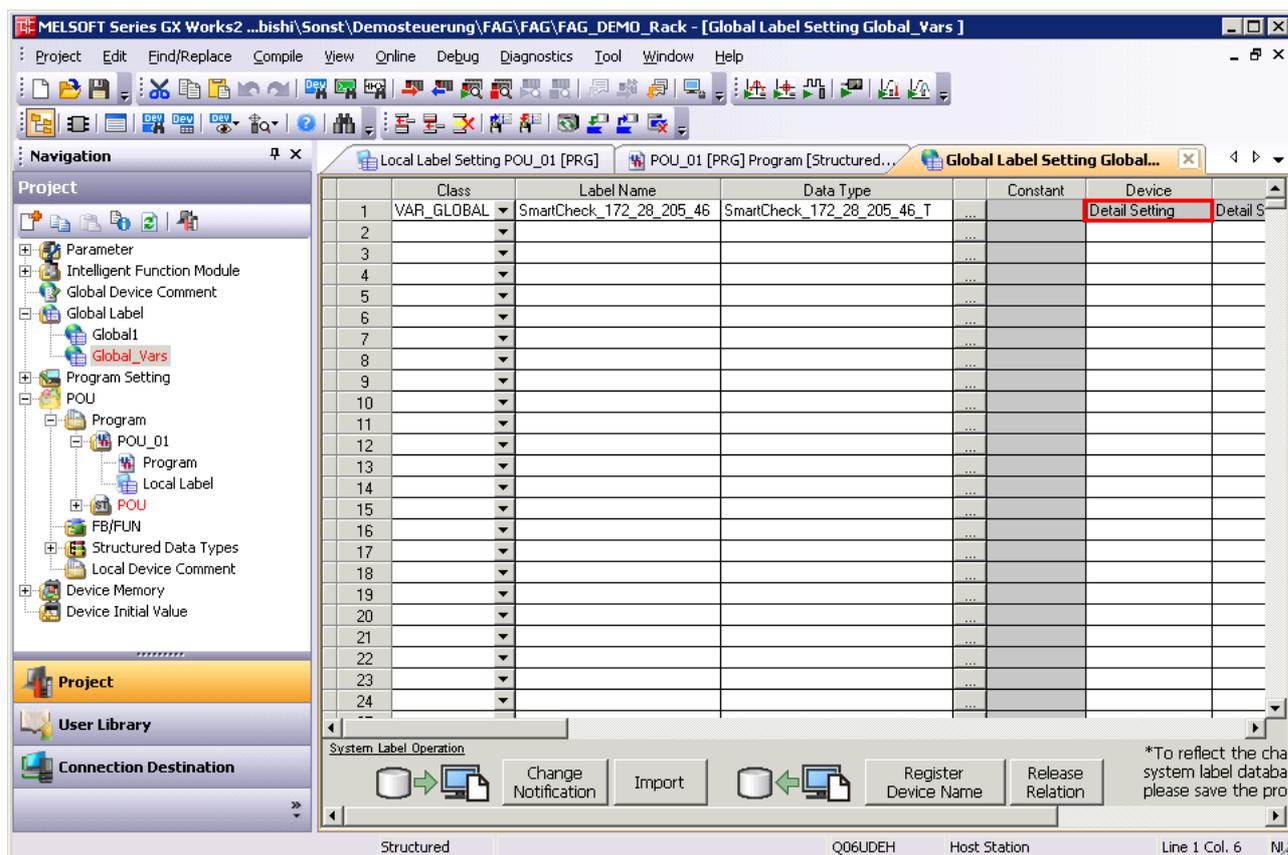

Los valores característicos con los registros correspondientes se mostrarán si, en la columna **Device**, hace clic en **Detail Setting**:

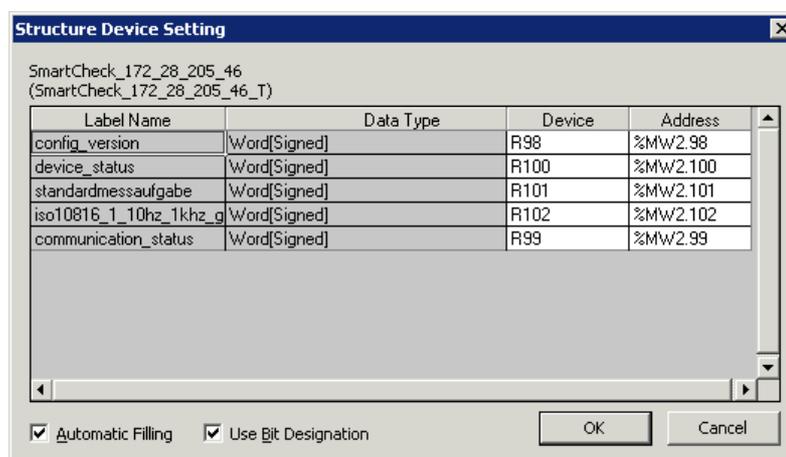

### Paso 7: compilación del programa y transferencia al control

1. Compile el programa, seleccionando en el menú **Compile > Rebuild All**.
2. Guarde el programa y transféralo al control.

## 8.7 Dispositivo

En la opción **Dispositivo** encontrará **Ajustes de dispositivo** <sup>109</sup> y **Ajustes de hora del sistema** <sup>112</sup>. Haga clic en el área deseada para examinar la configuración central del dispositivo SmartCheck y modificarla parcialmente.

### 8.7.1 Ajustes de dispositivo

En **Ajustes de dispositivo** se muestra información detallada sobre el dispositivo FAG SmartCheck y la red, así como las teclas y el LED de estado del dispositivo:

Aquí encontrará la siguiente información:

### Ajustes de dispositivo

Aquí se especifican **Nombre de dispositivo**, **Número de serie** y **Dirección MAC** (dirección de red) del dispositivo SmartCheck.

Solo puede modificar el nombre del dispositivo; haga clic en **Edición**  e introduzca un nuevo nombre.

### Ajustes de teclas/LED

FAG SmartCheck cuenta con 2 teclas y un LED de estado. En **Ajustes de teclas/LED** puede especificar qué acciones se permiten con estas teclas. De esta manera, se evita que el dispositivo SmartCheck pueda utilizarse de manera accidental. Asimismo, puede especificar si el LED de estado debe mostrar los estados de alarma. Básicamente pueden realizarse los siguientes ajustes:

- Restablecer alarma(s)** Con esta opción pueden desactivarse todas las alarmas existentes.
- Reiniciar modo de aprendizaje** Con esta opción se reinicia el modo de aprendizaje ; se conservan los valores de medición y los límites de alarma actuales, únicamente se reinicia el proceso de definición de nuevos límites de alarma.
- Reiniciar dispositivo** Con esta opción se reinicia el dispositivo SmartCheck, de manera que el dispositivo se apaga y se inicia de nuevo.
- Restablecer configuración por defecto de suministro** Con esta opción se restablece la configuración por defecto de suministro del dispositivo SmartCheck. Se perderán todos los parámetros ajustados y configurados.
- Encender LED de estado** Esta opción está activada de forma estándar.  
Si desactiva la opción, se desconectarán las señales de alarma del LED de estado. A continuación, el dispositivo SmartCheck deja de mostrar el estado de alarma mediante una luz roja, amarilla o verde.  
El parpadeo amarillo y rojo, por ejemplo, al actualizar el firmware, sigue activo.

El bloqueo de teclas para evitar el funcionamiento accidental está activado de forma predeterminada a partir de la versión de firmware 1.4.26 de SmartCheck. Puede encontrar información detallada sobre qué tecla o combinación de teclas debe utilizar en cada caso en la documentación del usuario de FAG SmartCheck.

Para modificar los ajustes de teclas/LED, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Edición** 
2. En la ventana **Editar ajustes de teclas/LED**, defina las acciones permitidas:



- Si desactiva una opción de tecla, la tecla correspondiente dejará de emplearse para dicho fin. En nuestro ejemplo, esto se refiere a **Restablecer configuración por defecto de suministro**.
  - Si desactiva la opción **Encender LED de estado**, el estado de alarma dejará de mostrarse en el dispositivo SmartCheck.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

### Ajustes de red

Aquí se realizan los ajustes **DHCP**, **Nombre de host**, **Dirección IP**, **Puerta de enlace** y **Máscara de red**. Para modificar los ajustes de red, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Edición** 
2. En la ventana **Editar ajuste de red**, introduzca los datos deseados:



Tiene las siguientes opciones:

#### Ningún DHCP

Con esta opción puede definir las direcciones IP o reutilizar la dirección IP estándar del dispositivo SmartCheck.

Si se activa **Ningún DHCP**, debe realizar los demás ajustes en este paso, como **Dirección IP**, **Máscara de red** o **Puerta de enlace**.

#### Modo cliente DHCP

(Cargar nombre de host del servidor)

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck recibe automáticamente una dirección IP dentro de la red. El nombre de host se establece mediante el servidor DNS de la red (DNS invertido).

#### Modo cliente DHCP

Con esta opción, el dispositivo SmartCheck recibe automáticamente una

(Enviar nombre de host al servidor)

dirección IP dentro de la red. El dispositivo SmartCheck registra el nombre de host en el servidor DNS de la red.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.



- Si modifica la dirección IP del dispositivo SmartCheckGeräts, la dirección anterior dejará de proporcionar acceso al software SmartWeb. A continuación, debe introducir la nueva dirección del dispositivo para volver a cargar el software.
- Si la dirección IP se asigna automáticamente a través de DHCP, solo se podrá acceder al dispositivo SmartCheck a través de la dirección IP asignada automáticamente. Por tanto, no podrá volver a utilizar la dirección IP estándar.

### 8.7.2 Ajustes de hora del sistema



- FAG SmartCheck dispone de un reloj interno que funcionará correctamente mientras el dispositivo reciba tensión de alimentación. Puesto que no cuenta con batería de reserva, falla en cuanto se interrumpe la tensión de alimentación, excepto si dispone de una batería externa o una fuente de alimentación conectada a la entrada de la batería. Si se restablece la tensión de alimentación y ha seleccionado **Ajustar manualmente hora del sistema**, debe corregir la hora del sistema; en caso contrario, el reloj interno seguirá desde el momento de la última medición correcta antes de la caída de tensión. Puede encontrar información sobre cómo conectar una batería externa al reloj interno en la documentación del usuario de FAG SmartCheck.
- Si un dispositivo SmartCheck nuevo no tiene acceso a la información relativa a la hora actual, se aplicará la hora del firmware.

En **Ajustes de hora del sistema** se especifican distintos detalles sobre la hora del sistema de SmartCheck:



Aquí encontrará la información y las funciones siguientes:

#### **Hora del sistema**

Aquí se muestra la fecha y hora actuales del dispositivo SmartCheck.

#### **NTP activado**

Aquí se comprueba si el dispositivo SmartCheck carga la hora del sistema desde un servidor NTP, es decir, un servidor de tiempo en la red. Si es así, indique aquí **Sí**.

#### **Servidor NTP**

Si el dispositivo SmartCheck carga la hora del sistema de un servidor NTP, aquí verá el nombre del servidor.

### Botón Edición

Para cambiar los ajustes de la hora del sistema y el servidor NTP, proceda de la siguiente forma:

1. Haga clic en **Edición** 
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Editar hora del sistema**:



#### Método

Aquí puede establecer los parámetros de los que depende la hora del sistema del dispositivo SmartCheck. El ajuste de la hora puede depender del **PC** conectado o de un **servidor NTP**. También puede indicarlo **manualmente**.

Si la hora del sistema depende de un servidor NTP, la sincronización se realiza de forma permanente. Para este método, el dispositivo SmartCheck debe tener una conexión permanente a la red, y el servidor NTP siempre debe estar accesible.

#### Fecha

Solo para la opción **Ajustar manualmente hora del sistema**: introduzca aquí la fecha y la hora actuales. La fecha se puede seleccionar de una lista de selección o ajustarla directamente en el **calendario** .

#### Servidor NTP

Solo para la opción **Utilizar el servidor NTP para sincronizar la hora del sistema**: introduzca aquí el nombre del servidor NTP. Para ello, utilice la dirección IP del servidor NTP deseado.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

## 8.8 Rodamientos

FAG SmartCheck incluye una amplia base de datos de rodamientos que puede completar con más rodamientos. Puede seleccionar estos rodamientos al crear una nueva configuración de medición . En el área **Rodamientos** encontrará una vista general con función de búsqueda:

Archivo Edición Datos de medición Ir a Ayuda

Configuración

Nombre

Configuración

- Configuraciones de entr
- Tareas de medición
- Configuraciones de sali
- Disparo de medición
- Condiciones de medició
- Dispositivos externos
- Dispositivo
  - Ajustes de dispositi
  - Ajustes de hora del
- Rodamientos
- Fabricante de rodamient

Acciones

- Crear nueva tarea de medición
- Rangos
- Estado
- Datos de medición
- Visualización en tiempo real
- Configuración
- Administración de usuarios
- Cerrar sesión

Vista general de rodamientos

Fabricante : Todos Criterios de búsqueda : 1\*

Resultado de la búsqueda de rodamiento

Nombre	Fabricante	BPFI	BPFO	BSF	FTF (anillo exterior fijo)	FTF (anillo interior fijo)
108-TVH	FAG	6,0591	3,9409	2,2027	0,3941	0,6059
11204-TVH	FAG	7,1332	4,8668	2,5090	0,4056	0,5944
11206-TVH	FAG	8,2134	5,7866	2,7599	0,4133	0,5867
11207	FAG	9,1890	6,8110	3,2520	0,4250	0,5750
11207-TVH	FAG	9,1894	6,8106	3,2524	0,4257	0,5743
11208-TVH	FAG	9,7206	7,2794	3,3749	0,4282	0,5718
11209-TVH	FAG	9,1724	6,8276	3,3070	0,4267	0,5733
11210-TVH	FAG	10,2244	7,7756	3,5760	0,4320	0,5680
11211-TVH	FAG	10,7513	8,2487	3,7004	0,4341	0,5659
11212-TVH	FAG	10,7187	8,2813	3,8056	0,4359	0,5641
1200-TVH	FAG	5,5727	3,4273	1,9342	0,3808	0,6192
1201-TVH	FAG	6,0834	3,9166	2,1344	0,3917	0,6083

Información de rodamiento

Nombre : 108-TVH  
Fabricante : FAG

Frecuencia de paso de los elementos rodantes por el anillo interior (BPFI) : 6,0591  
Frecuencia de paso de los elementos rodantes por el anillo exterior (BPFO) : 3,9409  
Frecuencia de giro de los elementos rodantes (BSF) : 2,2027  
Anillo exterior : 0,39409  
Anillo interior : 0,60591

Modificado : 05/06/2012 12:42:59  
Creado : 05/06/2012 12:42:59  
Modificado por : admin

Edición Copiar Borrar Agregar

Aquí encontrará la información y las funciones siguientes a las que puede acceder:

- Puede buscar los rodamientos por **fabricante**. Puede ampliar la lista de selección correspondiente como desee en el área **Fabricante de rodamiento** <sup>116</sup>.
- Puede buscar los rodamientos por nombre en la base de datos. Para ello, introduzca el nombre en el campo **Criterios de búsqueda**. Tiene las siguientes opciones:
  - El marcador de posición \* representa una cadena de caracteres cualquiera.
  - El marcador de posición ? representa un carácter individual cualquiera.
  - No se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Los detalles sobre el rodamiento seleccionado actualmente se muestran en **Información de rodamiento**. En el ejemplo aparecen los detalles del primer rodamiento de la lista. A la derecha de la casilla amarilla se encuentran los detalles de la creación y modificación del rodamiento seleccionado.
- Puede agregar un nuevo rodamiento <sup>115</sup>.
- Puede copiar y editar los rodamientos existentes <sup>116</sup>.
- Puede borrar copias de rodamientos o nuevos rodamientos creados. Para ello, marque el rodamiento correspondiente, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**. No se pueden borrar los rodamientos que se utilizan en una tarea de medición.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración <sup>57</sup>.



No puede borrar ni editar los rodamientos predeterminados de la base de datos. Sin embargo, puede copiarlos y editar la copia correspondiente.

### 8.8.1 Cómo agregar/editar un rodamiento

Puede ampliar como desee la base de datos de rodamientos de FAG SmartCheck. Para ello, dispone de dos opciones:

- Puede agregar nuevos rodamientos <sup>115</sup>.
- Puede copiar los rodamientos existentes <sup>116</sup>, editar la copia y guardarla con un nuevo nombre.

### Así se agrega un nuevo rodamiento

1. Haga clic en **Información de rodamiento** > **Agregar** +.
2. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar rodamiento**:

Tiene las siguientes opciones:

#### Nombre

Introduzca aquí el nombre del rodamiento. Bajo este nombre también puede encontrar el rodamiento si desea seleccionarlo para una tarea de medición.

#### Fabricante

Seleccione aquí el fabricante para el nuevo rodamiento. Los componentes de la lista de selección se definen en el área **Fabricante de rodamiento** .

#### Frecuencias cinemáticas normalizadas

Estos datos son importantes para el cálculo correcto de las frecuencias de los daños de rodamientos y con ello la supervisión fiable de este componente. Encontrará la información correspondiente para **BPFI**, **BPFO**, **BSF** y **FTF** en los datos técnicos del rodamiento.

De forma alternativa, puede calcular las frecuencias cinemáticas normalizadas compatibles con el programa mediante la geometría del rodamiento (véase abajo).


#### Calcular frecuencia cinemática normalizada

Haga clic aquí para calcular las frecuencias cinemáticas normalizadas con ayuda de la geometría del rodamiento. En este caso necesita el **ángulo de carga**, el **diámetro primitivo** y el del **elemento rodante**, así como el **número de elementos rodantes**:

Calcular frecuencia cinemática normalizada

**FAG SmartWeb**

**Geometría**

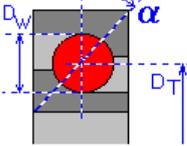

Ángulo de carga (alpha) :

Diámetro primitivo [mm] (DT) :

Diámetro de elemento rodante [mm] (DW) :

Número de elementos rodantes :

Calcular Cancelar

Si desea introducir un rodamiento de dos hileras, en **Número de elementos rodantes** debe introducir únicamente el número de una hilera.

Introduzca los datos correspondientes y haga clic en **Calcular**. A partir de la geometría, el software calcula los valores para las frecuencias cinemáticas normalizadas y los transfiere a los campos correspondientes.

### Comprobar rodamiento

Haga clic aquí para comprobar los datos de plausibilidad. Mediante esta comprobación, se reduce la posibilidad de que se introduzcan datos incorrectos para las frecuencias cinemáticas normalizadas. De lo contrario, el rodamiento se aceptará en la base de datos sin comprobar la plausibilidad.

3. Haga clic en **Aceptar** para agregar el nuevo rodamiento a la base de datos.

### Así se copia y edita un rodamiento

La base de datos de rodamientos disponible en la configuración por defecto de suministro del dispositivo FAG SmartCheck está protegida contra escritura; los distintos rodamientos no se pueden editar ni borrar. No obstante, puede copiar un rodamiento y editar la copia, por ejemplo, para crear un nuevo rodamiento con ligeras modificaciones. Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Marque el rodamiento que desea copiar y editar.
2. Haga clic en **Información de rodamiento, Copiar** .
3. Introduzca los datos deseados en la ventana **Copiar rodamiento**. Si no cambia aquí el nombre, de forma predeterminada FAG SmartCheck se crea un rodamiento con el nombre **Copia de [nombre del rodamiento original]**.
4. Haga clic en **Aceptar** para aceptar los cambios y guardar el rodamiento en la base de datos.



Para poder calcular las frecuencias cinemáticas normalizadas a partir de la geometría del rodamiento, son necesarios conocimientos avanzados. Solo con los datos correctos de ángulos y diámetros es posible determinar correctamente los valores del rodamiento y obtener una configuración de medición apropiada.

## 8.9 Fabricante de rodamiento

Si agrega un nuevo rodamiento en el área **Rodamientos** , también debe indicar el fabricante. Los fabricantes que se pueden seleccionar se administran en el área **Fabricante de rodamiento**:

**FAG SmartWeb** Conectado con : FAG SmartCheck  
Sesión iniciada como : admin

Archivo ▾ Edición ▾ Datos de medición ▾ Ir a ▾ Ayuda ▾

Configuración

Nombre

- ✕ Configuración
- ⊕ Configuraciones de entr
- ⊕ Tareas de medición
- ⊕ Configuraciones de sali
- ⊕ Disparo de medición
- ⊕ Condiciones de medició
- ⊕ Dispositivos externos
- ⊕ Dispositivo
  - ⊕ Ajustes de dispositi
  - ⊕ Ajustes de hora del
- ⊕ Rodamientos
- ⊕ Fabricante de rodamient

Acciones

[Crear nueva tarea de medición](#)

Rangos

Estado

Datos de medición

Visualización en tiempo real

Configuración

Administración de usuarios

Cerrar sesión

Finalizado

Administrar fabricantes

FAG

INA

✎ Edición
🗑 Borrarr
➕ Agregar

Tiene las siguientes opciones:

- **Agregar fabricante:** haga clic en **Administrar fabricantes** > **Agregar** , introduzca el nombre del fabricante y confirme con **Aceptar**.
- **Editar fabricante:** haga clic en **Administrar fabricantes** > **Edición** , cambie el nombre del fabricante y confirme con **Aceptar**.
- **Borrar fabricante:** haga clic en **Administrar fabricantes** > **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- Haga clic en la parte superior derecha en  para abrir el resumen de configuración .




No podrá borrar ni editar los fabricantes ya indicados para un rodamiento.

## 9 Administración de usuarios

Haga clic en el botón **Administración de usuarios**  para abrir el área correspondiente. Aquí puede modificar, agregar y borrar grupos de usuarios y usuarios del software SmartWeb. También puede activar y desactivar la opción Administración de usuarios. A la izquierda se incluye una vista general de todos los usuarios y grupos de usuarios. El usuario conectado actualmente se muestra en la parte superior derecha en la barra de título, detrás de **Sesión iniciada como**.

En la configuración por defecto del dispositivo, los grupos de usuarios **Administrator** (Administrador), **Remote** (Remoto) y **Guest** (Invitado) vienen definidos con los usuarios **admin**, **remote** y **guest**. Si selecciona un grupo o un usuario individual, verá los detalles y derechos correspondientes en la superficie de trabajo central:

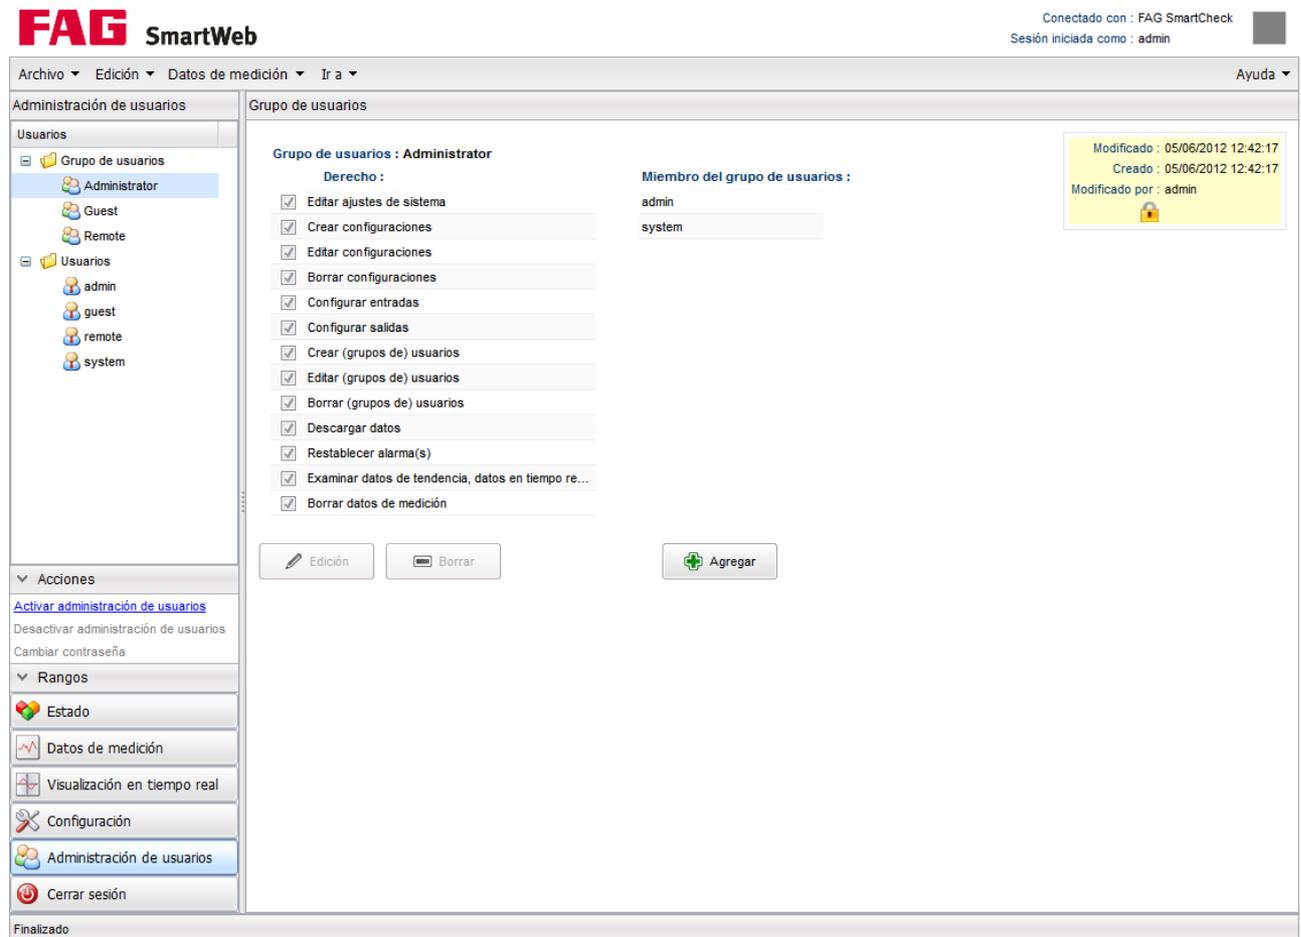

Tiene las siguientes opciones:

### Grupo de usuarios

Si, como en el ejemplo, selecciona un grupo de usuarios en la vista general plegada, verá la siguiente información en la superficie de trabajo central:

- El nombre del **grupo de usuarios** seleccionado se muestra a la izquierda.
- Debajo del nombre encontrará la lista de **derechos** <sup>[119]</sup> para el grupo de usuarios seleccionado. Los derechos activados aquí, es decir, los que incluyen una marca de verificación, se conceden a todos los usuarios establecidos en este grupo de usuarios. Para modificar los derechos, haga clic en **Edición** .
- Junto a los derechos encontrará la lista **Miembro del grupo de usuarios**. En esta lista se ofrece una vista general de los usuarios afectados, por ejemplo, por una modificación del grupo de usuarios.
- Puede agregar o editar un grupo de usuarios <sup>[120]</sup>. Una excepción son los grupos de usuarios propios del sistema **Administrator** (Administrador) y **Remote** (Remoto), que no se pueden modificar.
- Puede borrar un grupo de usuarios, siempre que esté vacío, es decir, siempre que no incluya ningún usuario. Para ello, haga clic en **Borrar**  y confirme con **Aceptar**.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación del grupo de usuarios. Mediante el símbolo  se indican los grupos de usuarios que no se pueden modificar ni borrar. A estos grupos corresponden los grupos de usuarios propios del sistema **Administrator** (Administrador) y **Remote** (Remoto).

## Usuarios

Si selecciona un usuario en la vista general plegada, encontrará la siguiente información en la superficie de trabajo central:

- El **ID de usuario** y los detalles del usuario seleccionado se muestran a la izquierda.
- Junto a los detalles, encontrará en la lista los **derechos** para el usuario seleccionado. Los derechos aquí activados, es decir, los que tienen una marca de verificación, se conceden al usuario por su pertenencia a un grupo de usuarios. Los derechos solo se pueden modificar para todo el grupo de usuarios.
- Puede agregar o editar un usuario. Una excepción son los usuarios propios del sistema **admin** y **remote**, que no se pueden modificar.
- Puede borrar un usuario. Para ello, haga clic en **Borrar** y confirme con **Aceptar**.
- A la derecha del área resaltada en amarillo se encuentran los detalles para la creación y modificación del usuario. Mediante el símbolo se indican los usuarios que no se pueden modificar ni borrar. Entre estos usuarios se encuentran los usuarios propios del sistema **admin** y **remote**.

## Derechos

Cuando crea un grupo de usuarios, puede asignarle los derechos que se aplican a cada usuario. Están disponibles los siguientes derechos:

- **Editar ajustes de sistema**  
El usuario puede editar los ajustes que se encuentra en **Ajustes de dispositivo** y **Ajustes de hora del sistema**.
- **Crear configuraciones, Editar configuraciones y Borrar configuraciones**  
Con estos derechos, el usuario puede crear, editar o borrar las configuraciones correspondientes. Excluidos de estos derechos se encuentran las opciones Configuraciones de entrada Configuraciones de salida, para las que existen derechos propios (véase a continuación).
- **Configurar entradas y Configurar salidas**  
Con estos derechos el usuario puede configurar entradas o salidas y crear factores escala.
- **Crear (grupos de) usuarios, Editar (grupos de) usuarios y Borrar (grupos de) usuarios**  
Cuando concede estos derechos, el usuario puede realizar las funciones correspondientes de Administración de usuarios.
- **Descargar datos**  
Este derecho es necesario si, mediante la interfaz SmartUtility, el usuario desea descargar y analizar los datos del dispositivo SmartCheck.
- **Restablecer alarma(s)**  
Con este derecho el usuario puede, mediante el software SmartWeb, desactivar las alarmas del dispositivo SmartCheck.
- **Examinar datos de tendencia, en tiempo real, etc.**  
El usuario puede abrir las áreas **Visualización en tiempo real** y **Datos de medición** y utilizar las funciones correspondientes.
- **Borrar datos de medición**  
Con este derecho, el usuario puede **borrar los datos de medición** que se encuentran en el dispositivo SmartCheck.

## Activar/desactivar administración de usuarios

De forma predeterminada, puede abrir el software SmartWeb sin iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña. Para que el software y el dispositivo SmartCheck solo puedan utilizarse por usuarios autorizados, debe **activar la administración de usuarios**. Con la administración de usuarios activada, cada usuario deberá iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña. Además, dispondrá solo de los derechos que se hayan otorgado a su grupo de usuarios.

Para activar la administración de usuarios, haga clic en la opción de correspondiente, introduzca dos veces una nueva contraseña de administrador y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Ahora debe actualizar el software FAG SmartWeb en el explorador para que se active la administración de usuarios.

Para desactivar la administración de usuarios, haga clic en la opción de menú correspondiente, introduzca la contraseña de administrador y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. La contraseña de administrador se restablecerá a la configuración por defecto de suministro. Ahora cualquier persona puede iniciar sesión sin nombre de usuario ni contraseña y, por tanto, tendrá derechos de administrador.

## Cambiar contraseña

Esta función solo está disponible si está activada la administración de usuarios.

Haga clic en **Cambiar contraseña**, introduzca dos veces la nueva contraseña deseada y, a continuación,

haga clic en **Aceptar**. Ahora puede utilizar la nueva contraseña.



- Si utiliza el software SmartUtility, en los ajustes del software puede guardar el nombre de usuario y la contraseña. Para ello, estos datos deben coincidir con el nombre de usuario y la contraseña guardados en el administrador de usuarios del software SmartWeb.
- Los usuarios propios del sistema tienen como configuración por defecto de suministro las siguientes contraseñas:
  - ID de usuario **admin**: contraseña **admin123**
  - ID de usuario **remote**: contraseña **remote123**
  - ID de usuario **guest**: contraseña **guest123**

## 9.1 Cómo agregar/editar un grupo de usuarios

Para poder crear un usuario, primero necesita un grupo de usuarios. Un grupo de usuarios consta de un nombre y de una selección de derechos<sup>[119]</sup>. Estos derechos se traspasan automáticamente a cada usuario del grupo. Por tanto, los derechos de usuario para FAG SmartCheck se definen a partir de su pertenencia al grupo.

### Así se agrega un grupo de usuarios

1. En la parte izquierda de la vista general, seleccione **Grupo de usuarios**.
2. En la superficie de trabajo central, haga clic en **Agregar +**.
3. Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar grupo de usuarios**:

Derecho
<input type="checkbox"/> Crear configuraciones
<input type="checkbox"/> Editar configuraciones
<input type="checkbox"/> Borrar configuraciones
<input type="checkbox"/> Configurar entradas
<input type="checkbox"/> Configurar salidas
<input type="checkbox"/> Crear (grupos de) usuarios
<input type="checkbox"/> Editar (grupos de) usuarios
<input type="checkbox"/> Borrar (grupos de) usuarios
<input type="checkbox"/> Descargar datos
<input type="checkbox"/> Restablecer alarma(s)
<input checked="" type="checkbox"/> Examinar datos de tendencia, datos en tiempo real, etc.

Tiene las siguientes opciones:

#### Grupo de usuarios

Introduzca aquí el nombre bajo el que se debe mostrar el grupo de usuarios en la vista general.

#### Derecho

Active aquí los derechos que deben aplicarse a los usuarios de este grupo. Puede seleccionar cada derecho individual o activarlos todos al mismo tiempo con la opción **Derecho**.

4. Haga clic en **Aceptar** para guardar el nuevo grupo de usuarios.

### Así se edita un grupo de usuarios

1. En la vista general plegada, haga clic en el grupo de usuarios deseado

- Haga clic en **Edición**  e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar grupo de usuarios**.
- Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

## 9.2 Cómo agregar/editar un usuario

Solo puede agregar usuarios junto con un grupo de usuarios. Mediante el grupo de usuarios puede definir los derechos  que tiene el usuario para FAG SmartCheck.

### Así se agrega un usuario

- En la parte izquierda de la vista general, seleccione **Usuarios**.
- En la superficie de trabajo central, haga clic en **Agregar +**.
- Introduzca los datos deseados en la ventana **Agregar usuario**:



Tiene las siguientes opciones:

<b>ID de usuario</b>	Introduzca aquí el ID de usuario con el que iniciará sesión el usuario en SmartCheck.
<b>Contraseña</b>	Introduzca aquí la contraseña con la que iniciará sesión el usuario en SmartCheck.
<b>Grupo de usuarios</b>	Determine aquí el grupo de usuarios al que debe pertenecer el usuario. Mediante el grupo de usuarios determina los derechos que tiene el usuario.
<b>Apellidos, nombre</b>	Introduzca aquí los datos de contacto del usuario. Estos datos son opcionales.
<b>Correo electrónico, teléfono</b>	
<b>Comentario</b>	En caso necesario, introduzca aquí un comentario sobre este usuario.

- Haga clic en **Aceptar** para guardar el nuevo usuario.

### Así se edita un usuario

- Haga clic en la vista general plegada en Usuarios.
- Haga clic en **Edición**  e introduzca los datos deseados en la ventana **Editar usuario**.
- Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

---

## 10 Fabricante/soporte técnico

### **Fabricante**

#### **FAG Industrial Services GmbH**

Kaiserstraße 100  
52134 Herzogenrath  
Alemania

Tel.: +49 (0) 2407 9149-66  
Fax: +49 (0) 2407 9149-59  
Soporte técnico: +49 (0) 2407 9149-99

Internet: [www.schaeffler.com/services](http://www.schaeffler.com/services)  
Información adicional: [www.FAG-SmartCheck.com](http://www.FAG-SmartCheck.com)  
Contacto: [industrial-services@schaeffler.com](mailto:industrial-services@schaeffler.com)

Realice sus envíos postales directamente a FAG Industrial Services GmbH!

Filial de

#### **Schaeffler Technologies AG & Co. KG**

Postfach 1260  
97419 Schweinfurt  
Alemania

Georg-Schäfer-Straße 30  
97421 Schweinfurt  
Alemania

### **Soporte técnico**

Tel.: +49 (0) 2407 9149 99  
Correo electrónico: [support.is@schaeffler.com](mailto:support.is@schaeffler.com)

Le ofrecemos soporte técnico para el dispositivo FAG SmartCheck y los productos de software correspondientes. Puede obtener una descripción detallada sobre el tipo y el alcance de nuestros servicios de soporte técnico en Internet en la dirección [www.FAG-SmartCheck.com](http://www.FAG-SmartCheck.com).

---

**SCHAEFFLER**

